

# TC650 & TC900 トレッドミル 取り扱い説明書



Transcend コンソール



Escalate<sup>15</sup> コンソール



Escalate<sup>9</sup> コンソール



Emerge コンソール

# TC650/900 取り扱い説明書

# TC650/900 取り扱い説明書

## 当社からのメッセージ

優れたフィットネス製品、サービス、サポートを提供するというシンプルな理念のもと、Frank Trulaske は、35 年以上前に TRUE Fitness® を設立しました。今日、TRUE は、施設向けおよび家庭向け高性能フィットネス機器市場において、世界を主導する企業です。私たちは、技術、技術革新、性能、安全性そしてデザインのリーダーになることを目指しています。TRUE は数々の賞を長年にわたり受賞してきており、業界標準を築き上げてきました。TRUE 製品は、施設向け・家庭向けを問わず耐久性に優れた業務用のプラットフォームを使用しているため、フィットネス施設にも一般の消費者にも支持されています。

TRUE は、伝統の高品質な製造過程と技術革新の文化により、有酸素運動および筋力強化のための素晴らしい装置の数々を生み出してきました。その結果、世界中の人々が TRUE 製の製品から恩恵を受けてきました。製品ラインナップ全体における技術革新は、TRUE の成功の秘訣であり、代名詞でもあります。TRUE の特許取得済みの Heart Rate Control (心拍数管理) 技術は、すべてのユーザーが利用できる、シンプルで優れたソリューションを提供する素晴らしい方法のひとつです。私たちは、個人の健康とフィットネスの目標を実現することを最重要課題としてこれらの技術を活用してきました。

私たちの成功の鍵は、当社の製品と部品の両方に対する一連の飽くなき耐久試験です。私達の従業員は、世界で最高の製品を提供するという当社の理念を深く共有しています。

私たちの目標は、健康とフィットネスのソリューションを、世界最高のプレミアム器具という形でお客様に提供することです。

# TC650/900 取り扱い説明書

## 目次:

### 第1章:安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために .....	5
スペース要件 .....	8
接地手順 .....	9
電力要件 .....	10
警告デカール .....	11
コンプライアンス .....	11

### 第2章:組み立てガイド

組み立て前のチェックリスト .....	13
組み立て手順 .....	15
配線図 .....	37
Transcend コンソールの組み立て .....	41
Escalate <sup>15</sup> コンソールの組み立て .....	46
Escalate <sup>9</sup> コンソールの組み立て .....	50
Emerge コンソールの組み立て .....	55

### 第3章:製品概要

製品概要 60

### 第4章:プログラムと操作

心拍数モニタリング .....	62
心拍数管理 .....	63
プログラムの説明 .....	64

### 第4A章:Transcendの操作方法

Transcend 概要 .....	67
タッチスクリーンについて .....	69
タッチスクリーンの操作方法 .....	69
ウェブブラウザ .....	75
Bluetooth 機能 .....	76
TV コントロール .....	79
コンソールの詳細設定 .....	80

### 第4B章:Escalate<sup>15</sup>の操作方法

Escalate <sup>15</sup> の概要 .....	98
コンソールの操作方法 .....	100
TV コントロール .....	104
Bluetooth オーディオ .....	105
コンソールの詳細設定 .....	107

### 第4C章:Escalate<sup>9</sup>の操作方法

Escalate <sup>9</sup> の概要 .....	123
コンソールの操作方法 .....	125
コンソールの詳細設定 .....	131

### 第4D章:Emergeの操作方法

Emerge の概要 .....	140
コンソールの操作方法 .....	142
コンソールの詳細設定 .....	144

### 第5章:お手入れとメンテナンス

お手入れとメンテナンス 148	
機器の清掃 .....	148
走行ベルトの軌道を調整する .....	149
走行ベルトの張りを調整する .....	150
ベルトの潤滑 .....	150
装置の水平度を調整する .....	151
他の定期的な予防メンテナンス .....	151
長期間の保管 .....	151

### 第6章:お客様サービス

お客様サービスへのお問い合わせ .....	152
販売部門へのお問い合わせ .....	152
運送中の破損や部品の損傷を報告する .....	153

### 第7章:参考情報

トラブルシューティングガイド .....	154
仕様シート .....	162
保証登録 .....	164

# 第1章:安全にお使いいただくために



# 第1章:安全にお使いいただくために




# 第1章:安全にお使いいただくために



# 第1章:安全にお使いいただくために

# 第1章:安全にお使いいただくために

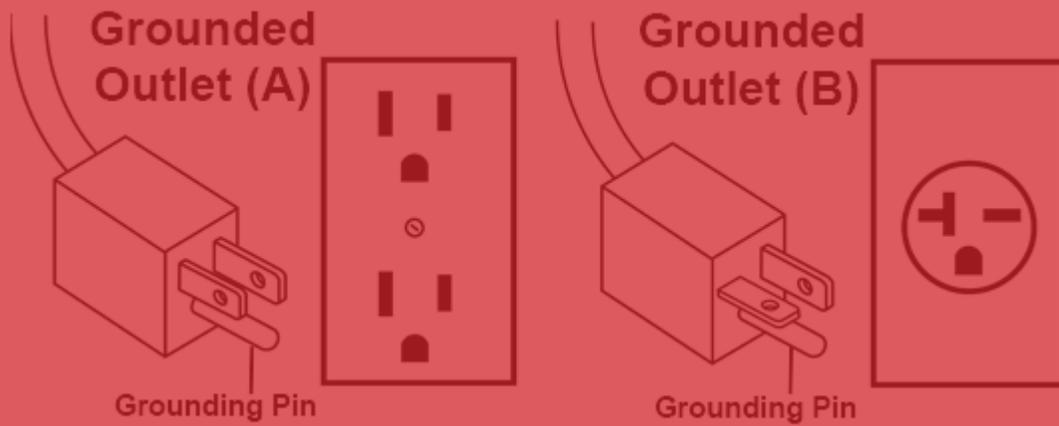

# 第1章:安全にお使いいただくために


# 第1章:安全にお使いいただくために

## 第2章:組み立ての手引き



## 第2章:組み立ての手引き

組み立て前のチェックリスト:

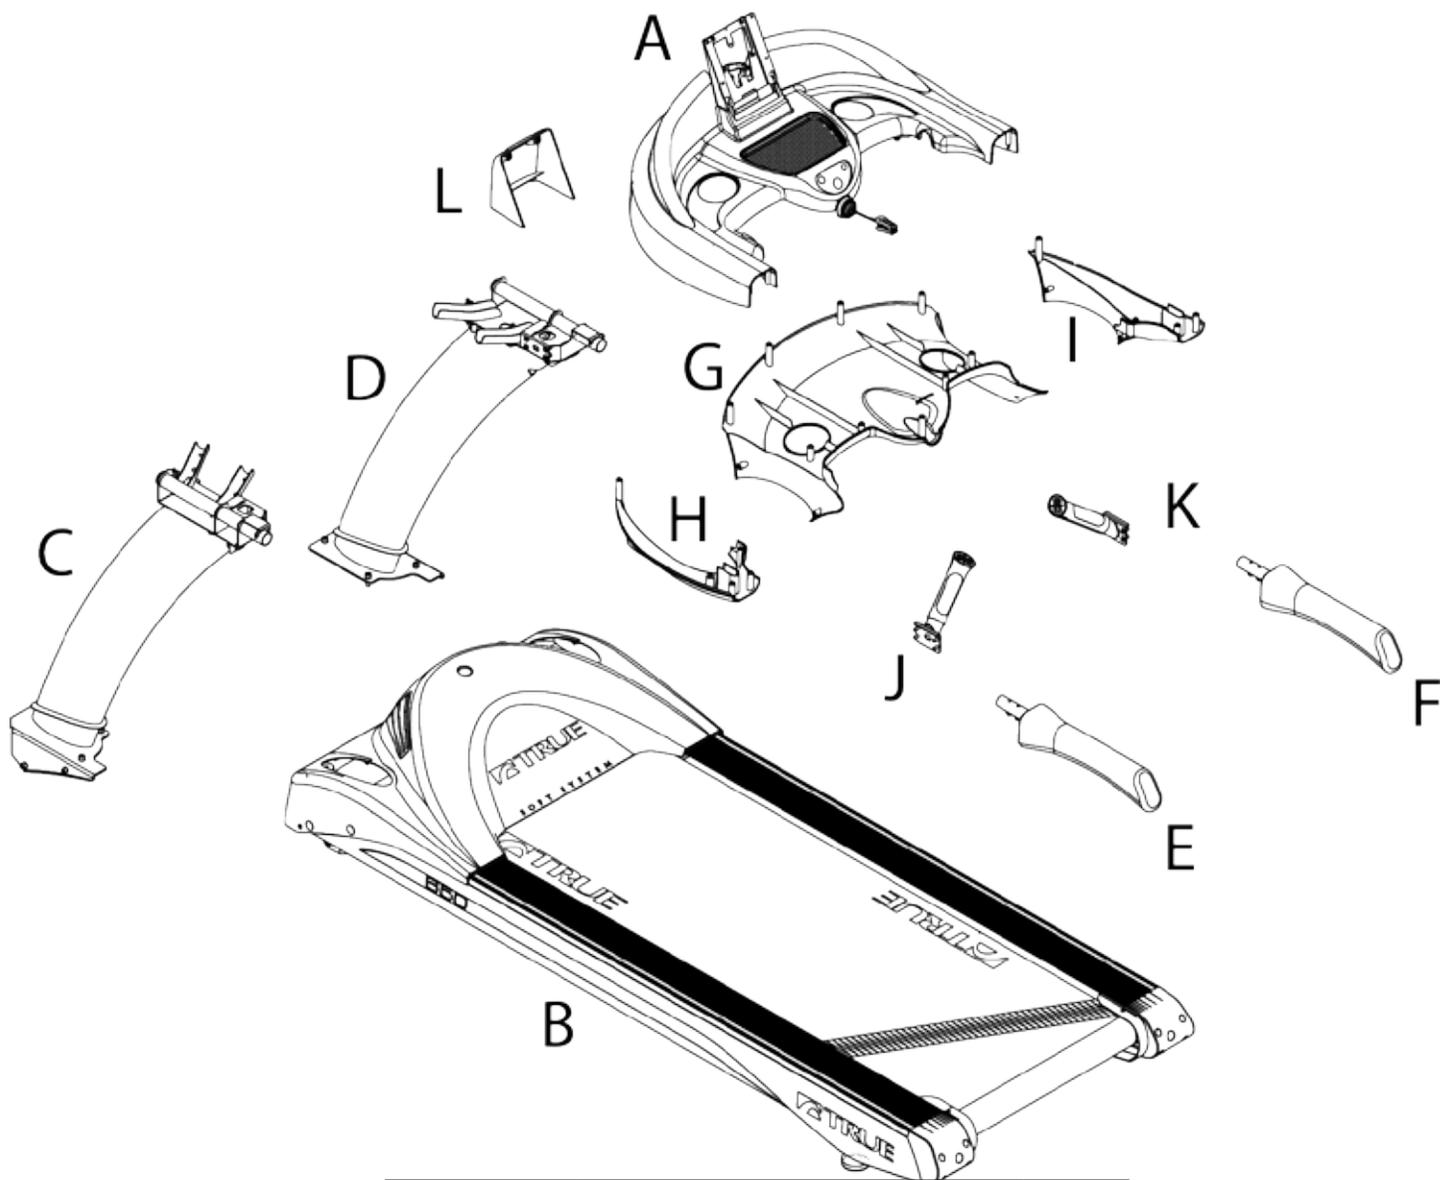


アイテム番号	説明	数量
A	コンソールラック	1
B	フレーム	1
C	台脚(左)	1
D	台脚(右)	1
E	ハンドレール(左)	1
F	ハンドレール(右)	1
G	コンソールラックの下部カバー	1
H	ショルダーの下部カバー(左)	1
I	ショルダーの下部カバー(右)	1
J	ハンドグリップアセンブリ(左)	1
K	ハンドグリップアセンブリ(右)	1
L	後部コンソールカバー	1

## 第 2 章:組み立ての手引き

組み立て前のチェックリスト:

TC650/900

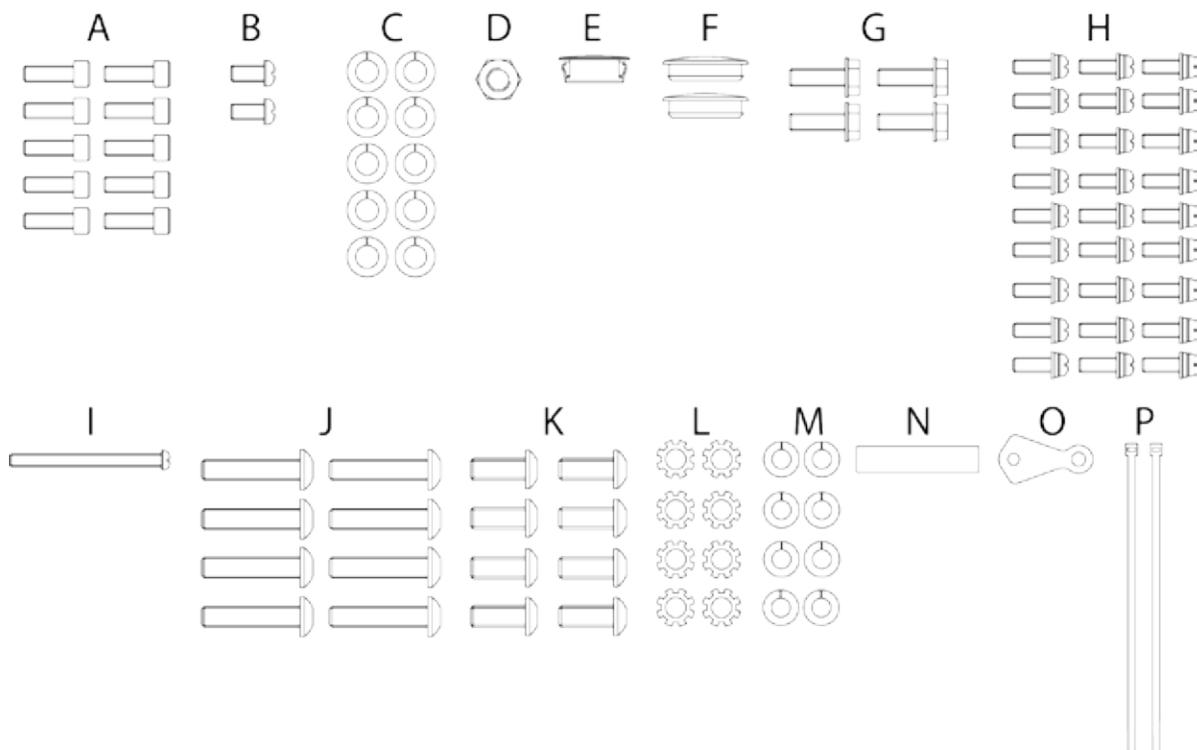

アイテム番号	説明	数量	アイテム番号	説明	数量
A	ボルト M8×P1.25×25	10	I	ボルト M5 x P0.8 x 60	1
B	ネジ M5 x P0.8 x 10	2	J	ボルト 5/16 インチ-24 x 1-1/2 インチ	8
C	ロックワッシャー M8	10	K	ボルト 1/4 インチ-20 x 5/8 インチ	8
D	ロックナット M8 x P1.25	1	L	外歯スターワッシャ M8	8
E	キャップ-モーターカバーネジ	1	M	ロックワッシャ 1/4	8
F	ホールプラグ-モーターカバー	2	N	スペーサー	1
G	ボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチ	4	O	保持具-電源コード	1
H	ネジ M4 x P0.7x12	27	P	結束バンド	2

必要な工具(非同梱):

- オープンエンドレンチ: 15/16 インチ、7/8 インチ、1/2 インチ
- 六角レンチ: 5/32 インチ、3/16 インチ、4mm、8mm
- ネジ回し: 4 インチ長テイク付き #2 フリップ、8 インチ長テイク付き #2 フリップ、5/16 インチスロット式 約 6 インチ長

- ショートエクステンション、ラチェット付きの 7/16 インチ 6 ポイントソケット
- 長鼻プライヤー、小型 (オプション)
- ワイヤークッター、小型 (オプション)

### ⚠ 注意:

- トレッドミルの組み立ての際には十分な注意を払うようにしてください。トレッドミルの開封および組立は、2 人以上で行うようにしてください。
- パッケージから、トレッドミルの部品をすべて取り出すようにしてください。

## 第 2 章:組み立ての手引き


### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 1:モータカバーの取り外し:

a) ネジ (o) とワッシャ (n) を取り外してから、モーターカバーから指定された残り 7 本のネジを取り外します。モーターカバーの再組み立て用モーターカバーハードウェアをステップ 11 のトレッドミルフレームに保管してください。

b) 両サイドを少し外側に引きながら、モーターカバーを上側に引っぱってトレッドミルフレーム(B)から取り外します。この手順を実行中には、スナップキャッチリリースが感じられます。

c) ドリップガードアセンブリ(a)をトレッドミルフレームから取り外します。ドリップガードアセンブリの再組み立て用ドリップガードアセンブリハードウェアをステップ 4 のトレッドミルフレームに保管します。

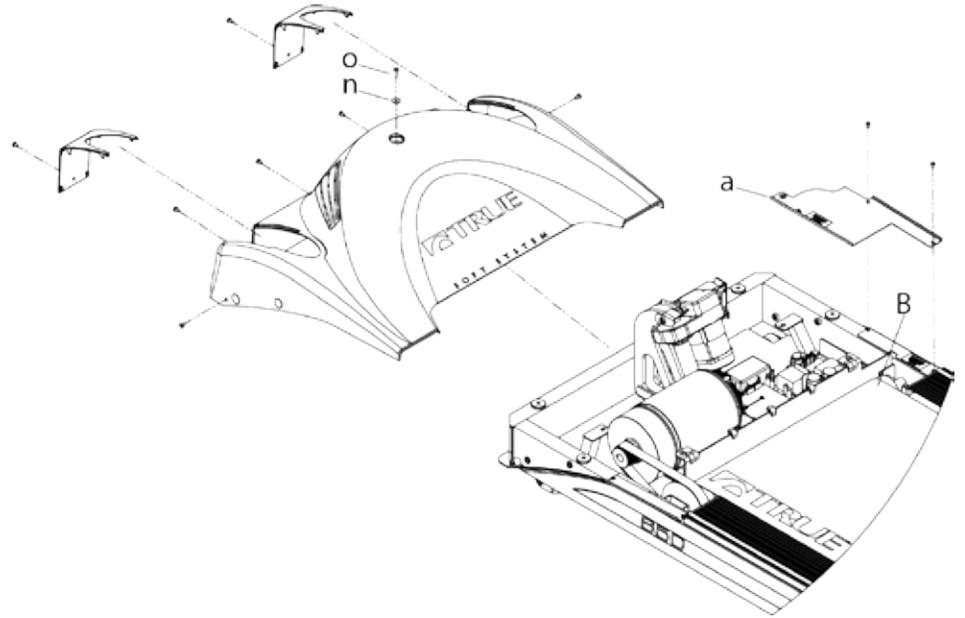

#### ステップ 2:台脚の取り付け

a) 図のように M8 x 25 ボルト 9 本(a)、M8 ロックワッシャ 9 枚(c)、M8 ロックナット 1 個(d)を使用して、台脚をトレッドミルフレームに固定します。


注:このステップで使用されているハードウェアはまだ完全に締め付けしないでください。

注:図のように、台脚ケーブルをトレッドミルフレームと台脚支持金具間に通してください。

#### 必要なハードウェア:




数量 9 M8 ロックワッシャ

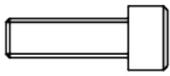

数量 9 ボルト M8 x 25



数量 1 ロックナット M8

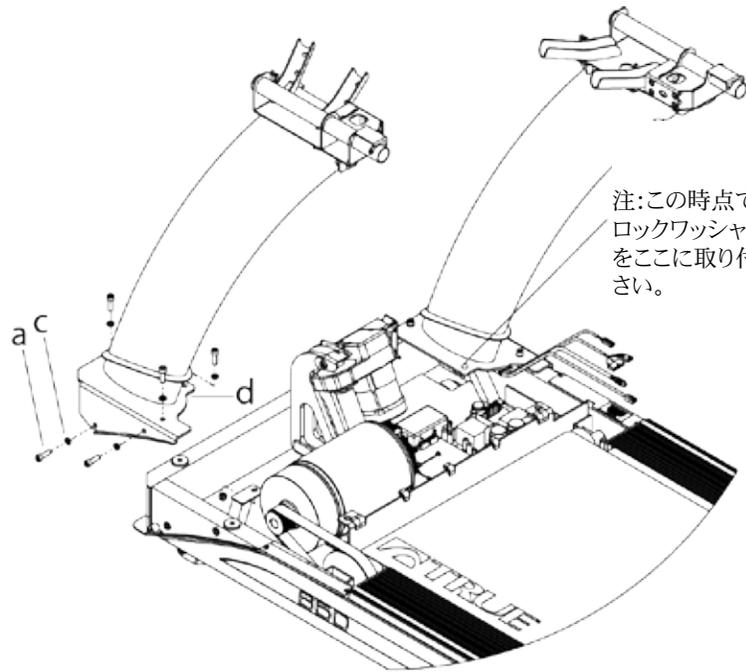

注:この時点では、ボルト、ロックワッシャ、またはナットをここに取り付けないでください。

## 第 2 章:組み立ての手引き


### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 3 フレームのケーブルを接続する:

a) 図のように、右側の台脚から出ているケーブルを適切な接続ポイントに通します。ケーブルはマークを付けて簡単に特定できるようにします。

b) 図のように、同軸ケーブルに付けられているナットとワッシャを取り外します。

c) 同軸ケーブルのフロントを電気パネルの穴に通してから、ワッシャとナットを同軸ケーブルに再設置します。

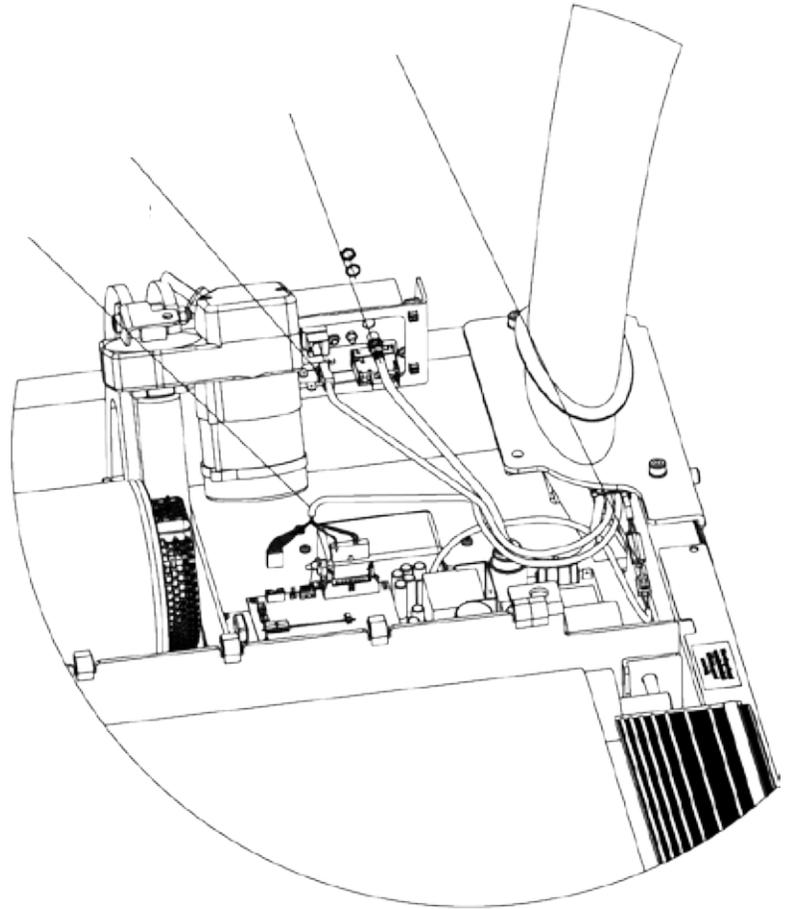

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 4 ドリップガードアセンブリ:

a) 前に取り外した M5 ネジと M8 x 25 ボルト(A)を M8 スプリットロックワッシャ(C)で留めます。

b) 図示されている場所の結束バンドを使用して、右側の台脚ケーブル 4 本すべてをドリップガードアセンブリに固定します。

注:ドリップガードアセンブリを外したままでトレッドミルを操作しないでください。


#### 必要なハードウェア:



数量 1 ロックワッシャー M8



数量 1 ボルト M8 x 25

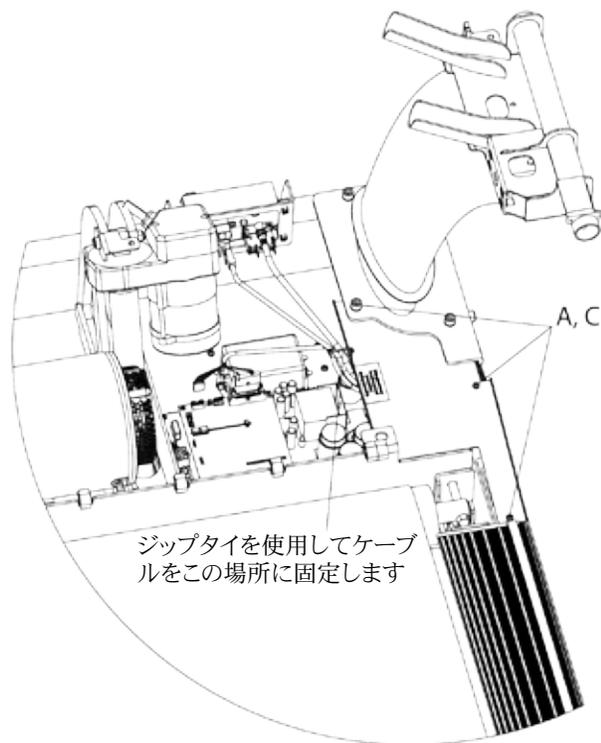


#### ステップ 5 ハンドグリップアセンブリ:

a) 接触型心拍数センサー(CHR)グリップアセンブリの底部から出ている各配線を、図のように台脚アームの対応する配線にそれぞれ接続します。

b) 4 本のネジと 4 枚のロックワッシャを使用して、各 CHR グリップアセンブリを台脚アームに固定します。

注:各グリップアセンブリは、左右の方向ステッカーを使用して正しい台脚上で必ず組み立ててください。


#### 必要なハードウェア:

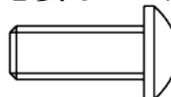

8 本のボルト 1/4 インチ-20 x 5/8 インチ



8 枚のロックワッシャ 1/4 インチ

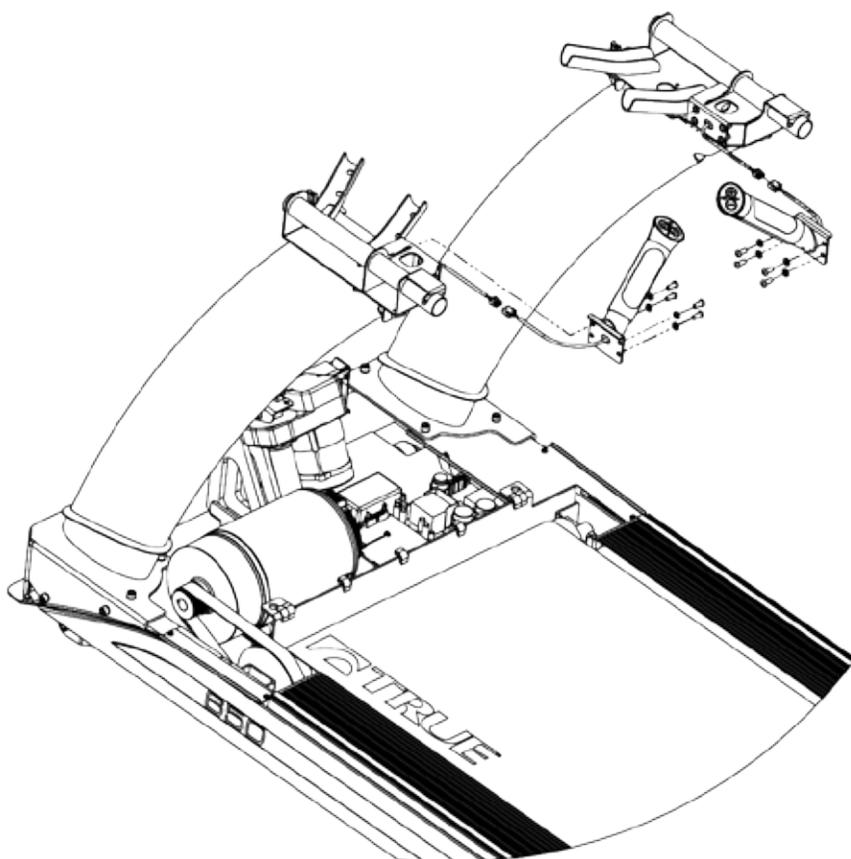

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 6 コンソールラック:

a) コンソールラックチュービングを台脚チュービングクレードルの最上部に置くことでコンソールラックを台脚に設置します。

**注意:**作業中にケーブルを挟まないように注意してください。

b) 8 本のボルト 5/16 インチ-24 x 1-1/2 インチと 8 枚の外歯ロックワッシャを台脚チュービングケーブルとコンソールラックに取り付けますが締め付けしないでください。

c) ステップ 2a から 6c まで全ハードウェアを締め付けます。

d) 4 本の M4 x 12 (H)ネジを取り付けて締め付けます。

#### 必要なハードウェア:




8 枚のロックワッシャー M8



8 本のボルト 5/16 インチ-24 x 1-1/2 インチ



4 本のネジ M4 X 12

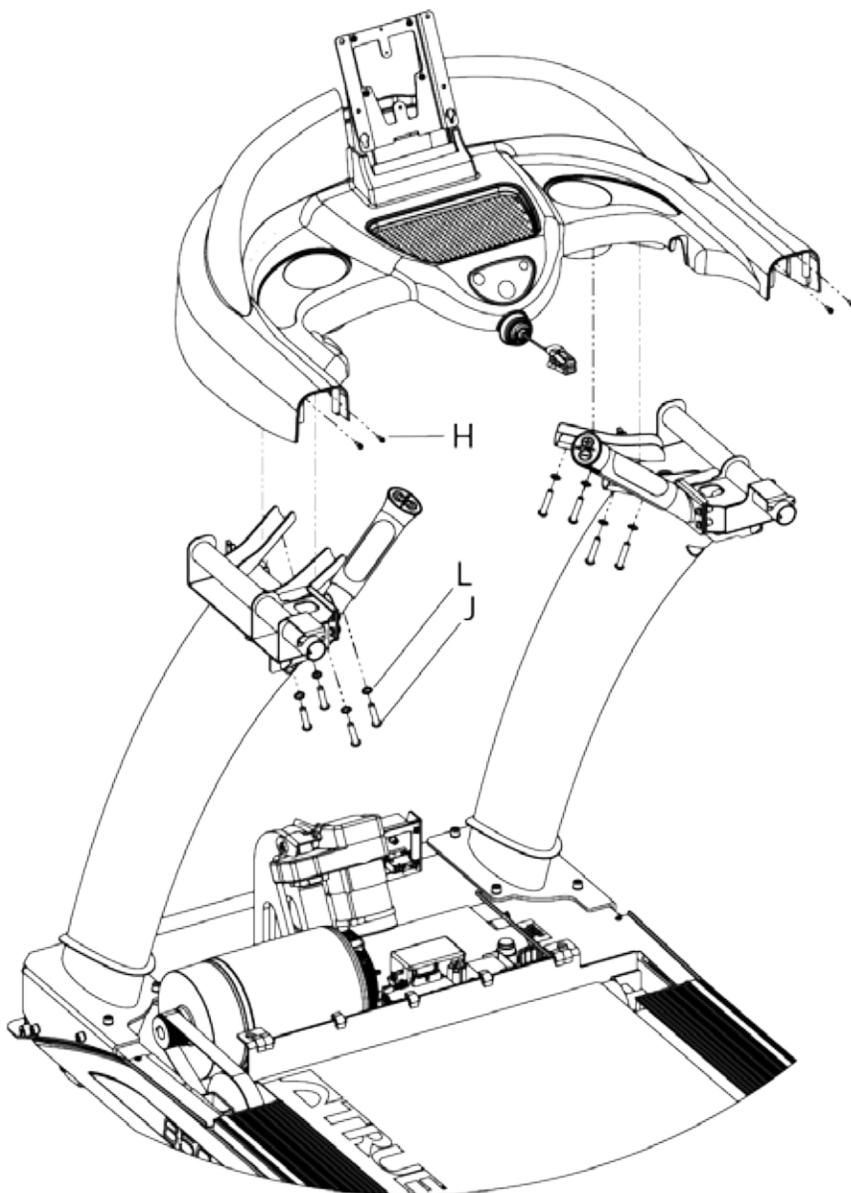

## 第 2 章:組み立ての手引き


### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ7 コンソールラックのケーブルを接続する:


a) 図のように、左右の台脚アームからの配線をすべて、コンソールラックの上部カバーからの配線に接続します(全ケーブルはコンソールのオプションに関わらず接続されます)。

\* TV 用の同軸ケーブルは締めすぎないように注意してください。

b) 図のように、全ケーブルをコンソールラックの上部カバーの下側に通して、コンソールラックの底部カバーの設置時に配線が挟まらないようにします。

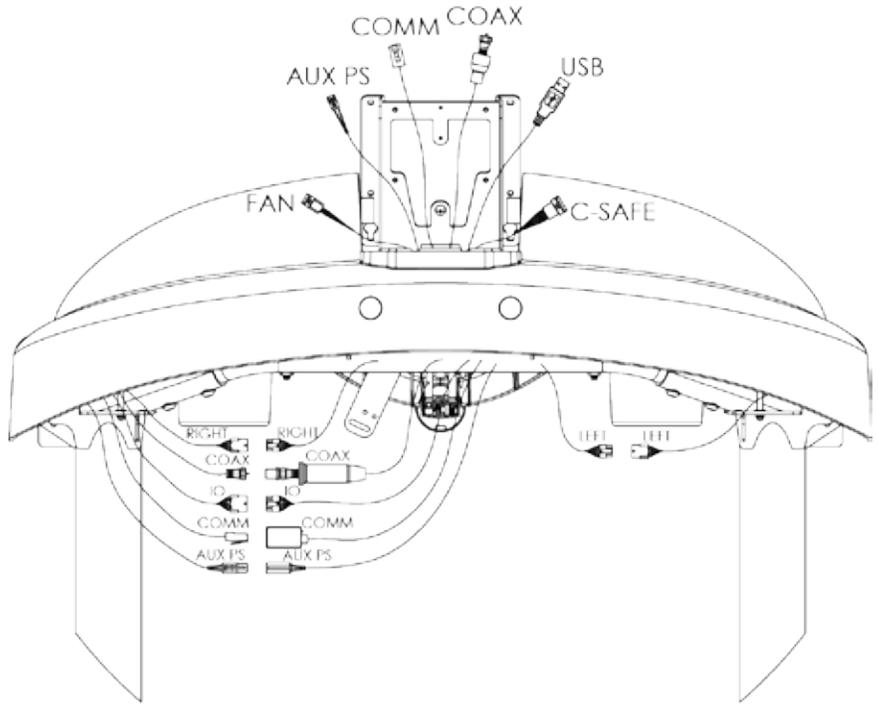

全ケーブルをこれらの場所の両側に通して、配線が挟まらないことを確認します。

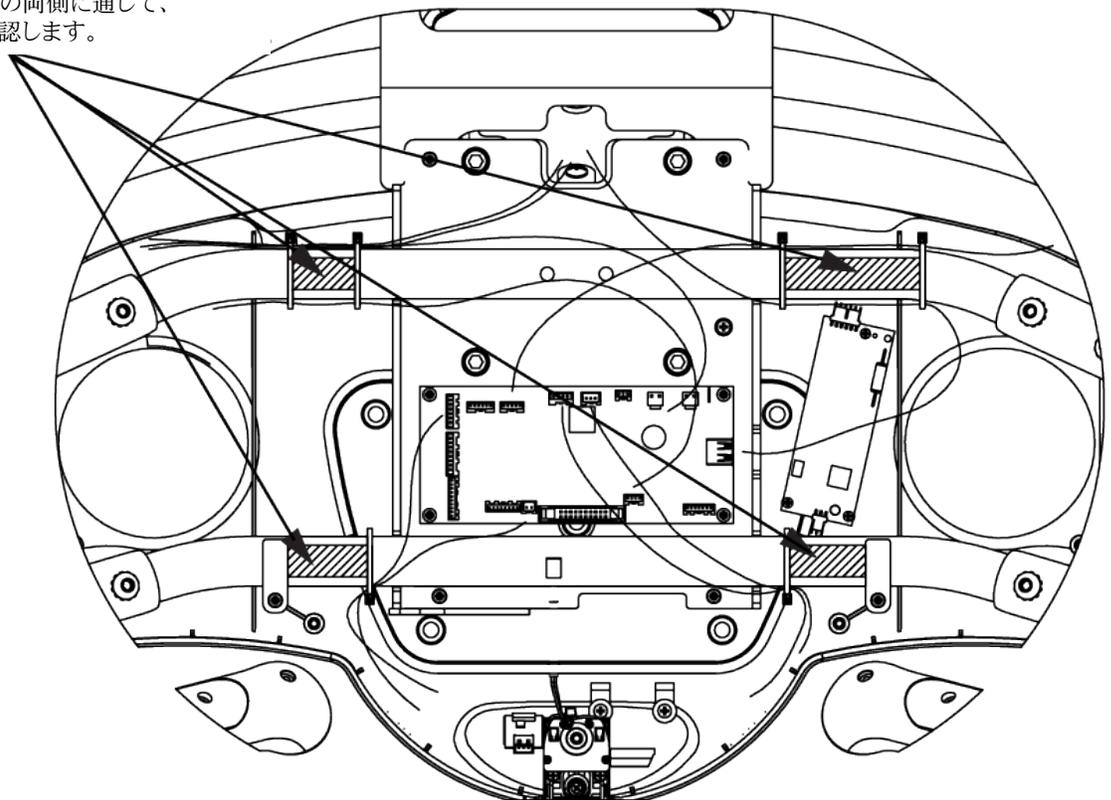

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ8 コンソールラックカバーを下げる:


a) 最初に、長いネジボスを使用して、リアエッジをコンソールラック内の少し上に設置します。次に、安全クリップドッキングブラケットと長いネジボスが、安全キーメカニズムにより通るように、調節しながらフロントエッジを注意深く上に向けます。

警告:底部カバーを無理に取り付けしないでください。

#### 必要なハードウェア:



9本のボルト M4 x 12

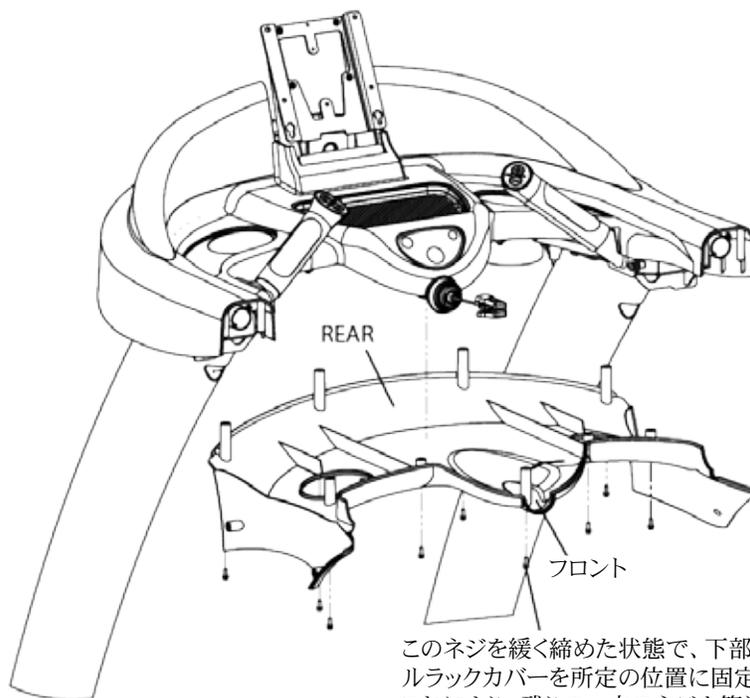

このネジを緩く締めた状態で、下部コンソールラックカバーを所定の位置に固定します。これにより、残りの8本のネジを簡単に取り付けることができます。


#### ステップ9 ショルダートリムアセンブリ:

a) 14本のボルト M4 x 12 を使用して、左右のショルダートリムアセンブリをコンソールラックに固定します。

#### 必要なハードウェア:



14本のボルト M4 x 12

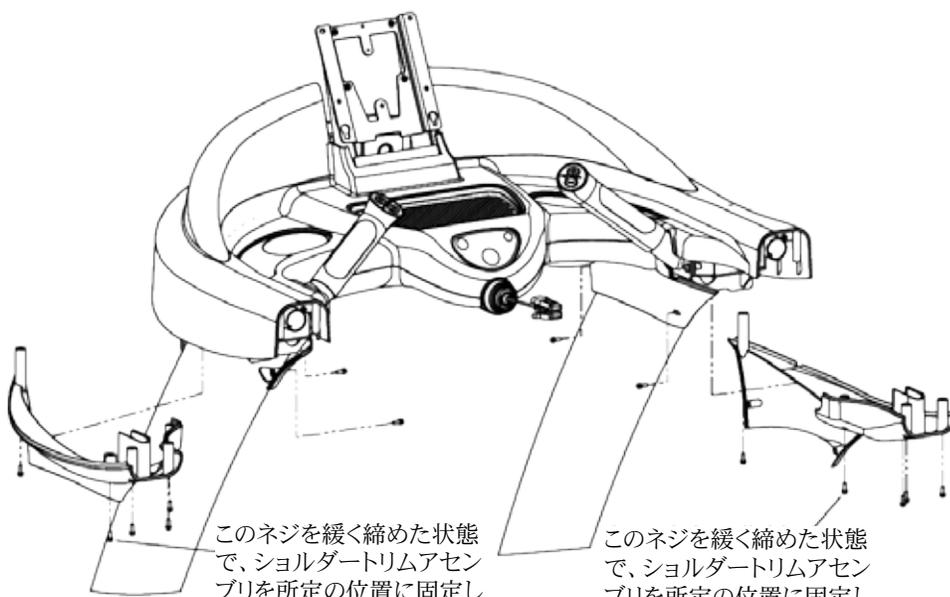

このネジを緩く締めた状態で、ショルダートリムアセンブリを所定の位置に固定します。これにより、残りの6本のネジを簡単に取り付けることができます。

このネジを緩く締めた状態で、ショルダートリムアセンブリを所定の位置に固定します。これにより、残りの6本のネジを簡単に取り付けることができます。

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 10:ハンドレールアセンブリ


a) ハンドルを完全に挿入してから、ボルトをゆるく取り付けます。ハンドルをシームに合致するように少し回転させながら、内側に保持してボルトを締め付けます。

警告:ボルトを締め付け始める際には、クロススレッドを発生させないように注意してください。

#### 必要なハードウェア:



4 本のボルト ¼インチ-20 x ¾インチ

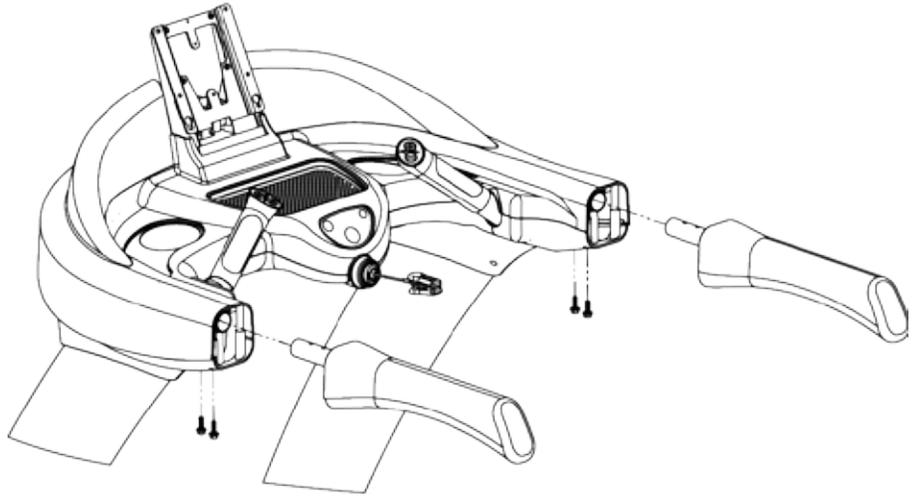

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 11 電源インレットアセンブリ-220V (オプション):


a) ユニットに取り付けられている電源コードを取り外します。注:このステップは、モーターカバーを取り外すことなく実行することができます。電源インレットアセンブリは、約 4 インチ安全に引き出すことができます。

b) 電源インレットアセンブリ-110V を電源パネルアセンブリから取り外します。このステップの後半に使用する 3 本のネジ M5 x .8 を保持しておきます。





c) 220V 電源インレットアセンブリを次のように取り付けます: 元の 110V パネルから 220V パネルに移行する際には、1 度に 1 つずつ配線を外します。注:220V パネルには、グリーン、ブルー、およびブラウン色のドットが付いています。色付きドットは、該当する場所に設置するカラーケーブルに対応します。グリーン/イエローの配線をグリーンドットに移行し始めてください。次に、ブルー配線をブルードットに移行します。最後に、ブラウン配線をブラウンドットに移行します。

d) 3 本のネジ M5 x .8 を使用して、電源インレットアセンブリ-220V を電源パネルに固定します。

必要なハードウェア:

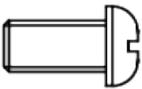

3 本のネジ M5 x .8

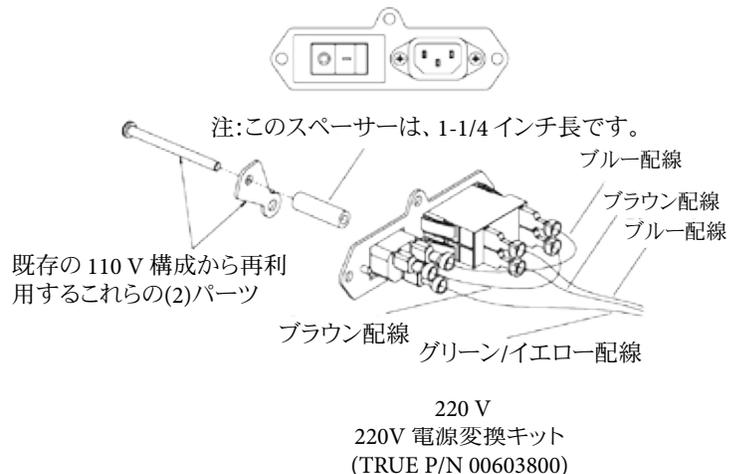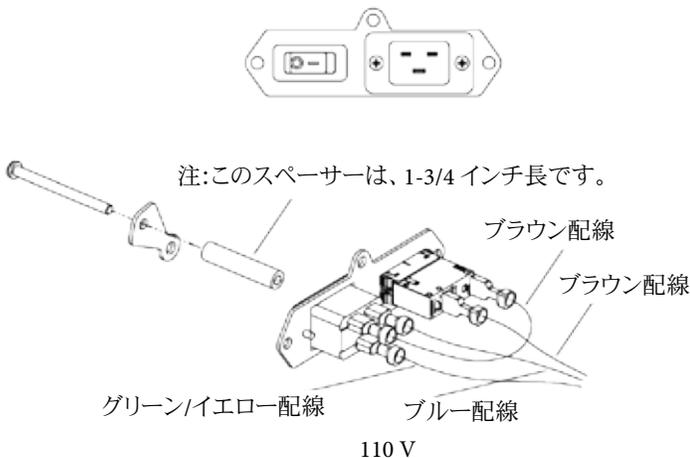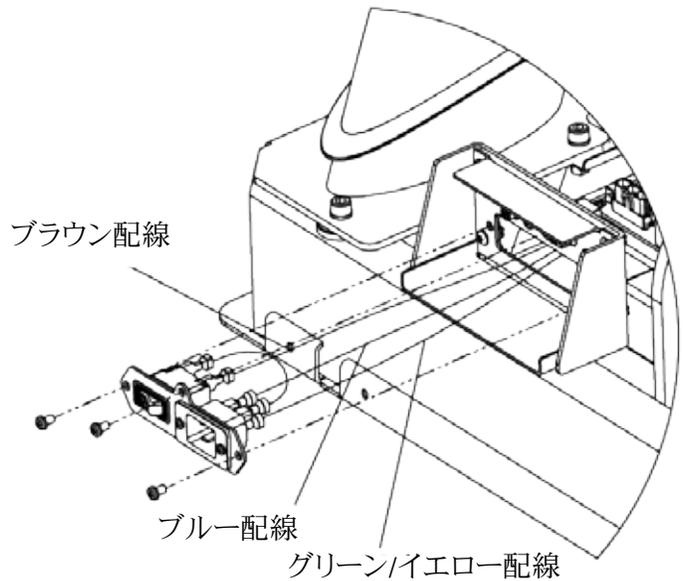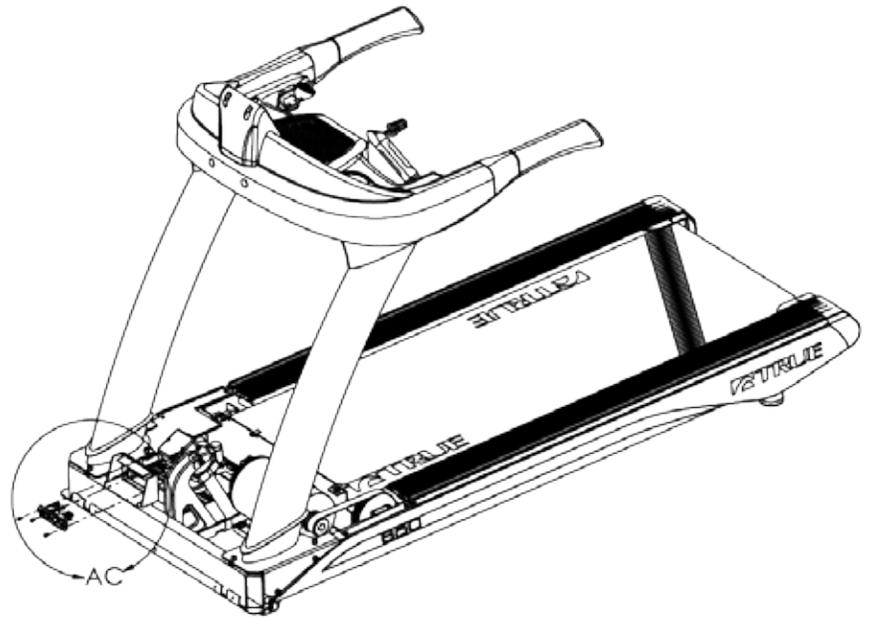


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 12 220V 配線変換(オプション):

a) 110V から 220V へのスイッチの配線変換については、下記をご覧ください。

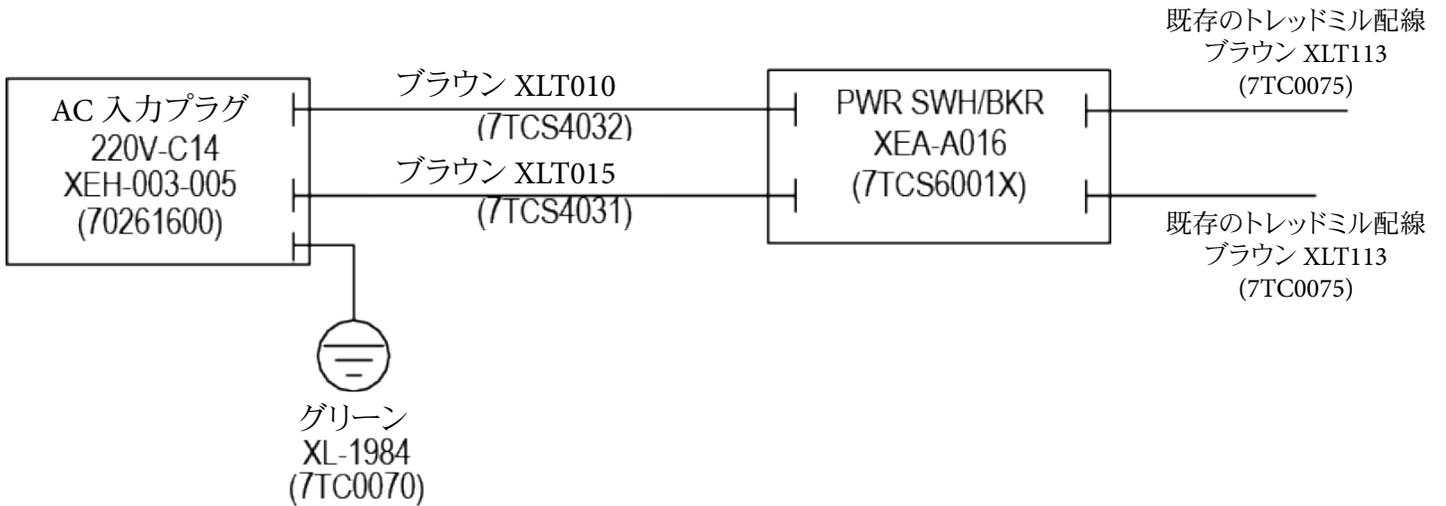


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 13 モーターカバー:

a) 台脚アームの底部にあるラバートリムリングをコンソールラックの近くで上にスライドさせてから、サイドに回転させ、リングが常に上向きであるようにしてください。

b) トレッドミルのユーザーの位置から、モーターカバーをモーターコンパートメントの上の位置までスライドしてください。両サイドを少し外向きに曲げながら、モーターカバーを所定の位置まで注意深く下げます。ラバーボルトヘッドキャップは取り外さないでください。次に、モーターカバーをしっかりと押し下げて、2つのスナップアクション起動クリップを作動します。

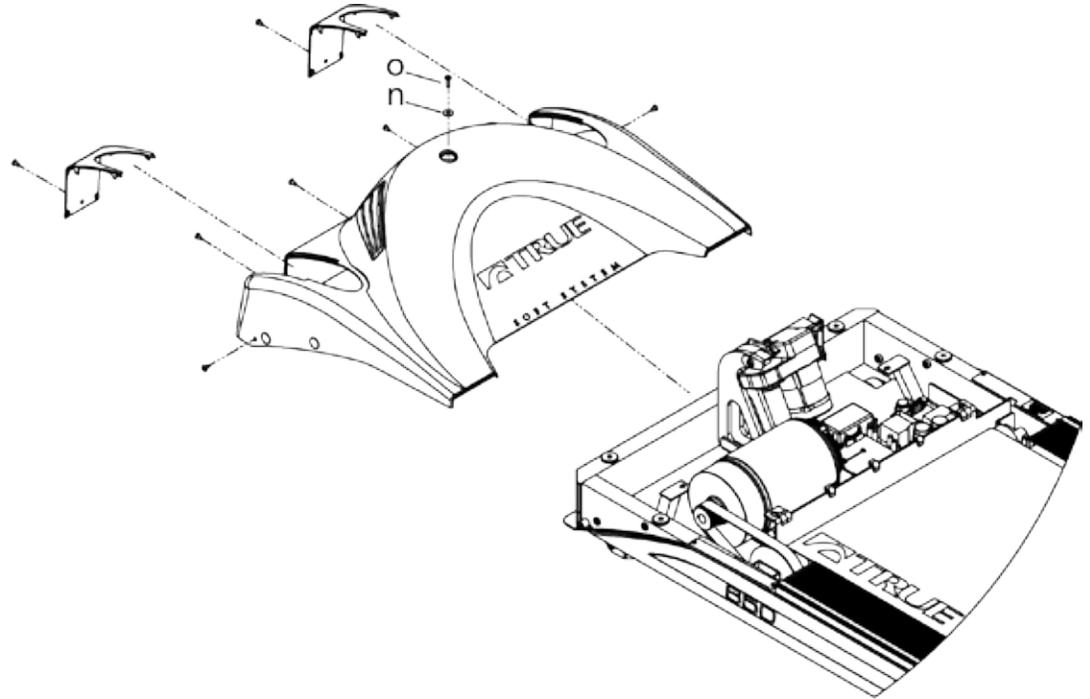

注:ラバーキャップが出て来た場合、今度はモーターカバーを上側に曲げて、サイドのネジをモーターカバーに取り付ける前にキャップを再挿入してください。

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 13 モーターカバー(続き):

c) 次に、ネジ O およびワッシャ N を再度取り付けます。

d) 必要に応じて、モーターカバーの両サイドを曲げてラバーボルトカバーを 4 本のボルトのヘッド上に付けて、左右のサイドに M5 ネジを再度取り付けます。


e) 3 本の M5 ネジをモーターカバーの前側に再度取り付けます。

f) 2 本のモーターカバーインサート、および M5 ネジを再度取り付けます。

注:インサートの底部で 2 個の小さいクリップを適切に作動するには、上側に曲げます、次には、下がる部分があるためクリップを注意深く取り扱います。

g) ラバートリムリングを回して、モーターカバーの横の適切な位置まで下げます。保持ステムをモーターカバーインサートに嵌めます。注:トリムリングは、180 度回転することができます。向きが正しい場合は、隙間なく合います。向きを誤ると、モーターカバーにぴったり合いません。

h) ハードウェアキットにあるキャップモーターカバーのネジを取り付けます。

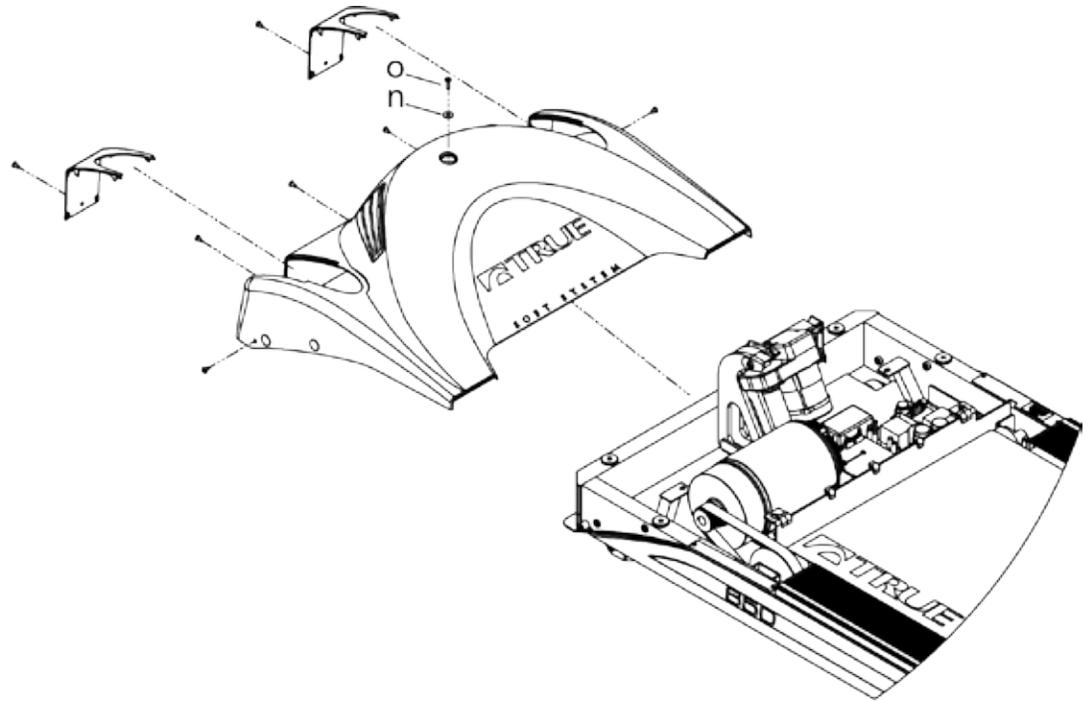


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 14 安全キー:

- a) コンソールラックに取り付けられる安全キーの場所を確認します。
- b) コンソールラック上の固定プレートに、安全キーのクリップを取り付けます(機械を使用していない時用)。
- c) 機械を使用する際は、安全キークリップを衣服に取り付けてください。

注意:機械を使用する前に、トレッドミルの取扱説明書をお読みください。

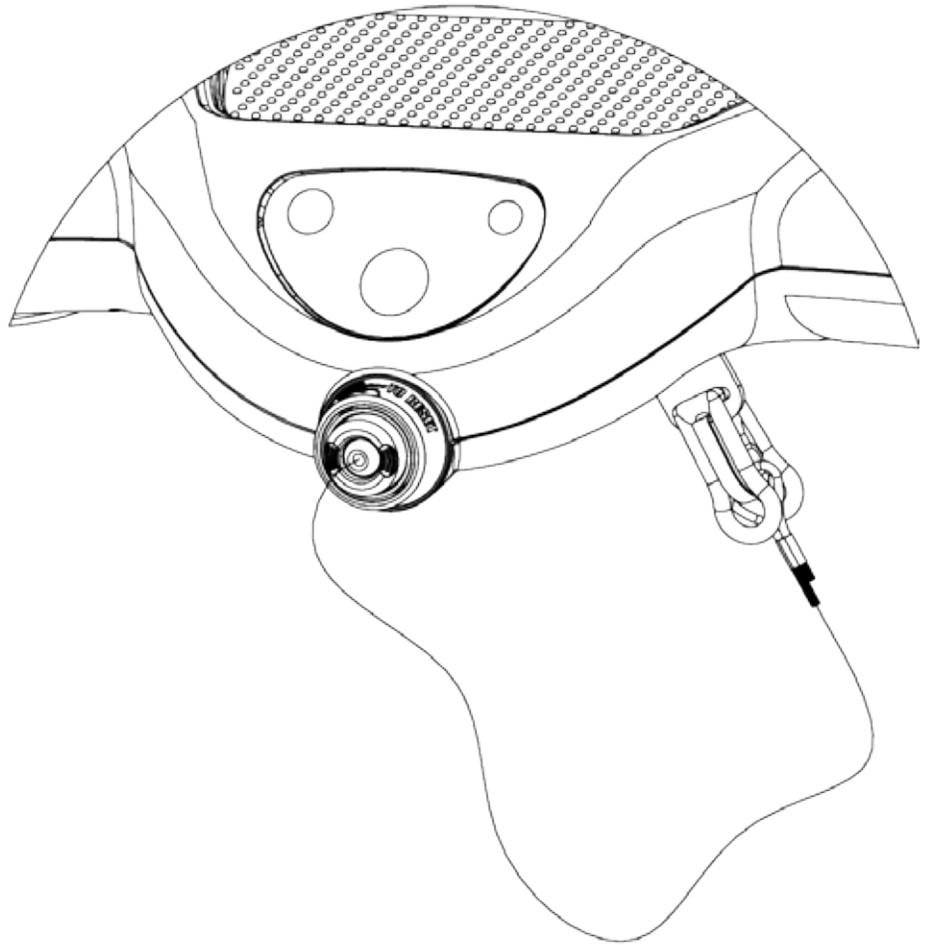


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 15A 安全キー (緊急停止) 概要:

ユーザーが続行できない場合にトレッドミルベルトを直ちに停止できるように、機械を使用する前、および機械の使用中には安全クリップを衣服に取り付けてください、

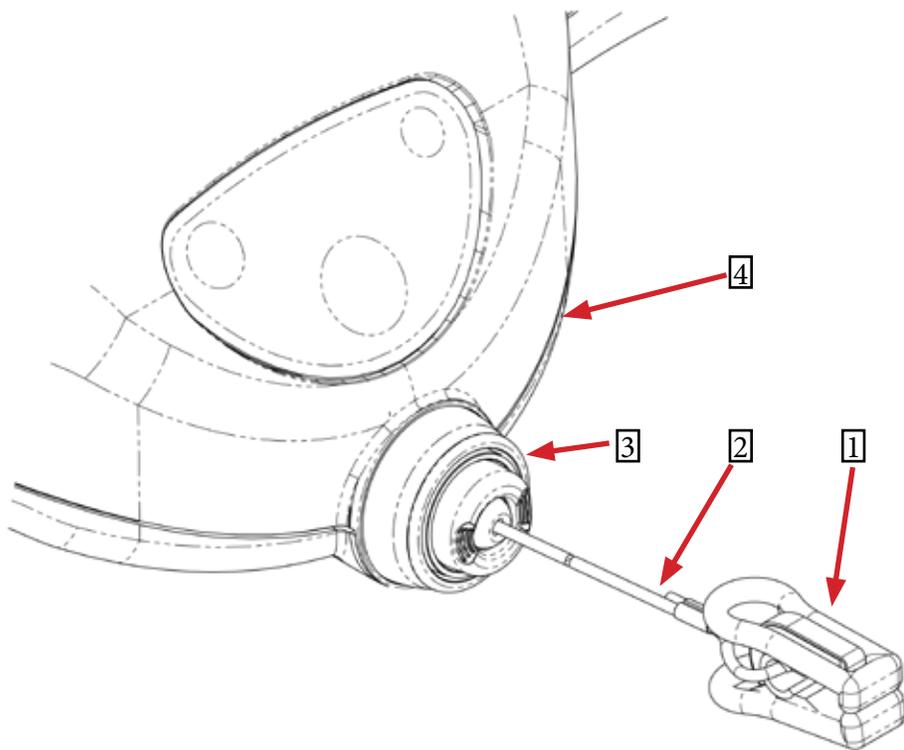


安全キーの各機能	番号
安全キークリップ	1
安全キープルコード	2
安全停止	3
コンソールラック	4

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 15B 安全キー(緊急停止)の使用:

#### 安全キー(緊急停止)の解除:

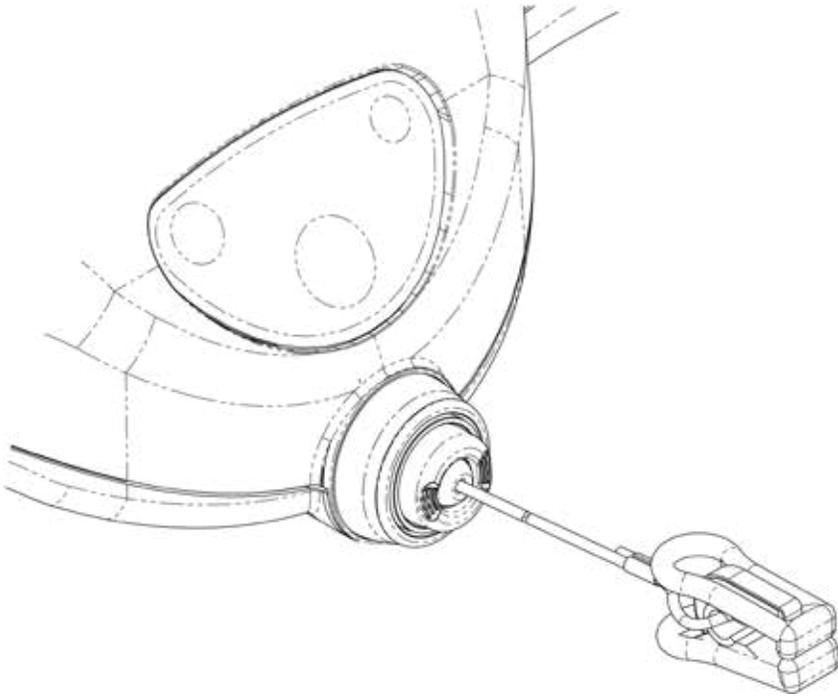


左側には、安全キー(緊急停止)の解除位置が示されています。

装置の使用時、またはユーザーが使用されていないベルト上に立っている場合、安全キークリップをユーザーの衣服に取り付ける必要があります。これにより、ユーザーに取り付けられている安全クリップが前記の安全キープルコードを引くと、安全停止が有効になり、トレッドミルベルトのすべてが直ちに停止されます。

注:安全キープルコードにより、ユーザーは取扱説明書に規定されている通常の作動パラメータ内で自由に作業することができます。

#### 安全キー(緊急停止)の起動

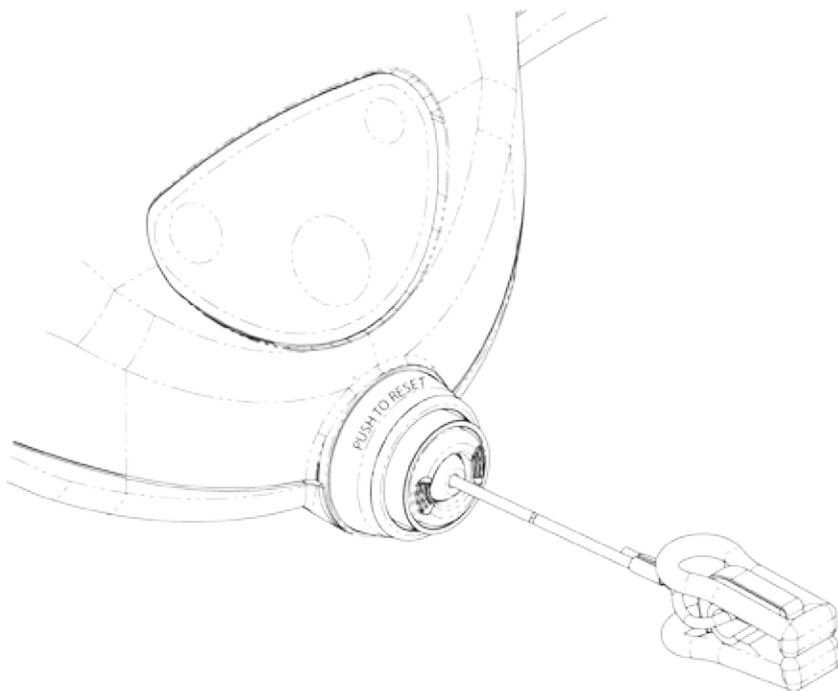

左側には安全キー(緊急停止)の起動位置が示されています。安全停止をカバーする安全停止外側スリーブは、起動位置を示すことに注意してください。

安全停止が起動されると、トレッドミルベルトはすべて停止し、次のエラーメッセージ「安全キーの挿入」がコンソールに表示され、安全停止が起動されていることを知らせます。

コンソールのエラーメッセージを削除し、安全停止を解除の位置に戻すには、安全停止を1度押し込みます。

注:安全停止が解除の位置に切り換えられると、作業結果画面に進みます。

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 16 後部コンソールカバーアセンブリ:

a) 2 本のボルト M5 x 10 を使用して、後部コンソールカバーアセンブリをコンソールマストアセンブリに固定します。


注意:取り付け作業中にケーブルが挟み込まれないように注意してください。

注:特定のコンソールの組み立て手順については、第 2 章:組み立てガイドの最後の当該セクションをご覧ください。

#### 必要なハードウェア:



2 本のボルト M5 x 10

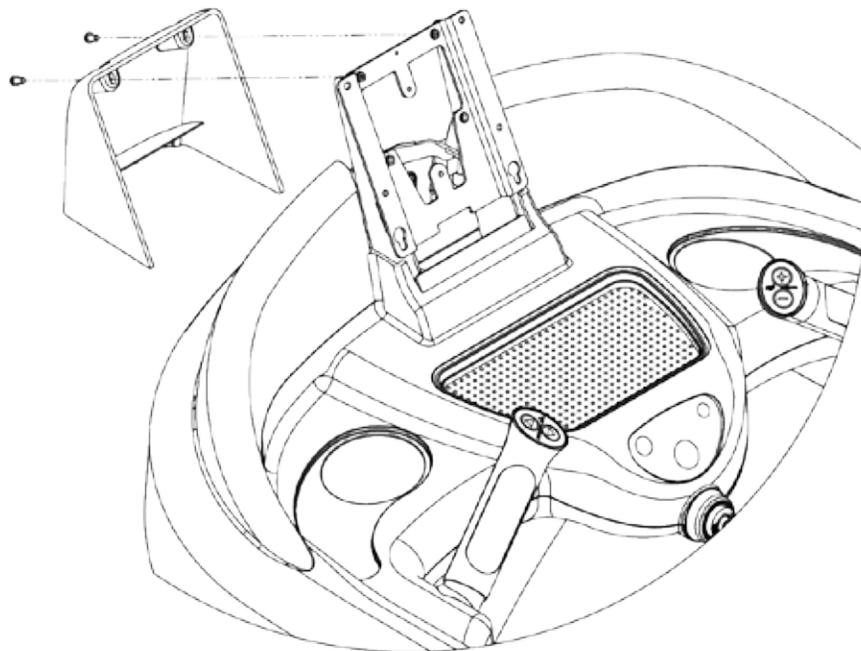

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 17 後部の水平調整ネジ:



a) トレッドミル傾斜ラックのホイールおよび後部の水平調整ネジが、段ボールや包装材などが挟まれておらず、床に直接接地していることを確認してください。

b) 15/16 インチのオープンエンドレンチを使用して、右後部の水平調整ネジ(片側のみ調整可能)のナット A を緩めてください。

c) 水準器(または目視)で見てトレッドミルの後部が水平になるまで、水平調整ネジのナット B を時計回り / 反時計回りに回してください。ナットを回すには、7/8 インチのオープンエンドレンチを使用します。

d) ナット A を、トレッドミルの底部に固定されるまで締め付けてください。

注: (A) と (B) 間の推奨ギャップは、平らな床で 1/4 インチです。

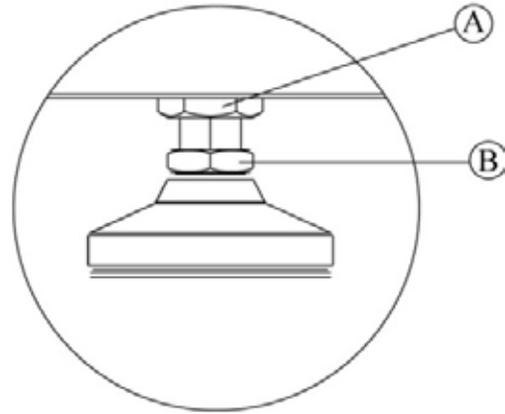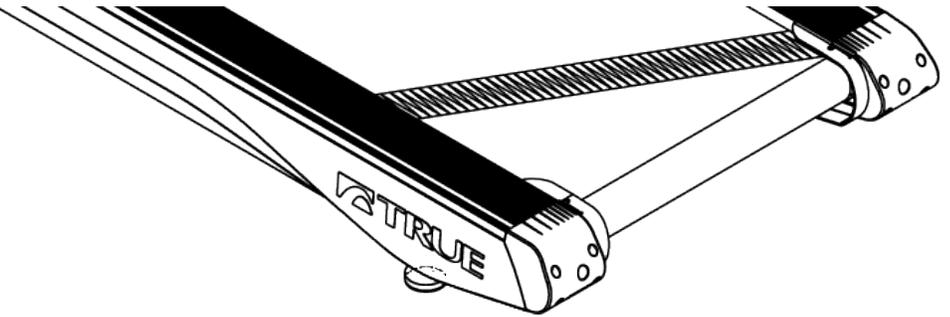

#### ステップ 18 電源コード保持具:

a) 電源コード保持具アセンブリを示されている順に取り付けます、ただし締め付けしないでください。

b) 電源コード保持具を下に回転させた状態でネジを締め付け、保持具を電源コードに対して押しつけてください。

#### 必要なハードウェア:



スペーサー 1 個

注: 110V スペーサーは 1-3/4 インチ長です。  
220V スペーサーは 1-1/4 インチ長です。




電源コード保持具 1 個




1 本のボルト M5 x 60

110V  
構成

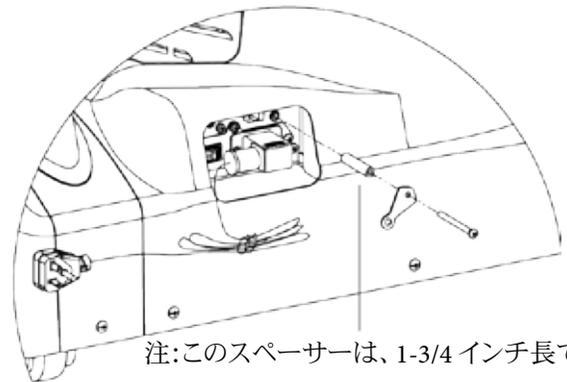

注: このスペーサーは、1-3/4 インチ長です。

220V  
構成

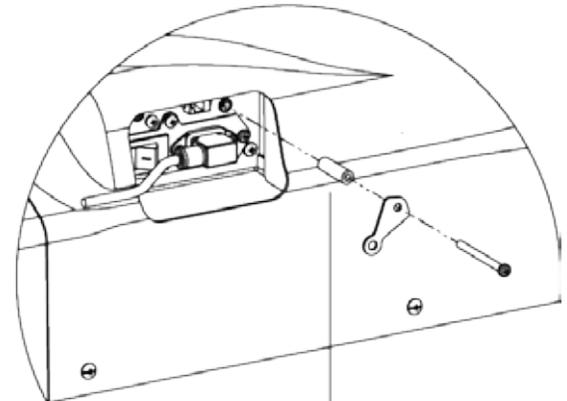

注: このスペーサーは、1-1/4 インチ長です。


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 19 電源コードの取り付け:


**回路ブレーカ:**トレッドミルに一定以上の電流が流れた場合、電源オン/オフスイッチの回路ブレーカが作動します。ロッカーレバーは、自動的に開放し、オンとオフ間の中ほどに位置するため、電源回路が開きます。

その場合は、10 分間待機してから、電源スイッチをオフ位置 (O) に完全にロックし、電源スイッチをオン位置 (-) に切り換えることで回路ブレーカーをリセットします。リセットされない場合、または通常の使用で回路ブレーカが再び作動する場合は、True Fitness 修理サポート (電話番号:1-800-883-8783) までお問い合わせください。

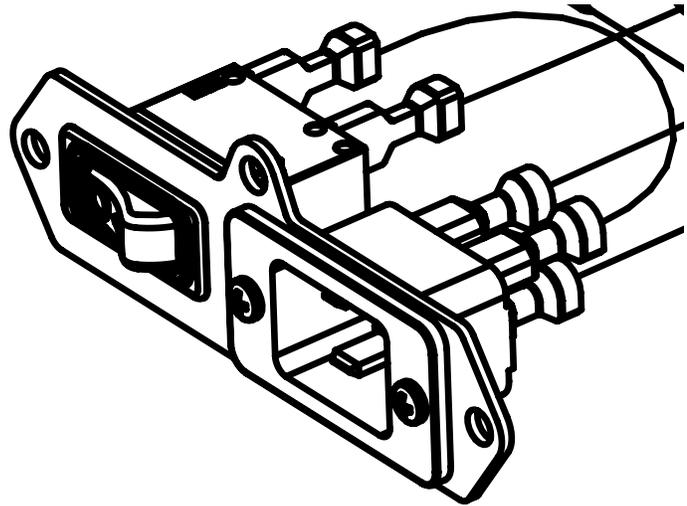


注:上図は参照用で、オフ位置 (O) の電源スイッチを示しています。

#### 回路ブレーカの位置

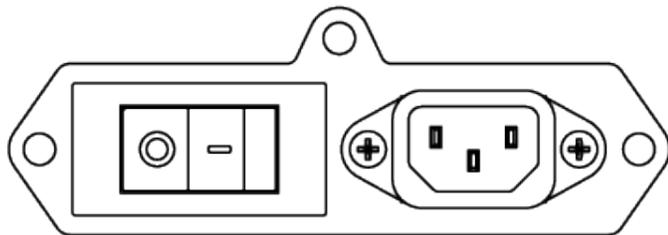

220V

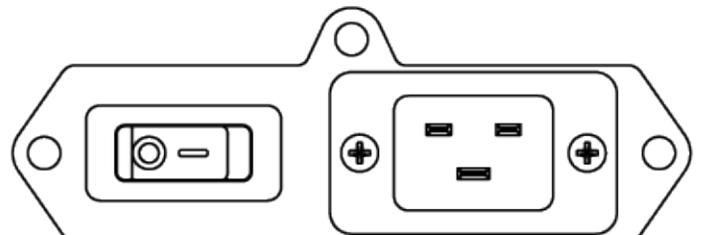



110V

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

ステップ 20 水平調整ネジ傾斜キット (オプション):

- a) 図のように、トレッドミルフレームから水平調整ネジを取り外します。

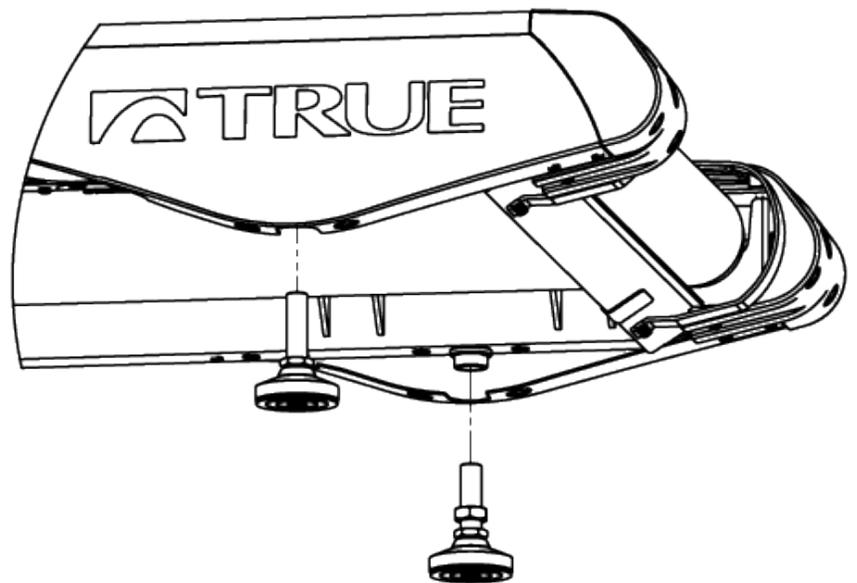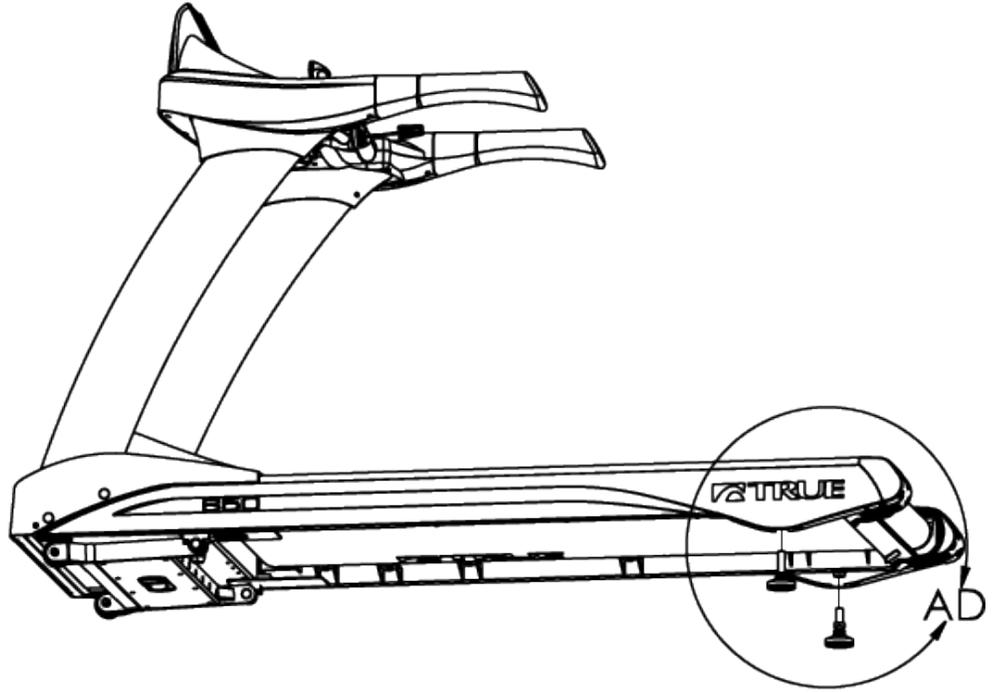

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


#### ステップ 21 水平調整ネジ傾斜キット (オプション):

a) キットあたり 4 本のボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチを使用して、オプションの傾斜キットを特定箇所にあるトレッドミルフレームに固定します。



b) 図のように、水平調整ネジをオプションの傾斜キットの穴部にネジで固定します。

注: ブラケットは左側と右側で区別されるため、正しいブラケットを使用していることを確認してください。

#### 必要なハードウェア:

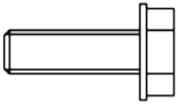


8 本のボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチ

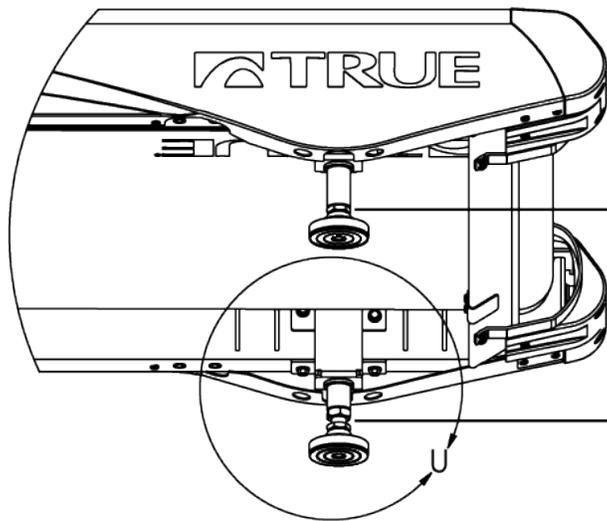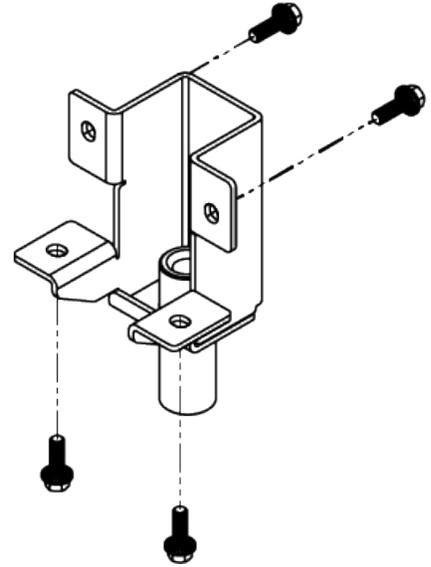

注: 左側のスイベルフットは、ロッキングナットを使用せずに完全に締め付けられます。

注: 右側のスイベルフットは、ナットとスイベルフットの八角エリア間で 1/4 インチのギャップがある状態で最初に取り付けられます。

注: 右側のスイベルフットは、調整ロッキングナットを使用して取り付けられます。

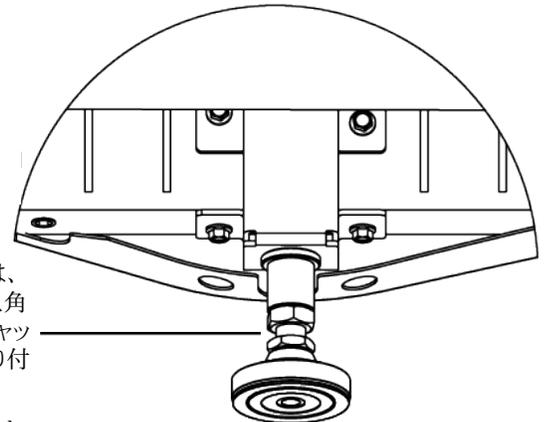

DETAIL U  
スケール 1:2

## 第 2 章:組み立ての手引き


### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 22 トレッドミルの準備(オプション):

a) トレッドミルの電源を入れ、左側の接触型心拍数グリップにあるクイックアクセスキーを押して傾斜を 6% 増やします。電源コードを壁コンセントから取り外します、これにより、この取付作業用に広い作業空間が確保できます。床に保護用パッドを設置して、保護用パッドの左側にトレッドミルを注意深く置きます。トレッドミルフレームに既に組み立てられている 11 本のネジを緩めて、電源コード管理ハードウェア上の対応する 11 個のスロットを 11 本のネジとトレッドミルフレームの間に設置します。

注:TC900 は、ステップ 1 (トレッドミルの準備) に進む前に、組み立てておく必要があります。。

注:下図のように、配線保持クリップを取り付けます。

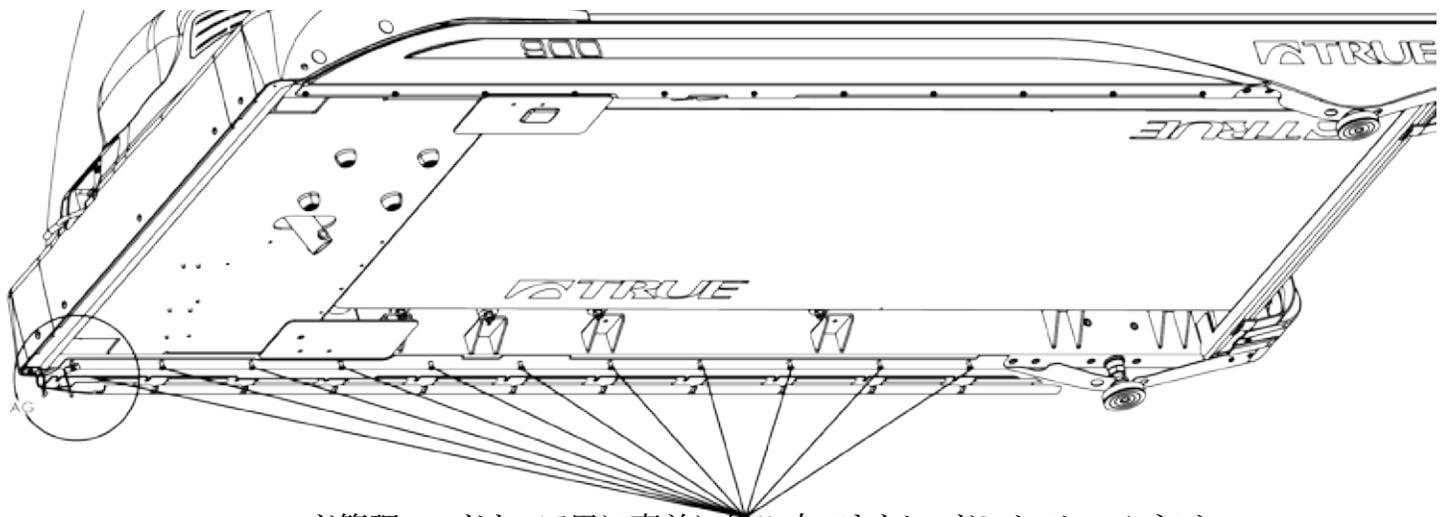


コード管理ハードウェア用に事前に組み立てたトレッドミルフレームネジ



コード管理ハードウェア

詳細 AG

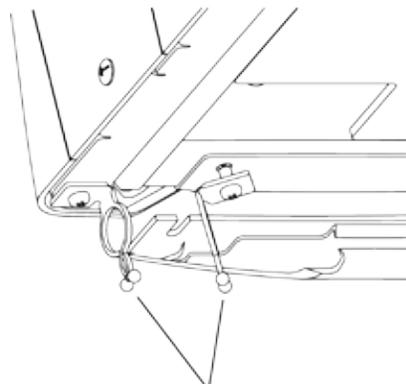


配線保持クリップ

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 23 コード管理ハードウェアの調整 (オプション):



外側から見て、トレッドミルフレームがシームレスに移行できるように、コード管理ハードウェアを設置します。ステップ 1 (トレッドミルの準備) からの 11 本のネジを締め付けて、コード管理ハードウェアを正しい位置にロックします。

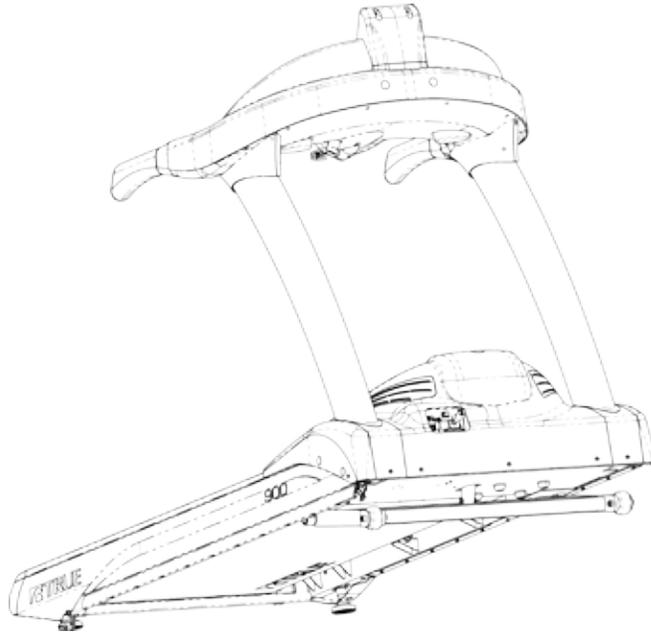

#### ステップ 24 ガイドチャンネル (オプション):

同軸ケーブル、イーサネットケーブル、および電源コードケーブルをコード管理ハードウェアのガイドチャンネルに挿入します。両方のプロング間のギャップをねじり戻し広げることで、3 本のケーブルを 2 個の配線保持クリップに通します。3 本のケーブルすべてが通ったら、配線保持クリップをニュートラルの位置に戻します。

注:コード管理ハードウェアのケーブル保持を最適化するには、コード径に基づく次の順序で 3 本のケーブルを挿入してください。イーサネットケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル。

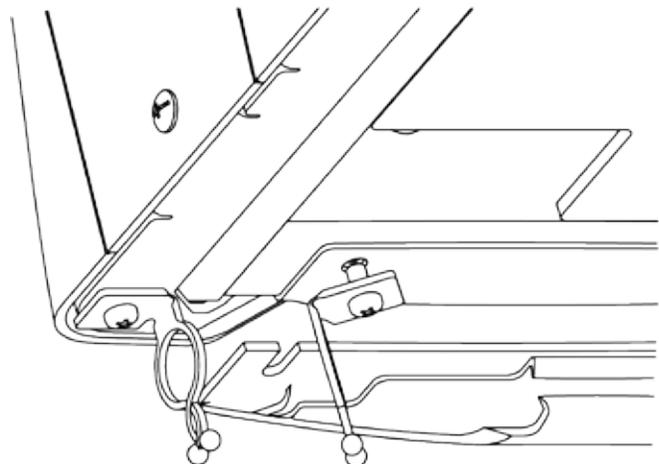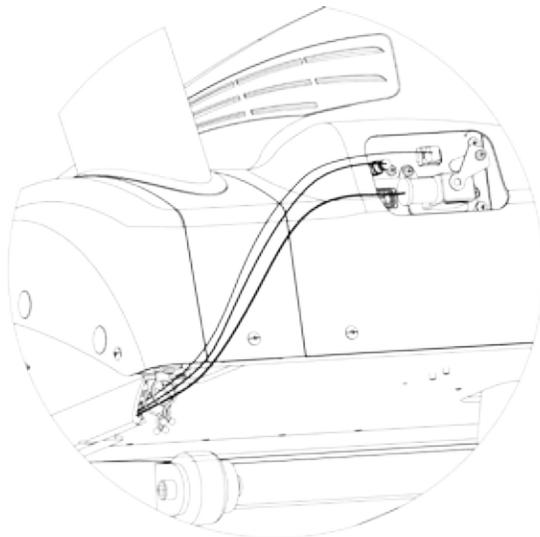


## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

#### ステップ 25 出口 (オプション):

下部に示しているのは、推奨する、後部水平調整ネジ近くのケーブルの出口です。ただし、ケーブルは対応するコンセントの場所に応じて、ガイドチャンネルから別の場所を出口にすることができます。


注:コードが走行ベルトやローラーに巻き込まれるのを防ぎ、転倒の危険による怪我を減らすために、コードはトレッドミルの後部から出たり、後部上を交差させたりしないでください。

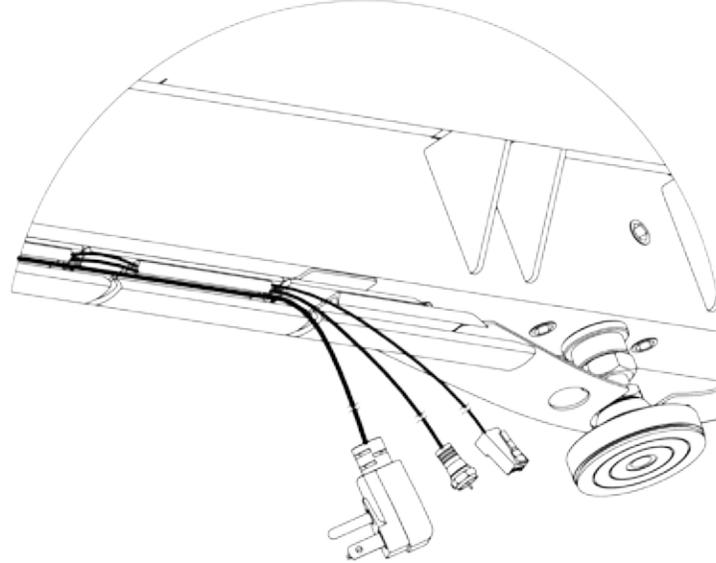

---

#### ステップ 26 トレッドミルのニュートラルの位置 (オプション):


ケーブルが 2 個の配線保持クリップに正しく通されており、ケーブルが傾斜ラックホイール上に挟まれないことを確認してください。トレッドミルを真っ直ぐに立てて、それをニュートラルの位置に戻します。イーサネット、同軸、および電源ケーブルのオス端部を対応するコンセントに接続します。トレッドミルデッキの傾斜度を 0 パーセントに戻し、3本のケーブルがコード管理ハードウェアのガイドチャンネルに沿って正しい位置を保持していることを確認してください。

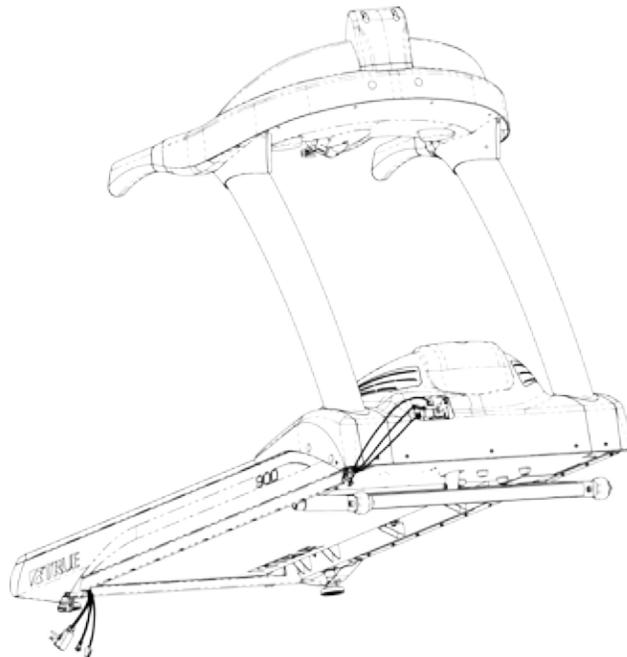

## 第 2 章:組み立ての手引き

### 配線図:


TC650\_110V Treadmill 2017/03/27

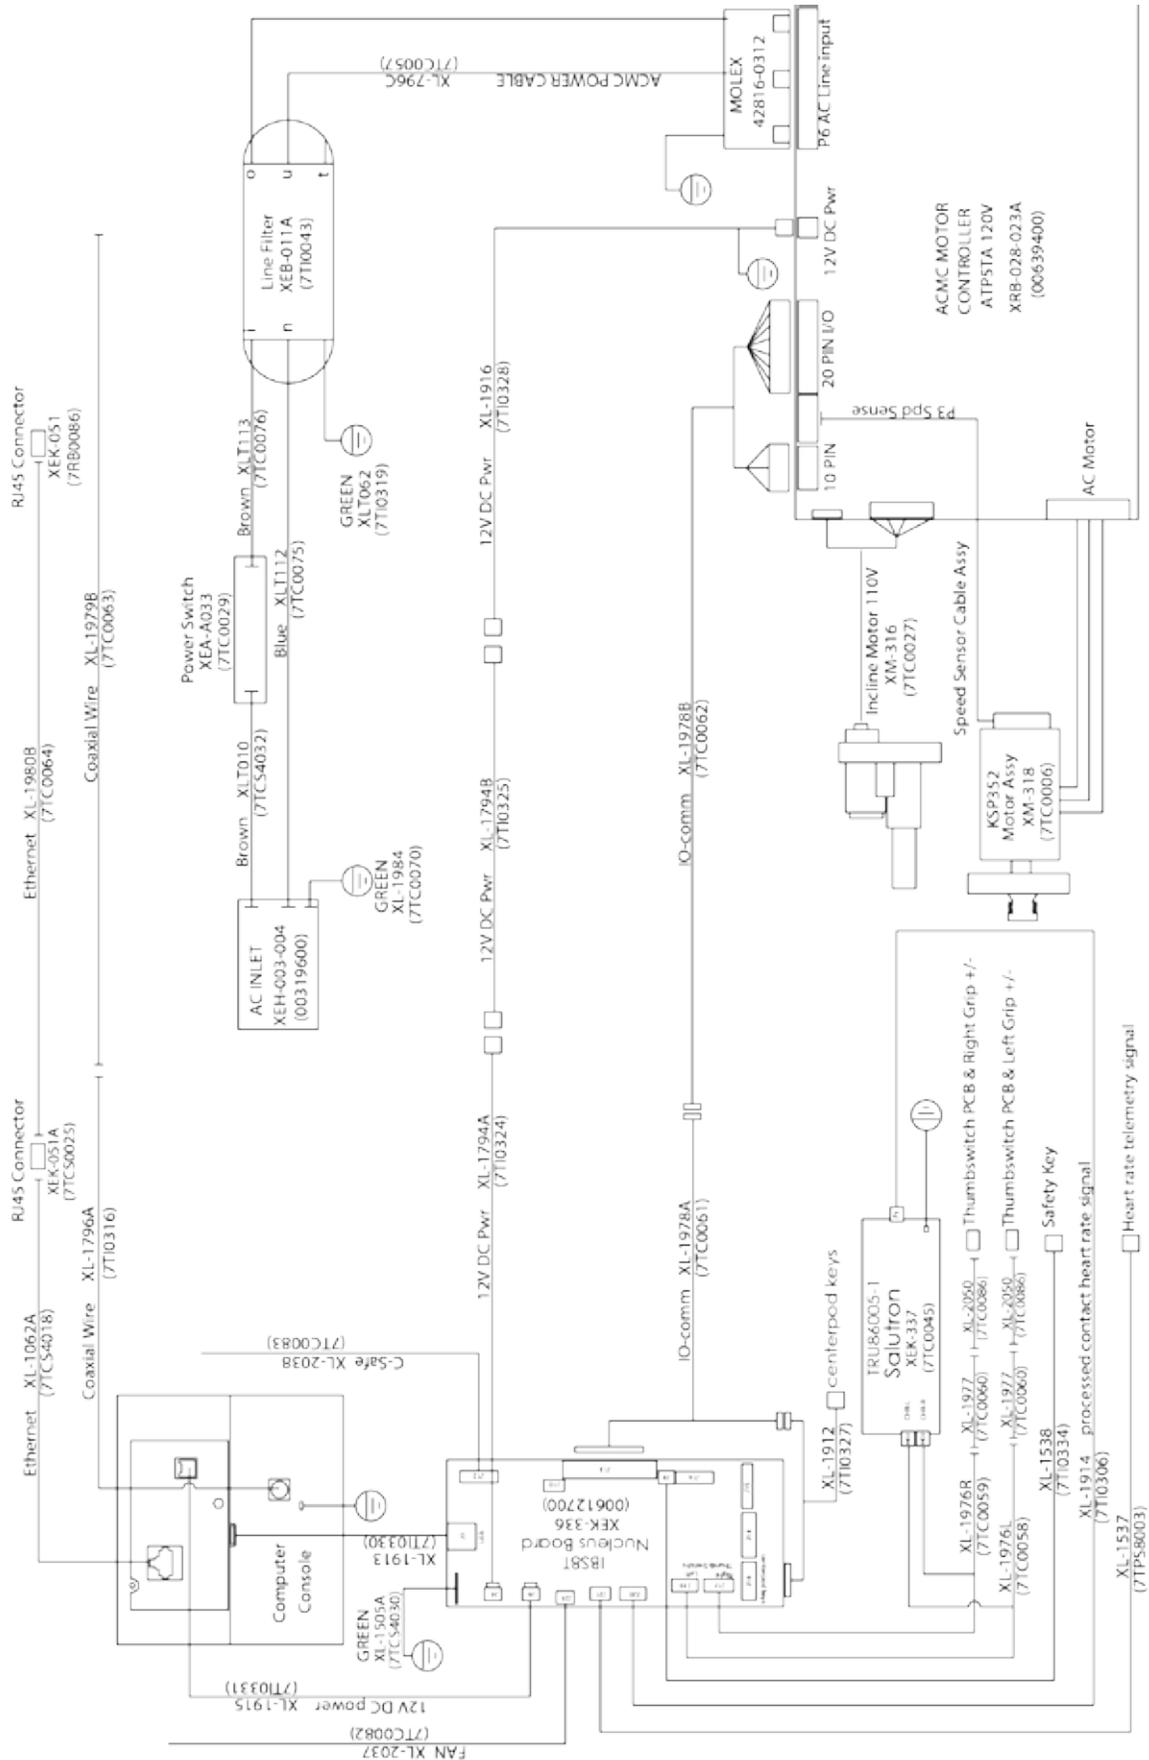

## 第 2 章:組み立ての手引き

### 配線図:


TC900\_110V Treadmill 2017/03/27

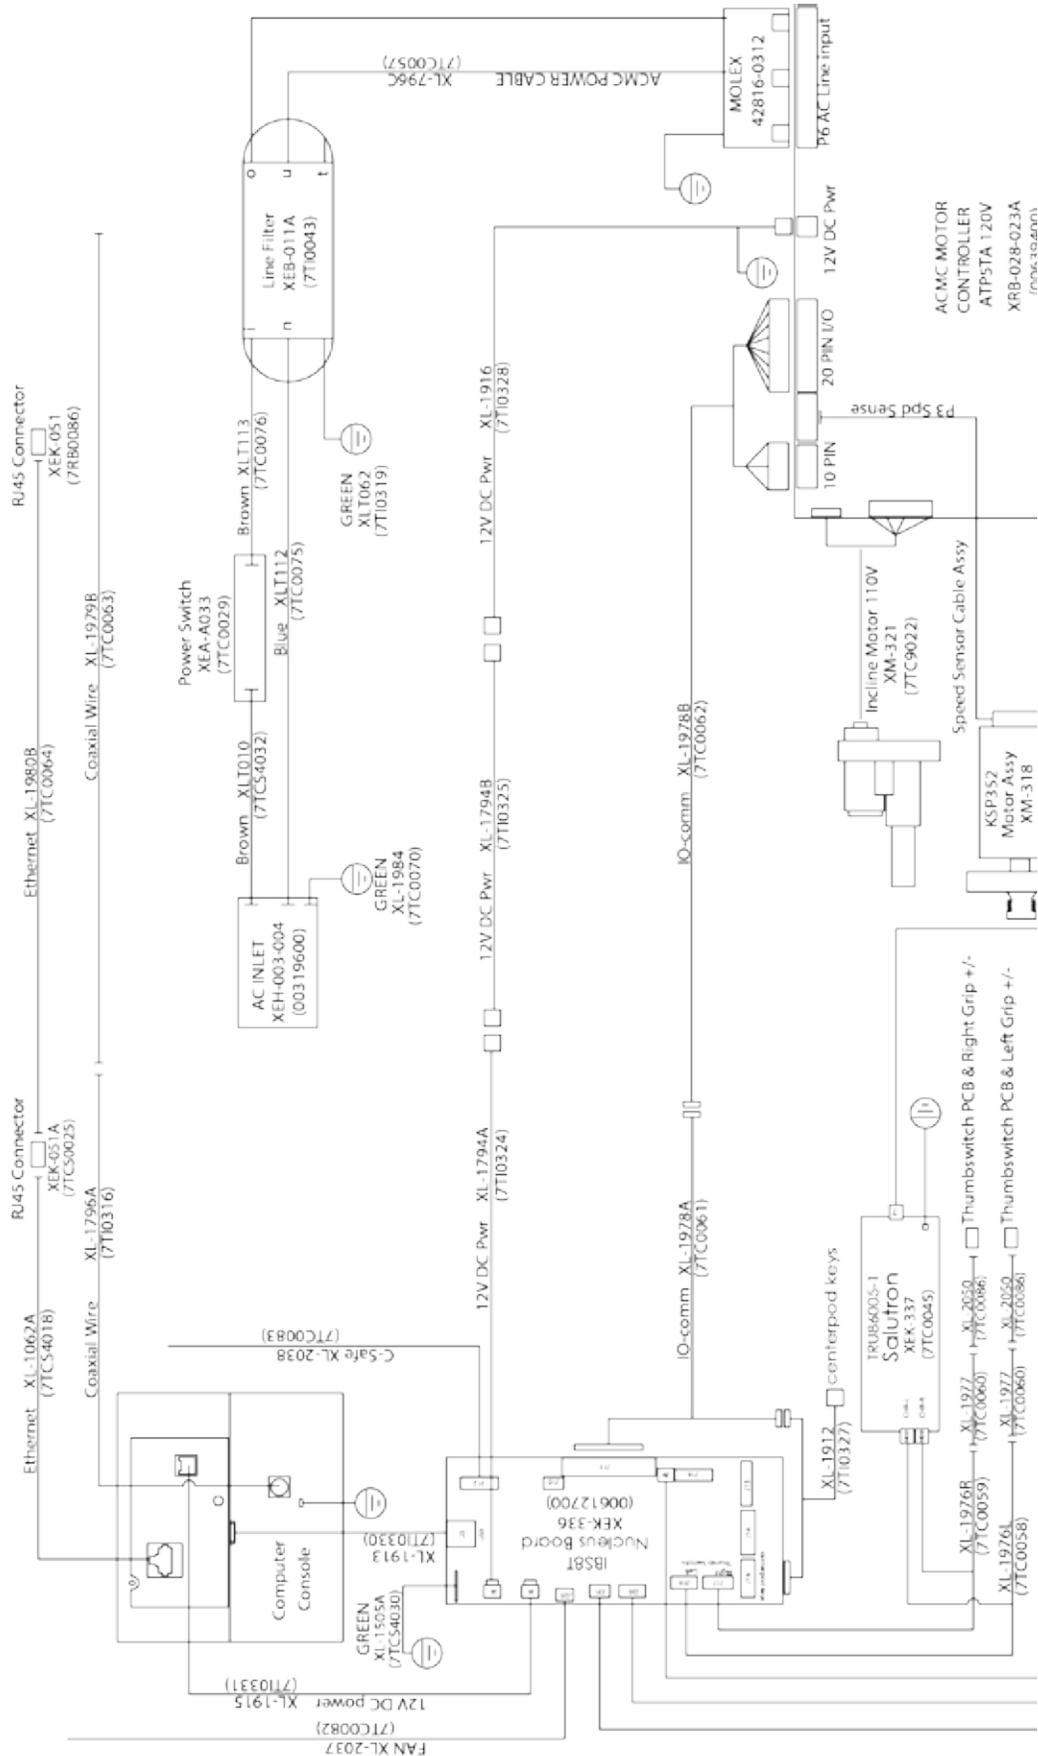

## 第 2 章:組み立ての手引き

### 配線図:


TC650\_220V Treadmill 2017/04/28

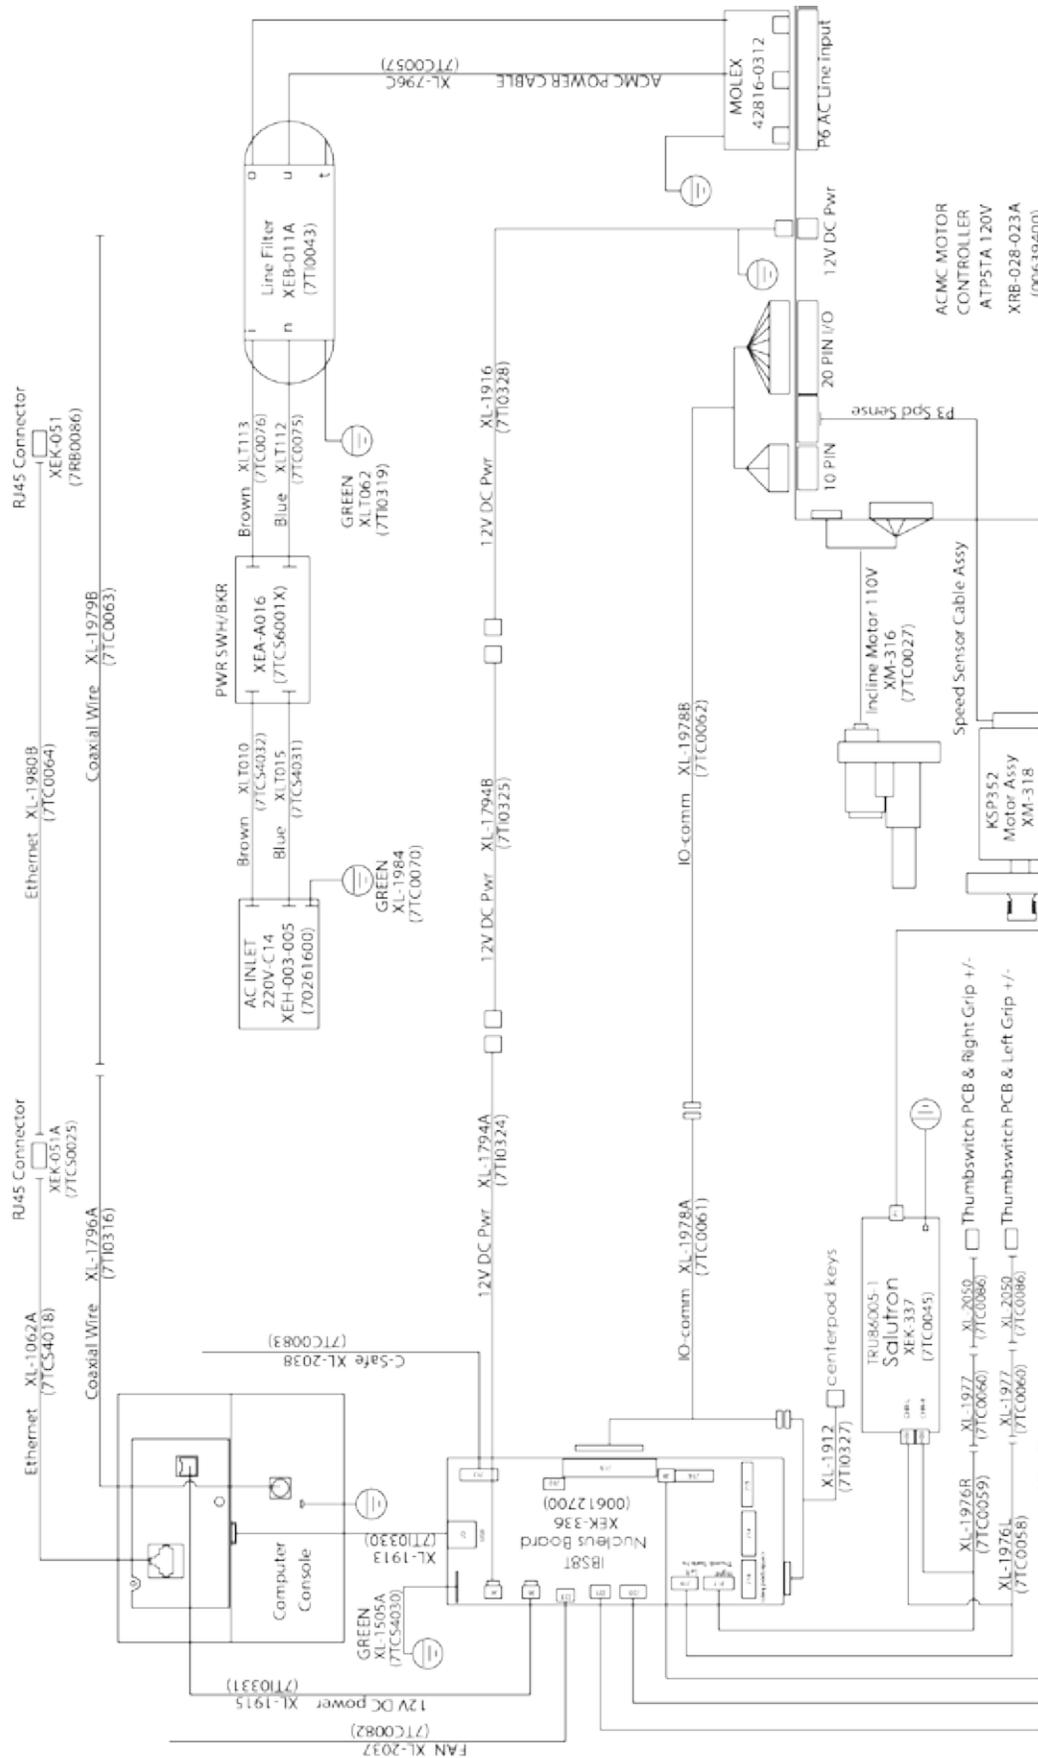

# 第2章:組み立ての手引き

## 配線図:

TC900\_220V Treadmill 2017/04/28

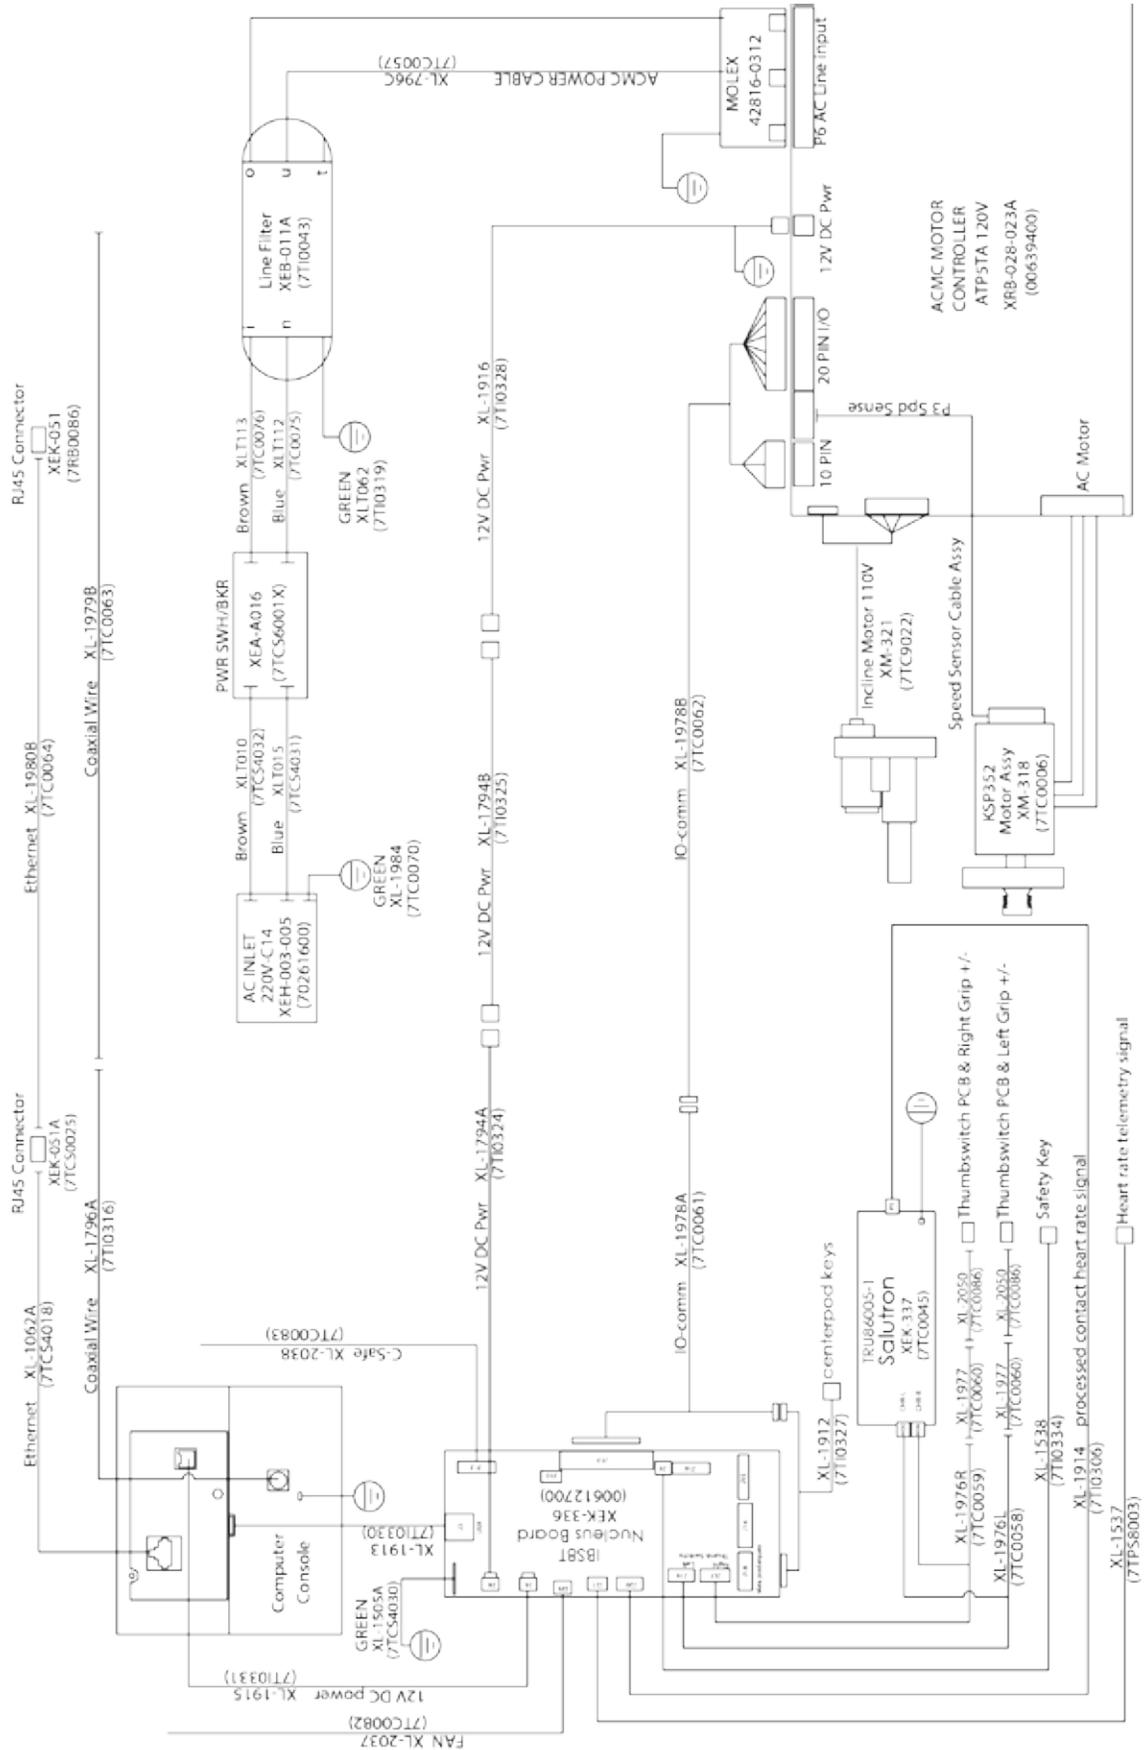

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Transcend のコンソールアセンブリ:

#### ステップ 1 (接地ケーブル、データケーブル、同軸ケーブル):

コンソールのアース線、同軸ケーブル、データケーブル (USB) の場所を確認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通します。

アイテム番号	説明	数量
1	アース線	1
2	データケーブル (USB)	1
3	同軸ケーブル	1

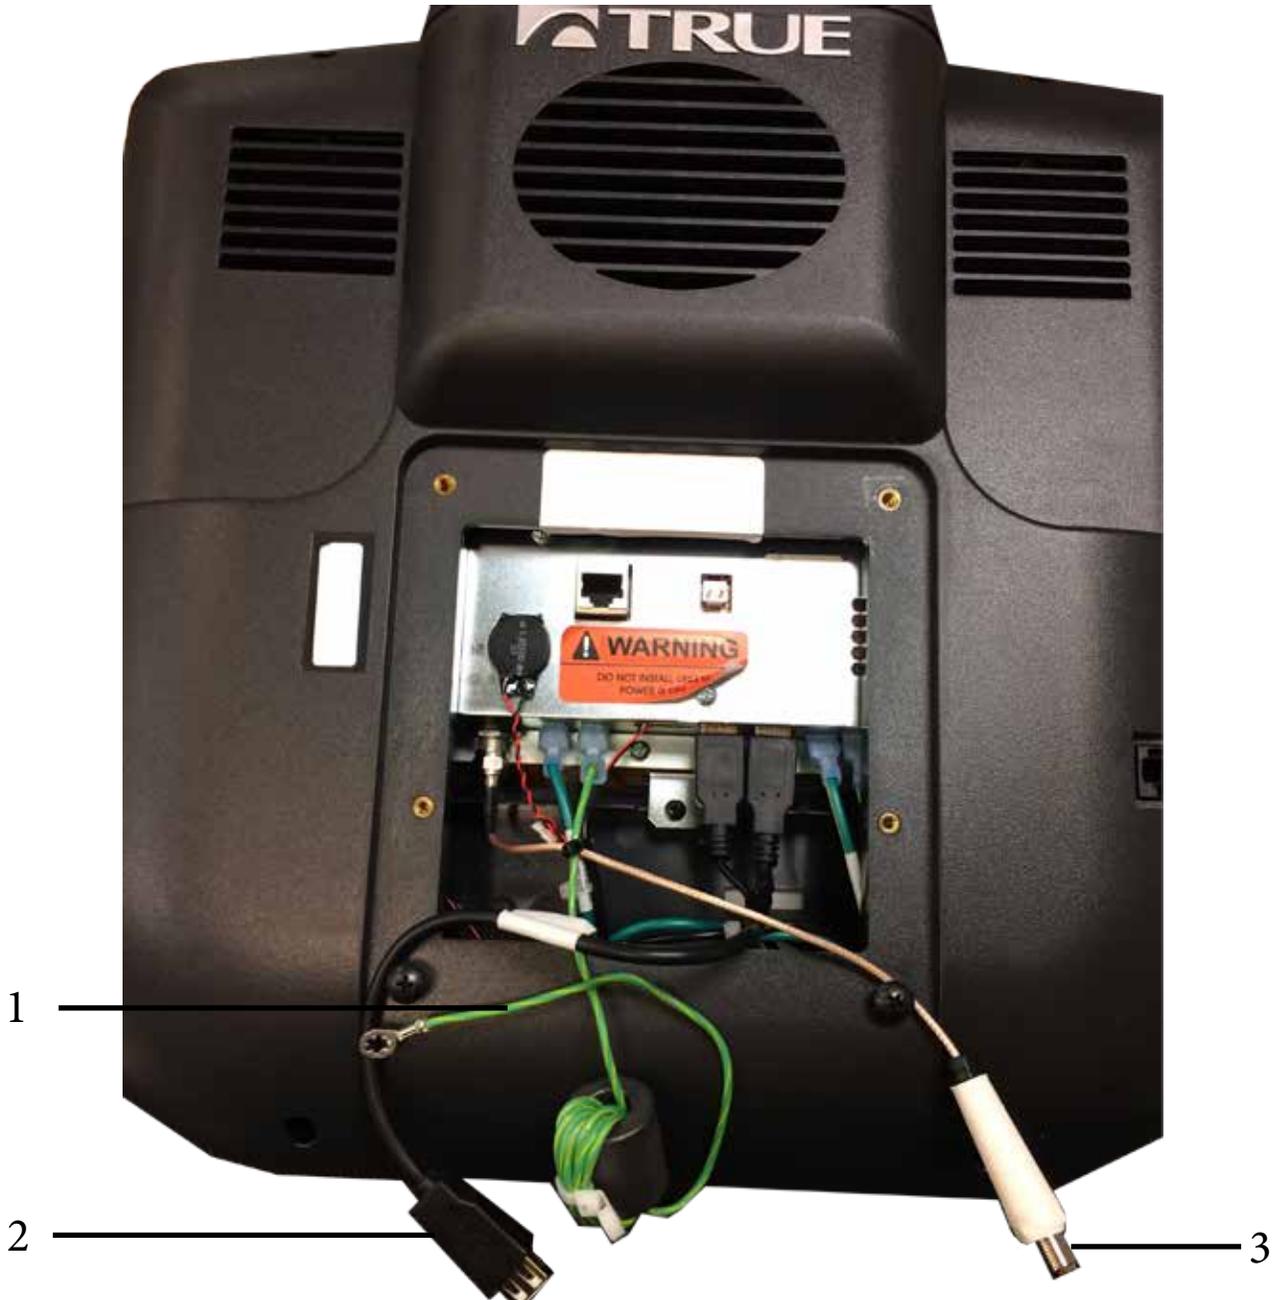

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Transcend のコンソールアセンブリ:


#### ステップ 2 (コンソールの取り付け):

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストアセンブリに通します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジを、その一部はコンソールに通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホールに設置します。

最上部の 2 本のコンソール取付ネジを一部通してから、長いフィリップスネジ回しを使用して 4 本のコンソール取付ネジすべてを締め付けます。

アイテム番号	説明	数量
4	アース線	1
5	データケーブル (USB)	1

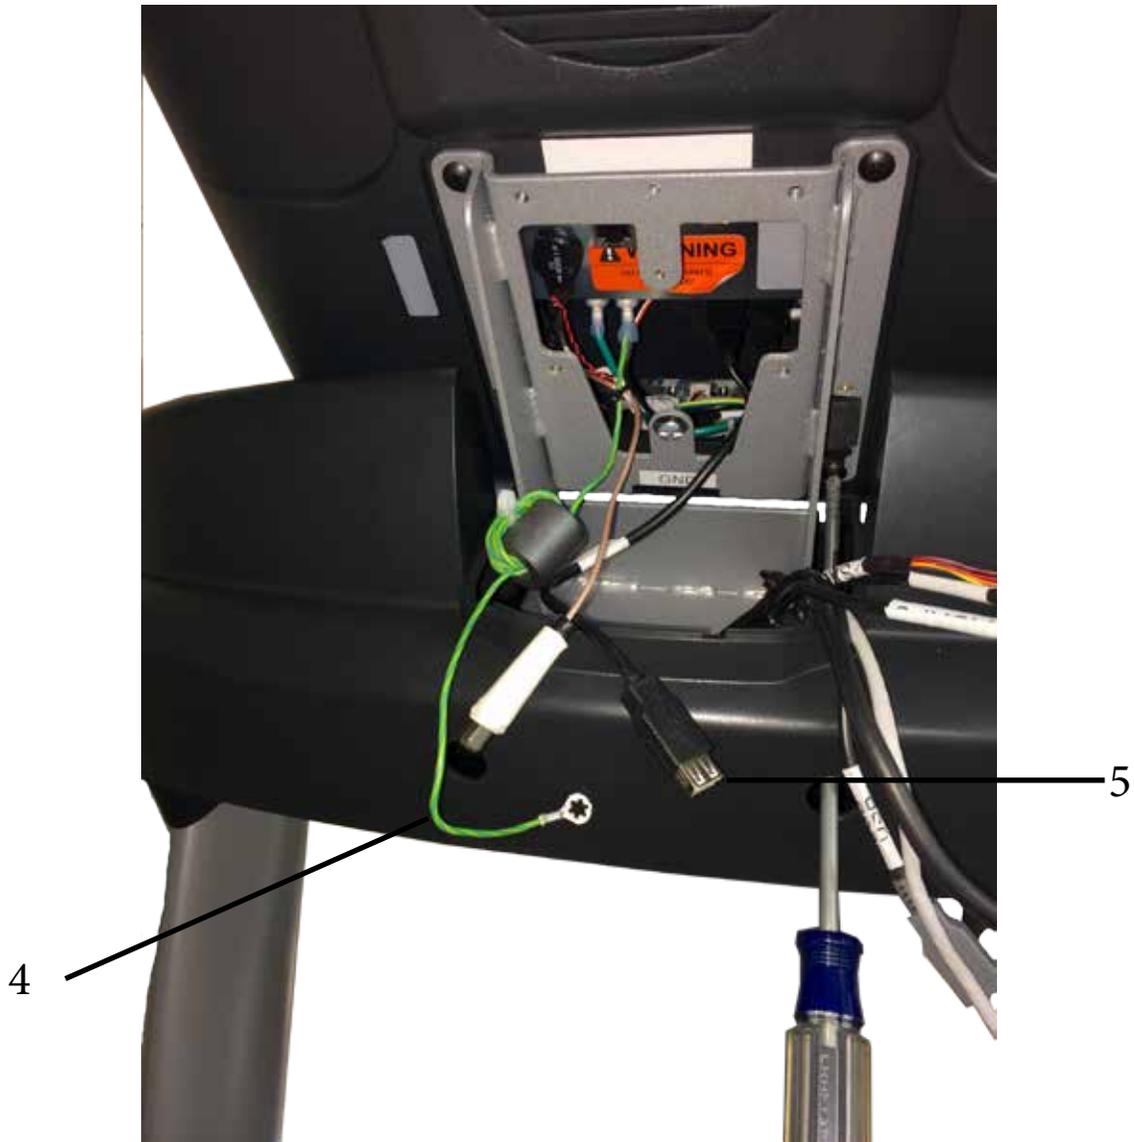

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Transcend のコンソールアセンブリ:

#### ステップ 3 (データケーブルと同軸ケーブル):

同軸ケーブルおよびデータケーブル (USB) を下図のようにそれぞれの片方に接続します。

注:ラバーブーツを同軸ケーブル接続ポイント上に設置します。

アイテム番号	説明	数量
6	データケーブル (USB)	1
7	同軸ケーブル	1

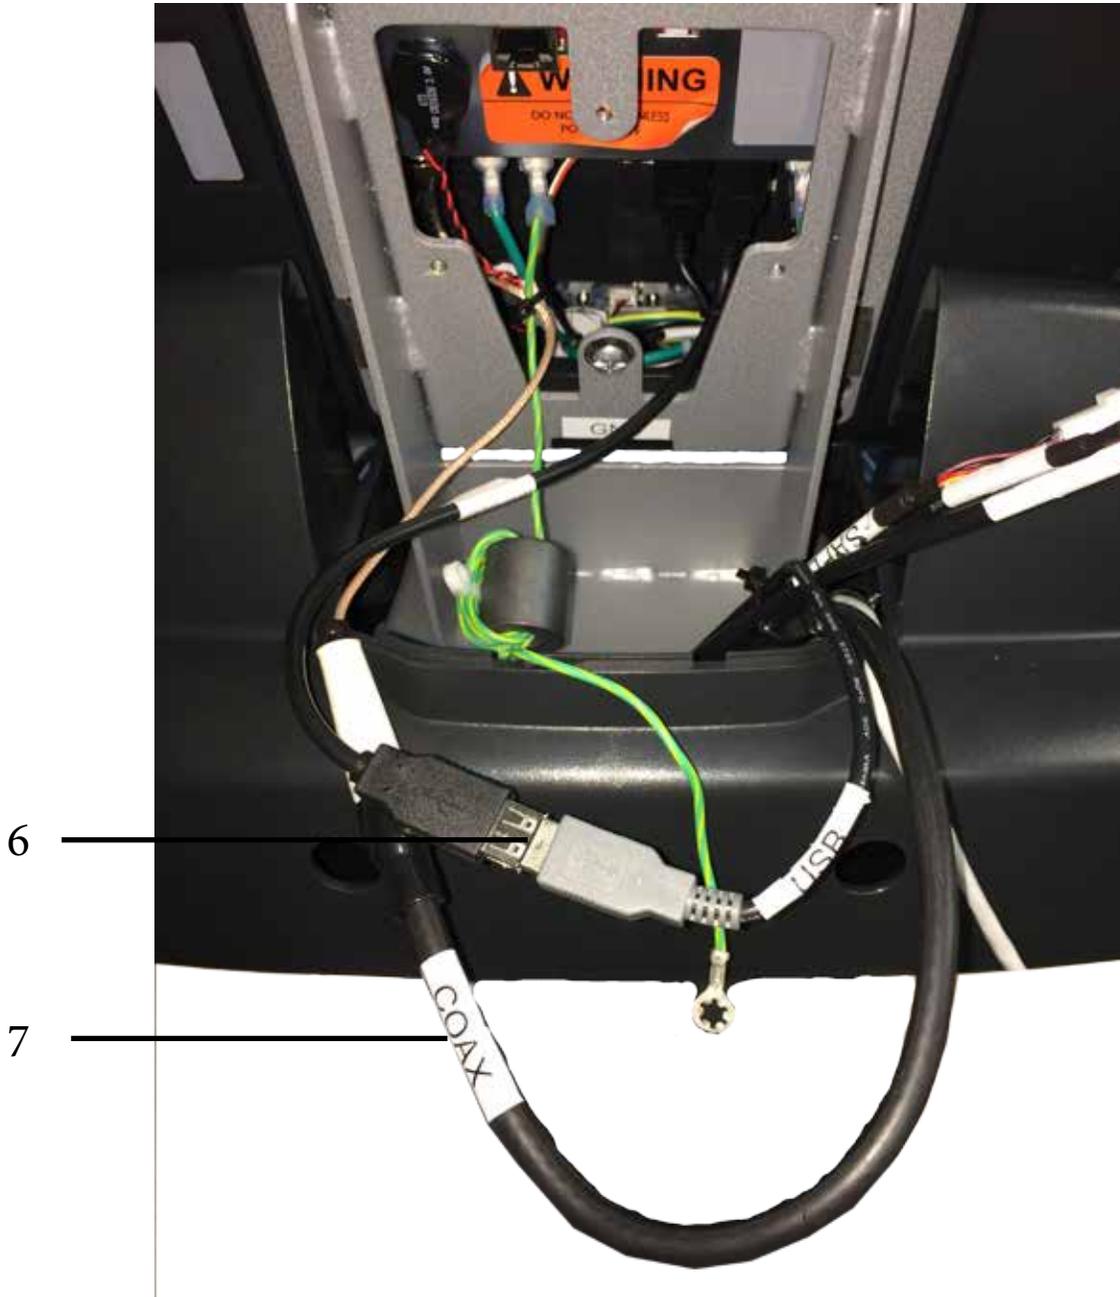

## 第2章:組み立ての手引き


### トレッドミルの組み立て手順:

Transcend のコンソールアセンブリ:

#### ステップ4(コンソール配線):

補助電源 (AUXPS) および通信ケーブル (イーサネット) をコンソールの対応するポートに接続して、余ったコードをコンソール内に置きます。

アイテム番号	説明	数量
8	補助電源ケーブル	1
9	通信ケーブル (イーサネット)	1

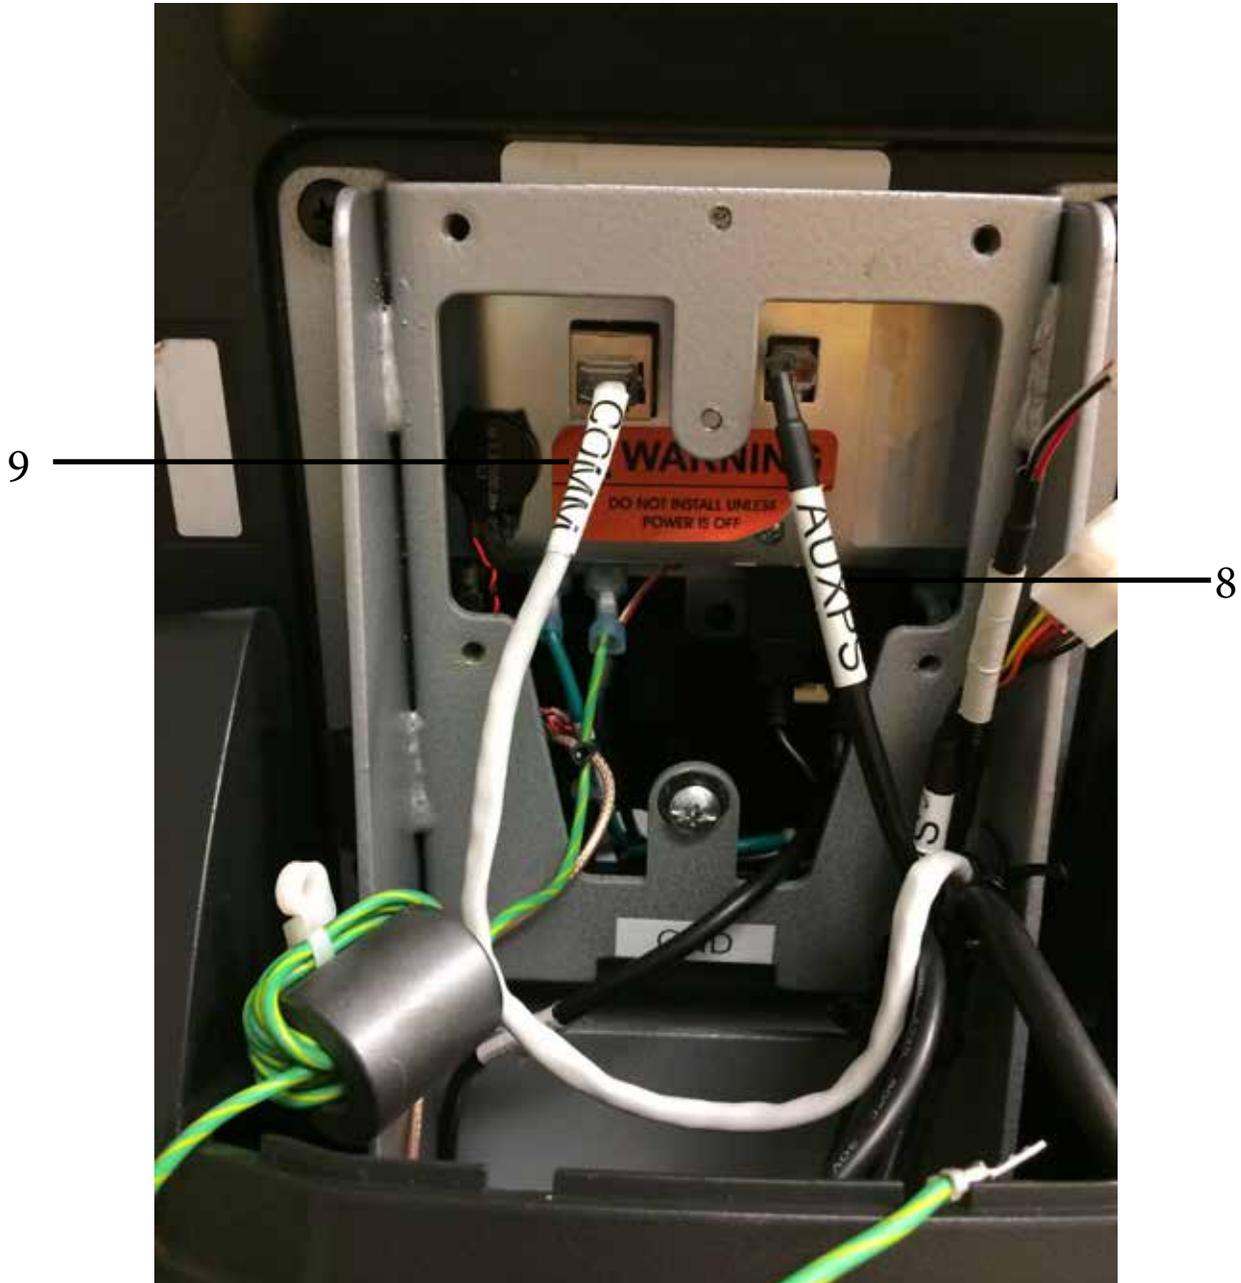

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Transcend のコンソールアセンブリ:


#### ステップ 5 (結束バンド):

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にあるコンソールマストアセンブリに固定します。

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされているコンソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング端末を固定します。

未使用の Fan ケーブルと CSAFE ケーブルを台脚内に設置します。

アイテム番号	説明	数量
10	アース線	1
11	フェライト	1
12	結束バンド	1

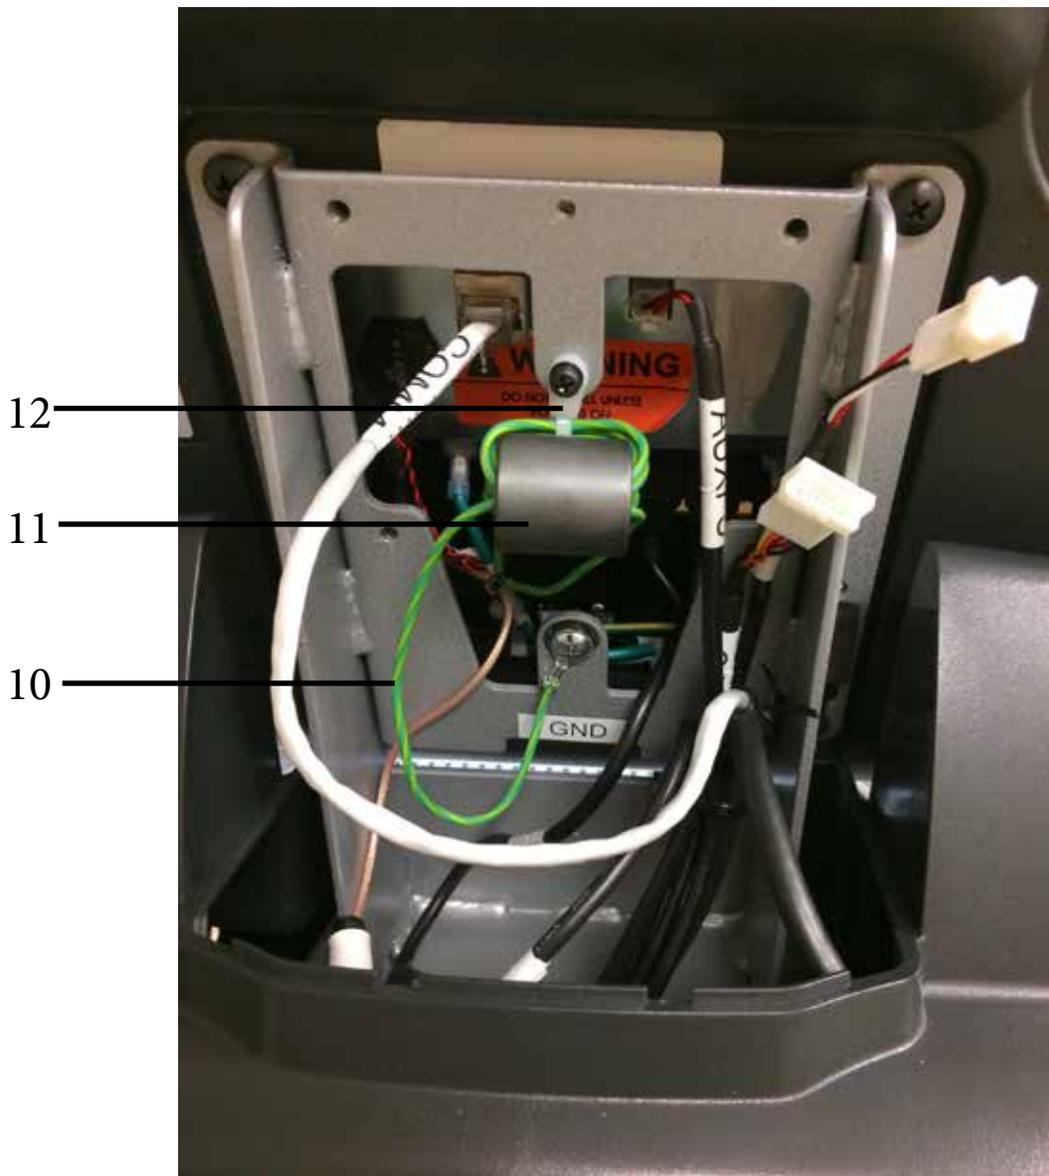

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Escalate<sup>15</sup> のコンソールアセンブリ:

#### ステップ 1 (アース線ケーブル、同軸ケーブル、データケーブル):

コンソールのアース線、同軸ケーブル、データケーブル (USB) の場所を確認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通します。

アイテム番号	説明	数量
1	アース線	1
2	データケーブル (USB)	1
3	同軸ケーブル	1

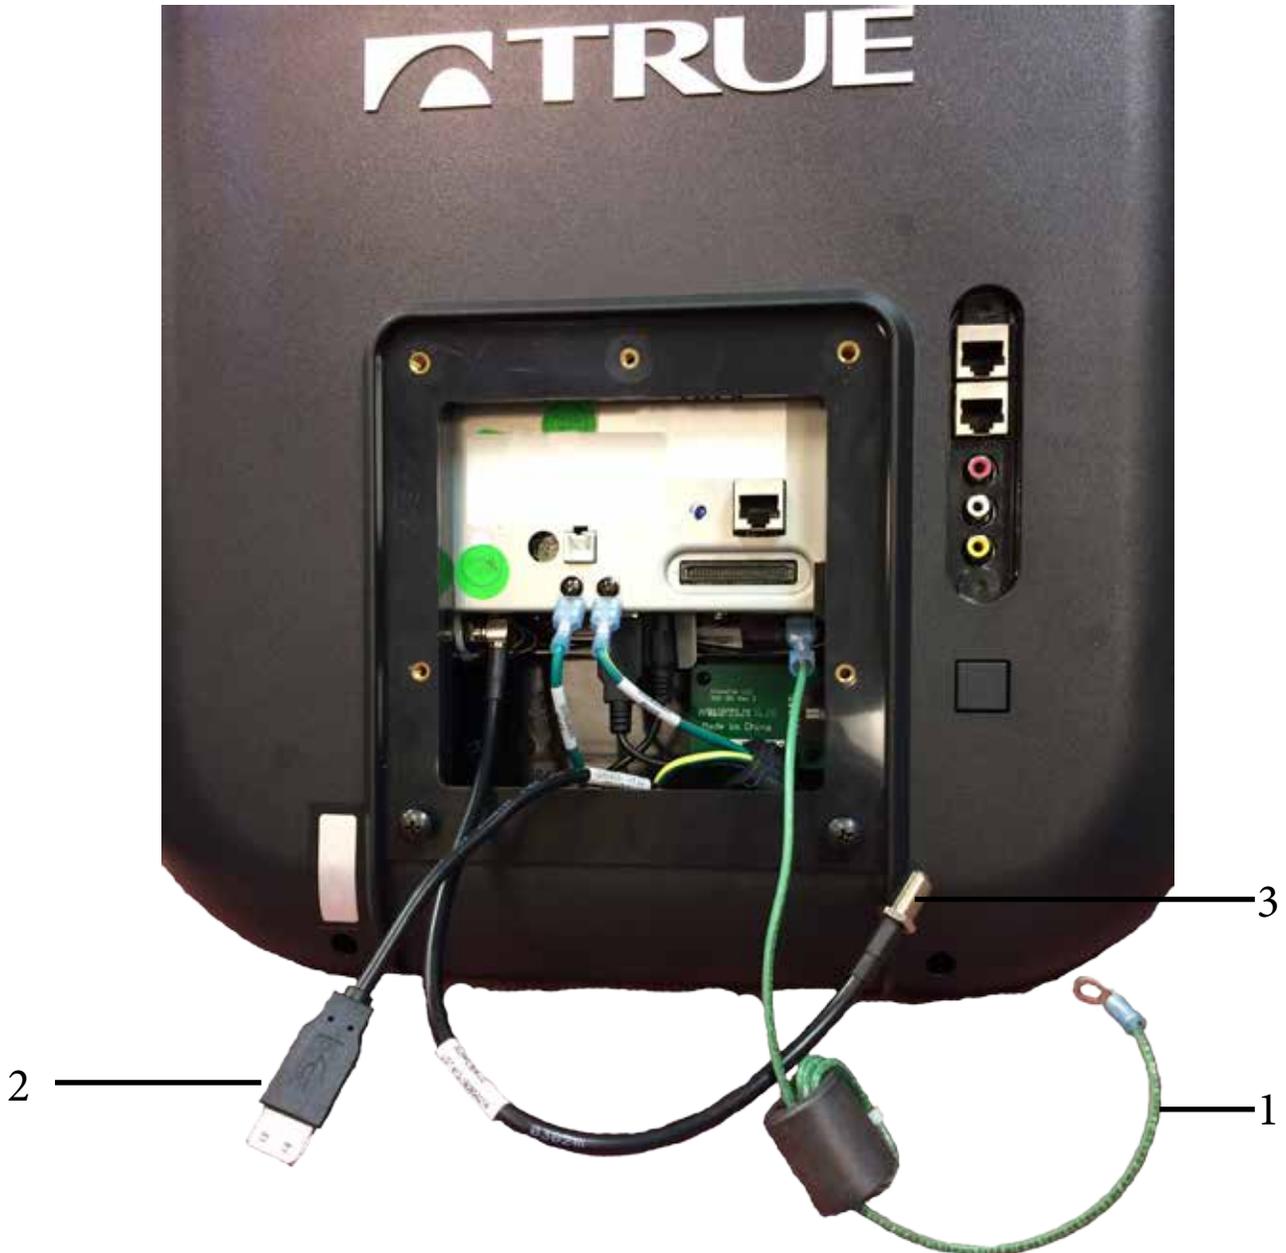

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Escalate<sup>15</sup> のコンソールアセンブリ:


#### ステップ2(コンソールの取り付け):

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストアセンブリに通します。

底部の2本のコンソール取付ネジを、その一部はコンソールに通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホールに設置します。

最上部の2本のコンソール取付ネジを一部通してから、長いフィリップスネジ回しを使用して4本のコンソール取付ネジすべてを締め付けます。

アイテム番号	説明	数量
4	アース線	1
5	データケーブル (USB)	1

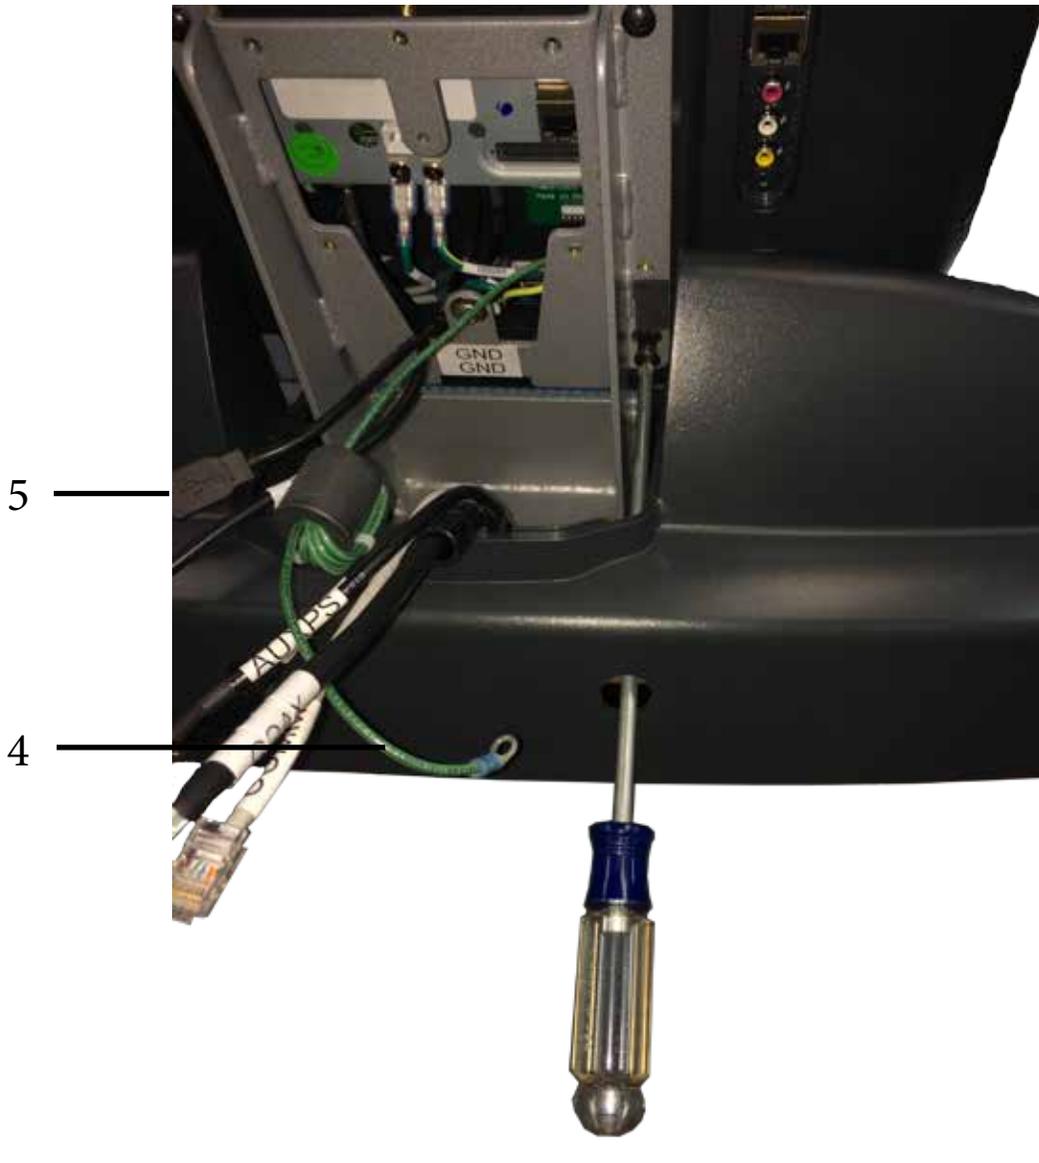

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Escalate<sup>15</sup> のコンソールアセンブリ:

#### ステップ3(コンソール配線):

データケーブル (USB)、補助電源 (AUXPS)、通信ケーブル (イーサネット)、および同軸ケーブルをコンソールの対応するポートに接続して、余ったコードをコンソール内に置きます。

注:ラバーブーツを同軸ケーブル接続ポイント上に設置します。

アイテム番号	説明	数量
6	補助電源ケーブル	1
7	データケーブル (USB)	1
8	同軸ケーブル	1
9	通信ケーブル (イーサネット)	1

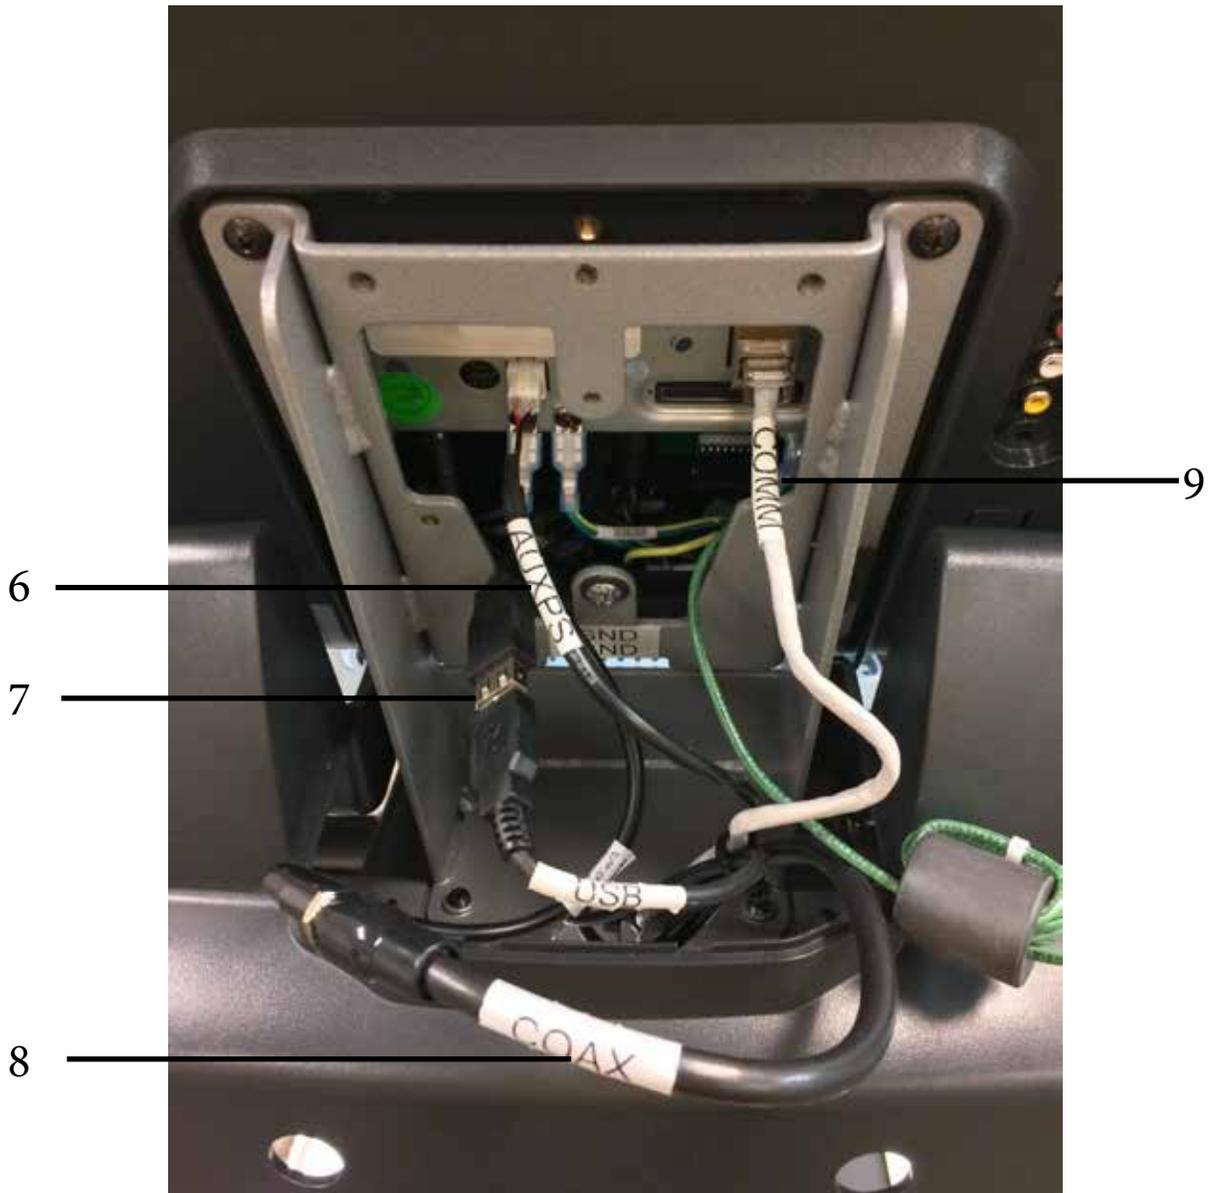

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Escalate<sup>15</sup>のコンソールアセンブリ:


#### ステップ4(アース線):

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にあるコンソールマスタアセンブリに固定します。

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされているコンソールマスタアセンブリの該当場所にアース線のリング端末を固定します。

未使用の Fan ケーブルと CSAFE ケーブルを台脚内に設置します。

アイテム番号	説明	数量
10	アース線	1
11	フェライト	1
12	結束バンド	1

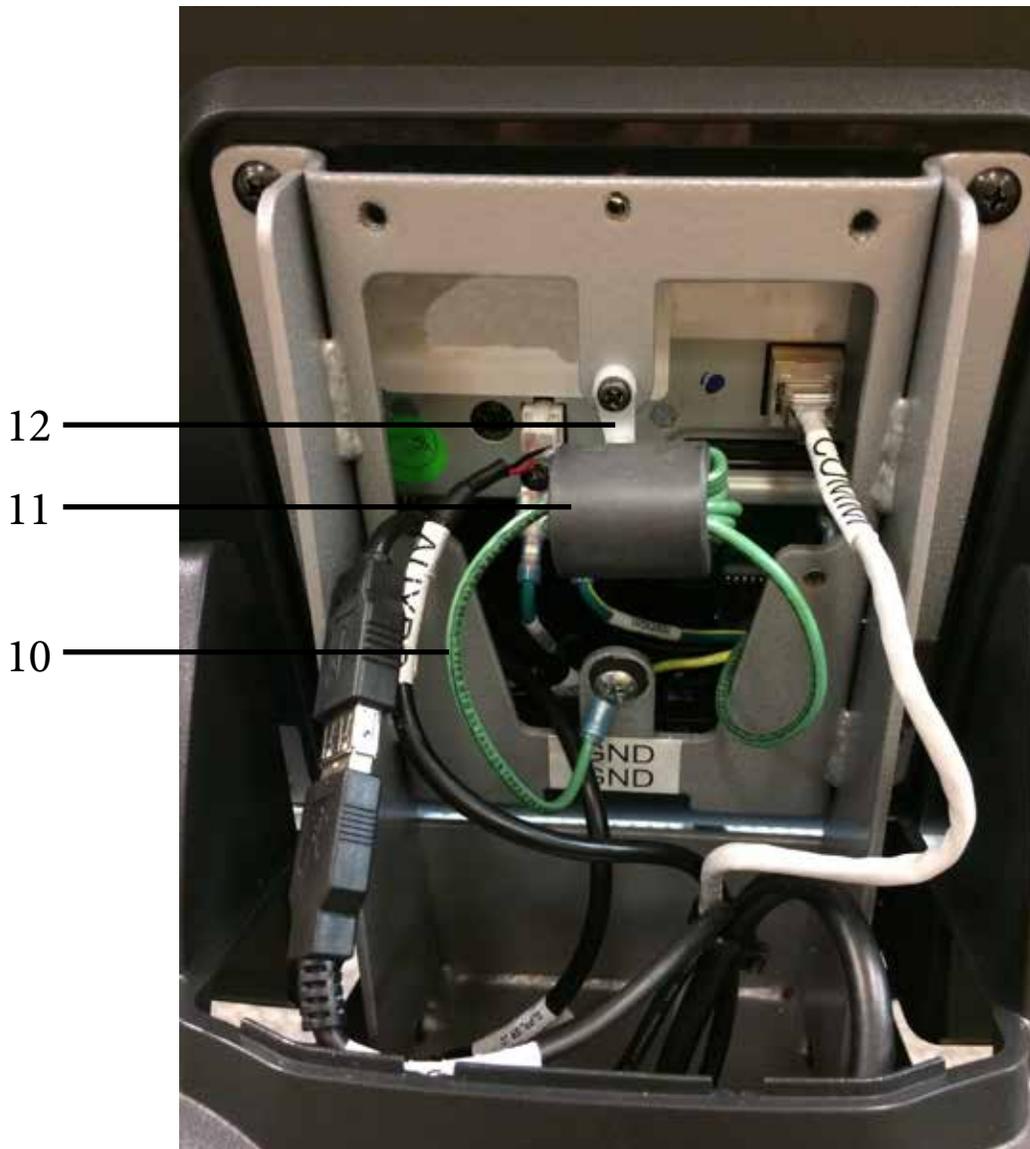

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Escalate<sup>®</sup>のコンソールアセンブリ:

#### ステップ1 (アース線とデータケーブル):

コンソールのアース線、データケーブル (USB) の場所を確認します。

底部の2本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通します。

アイテム番号	説明	数量
1	アース線	1
2	データケーブル (USB)	1



## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Escalate<sup>9</sup> のコンソールアセンブリ:


#### ステップ 2 (コンソールの取り付け):

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストアセンブリに通します。

アイテム番号	説明	数量
3	アース線	1
4	データケーブル (USB)	1

底部の2本のコンソール取付ネジを、その一部はコンソールに通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホールに設置します。

最上部の2本のコンソール取付ネジを一部通してから、長いフィリップスネジ回しを使用して4本のコンソール取付ネジすべてを締め付けます。

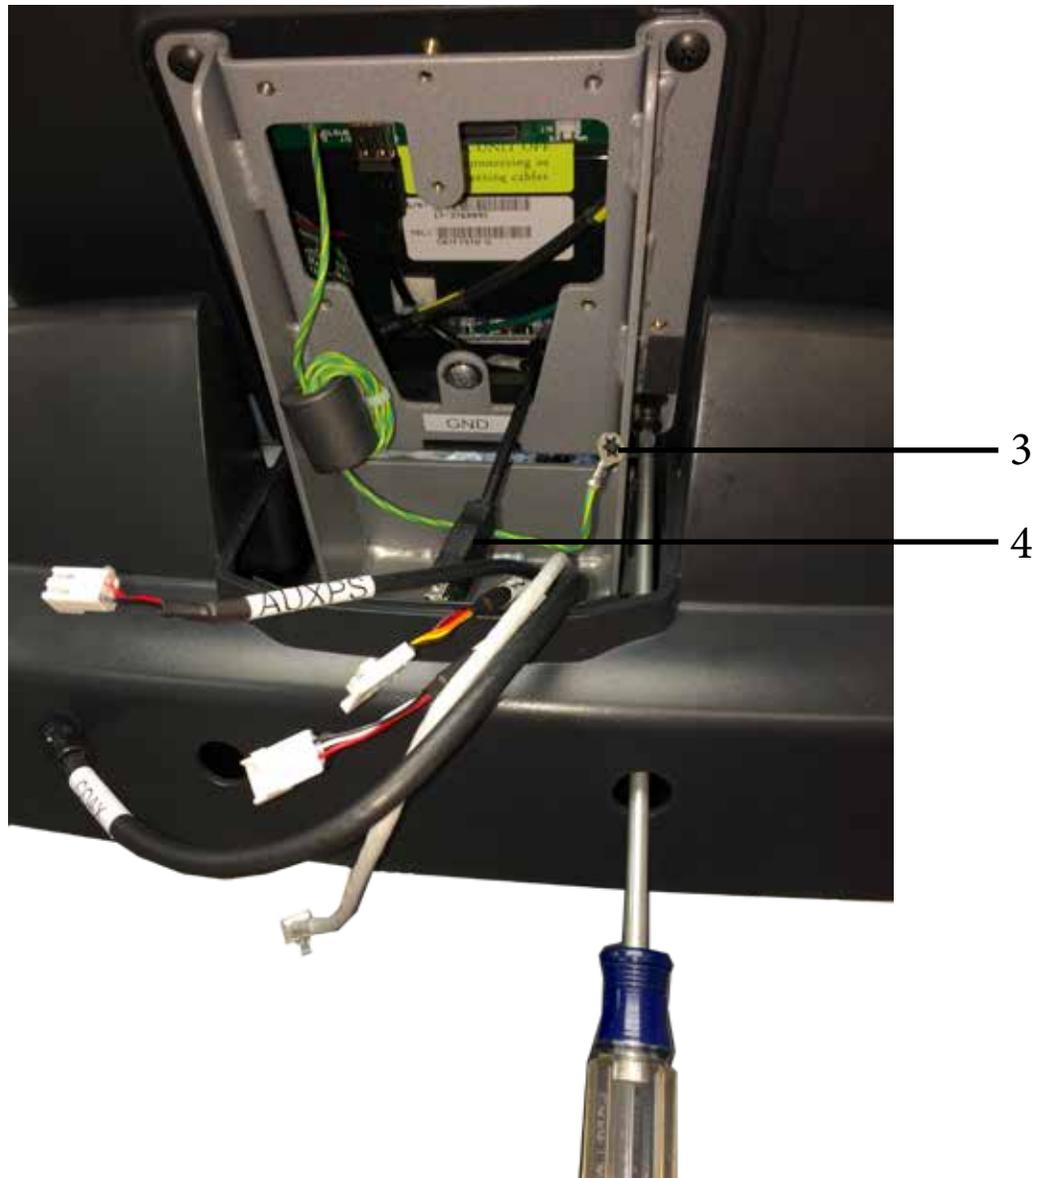

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Escalate<sup>®</sup>のコンソールアセンブリ:

#### ステップ3 (コンソールの取り付け):

データケーブル (コンソールマスタアセンブリにある [USB]) をアダプターケーブル (コンソールにある) に接続して、コネクタおよび余ったケーブルをコンソールの底部に設置します。

補助電源 (AUXPS) ケーブルを正しい側のコンソールポートに接続します。

アイテム番号	説明	数量
5	補助電源ケーブル	1
6	データケーブル (USB)	1

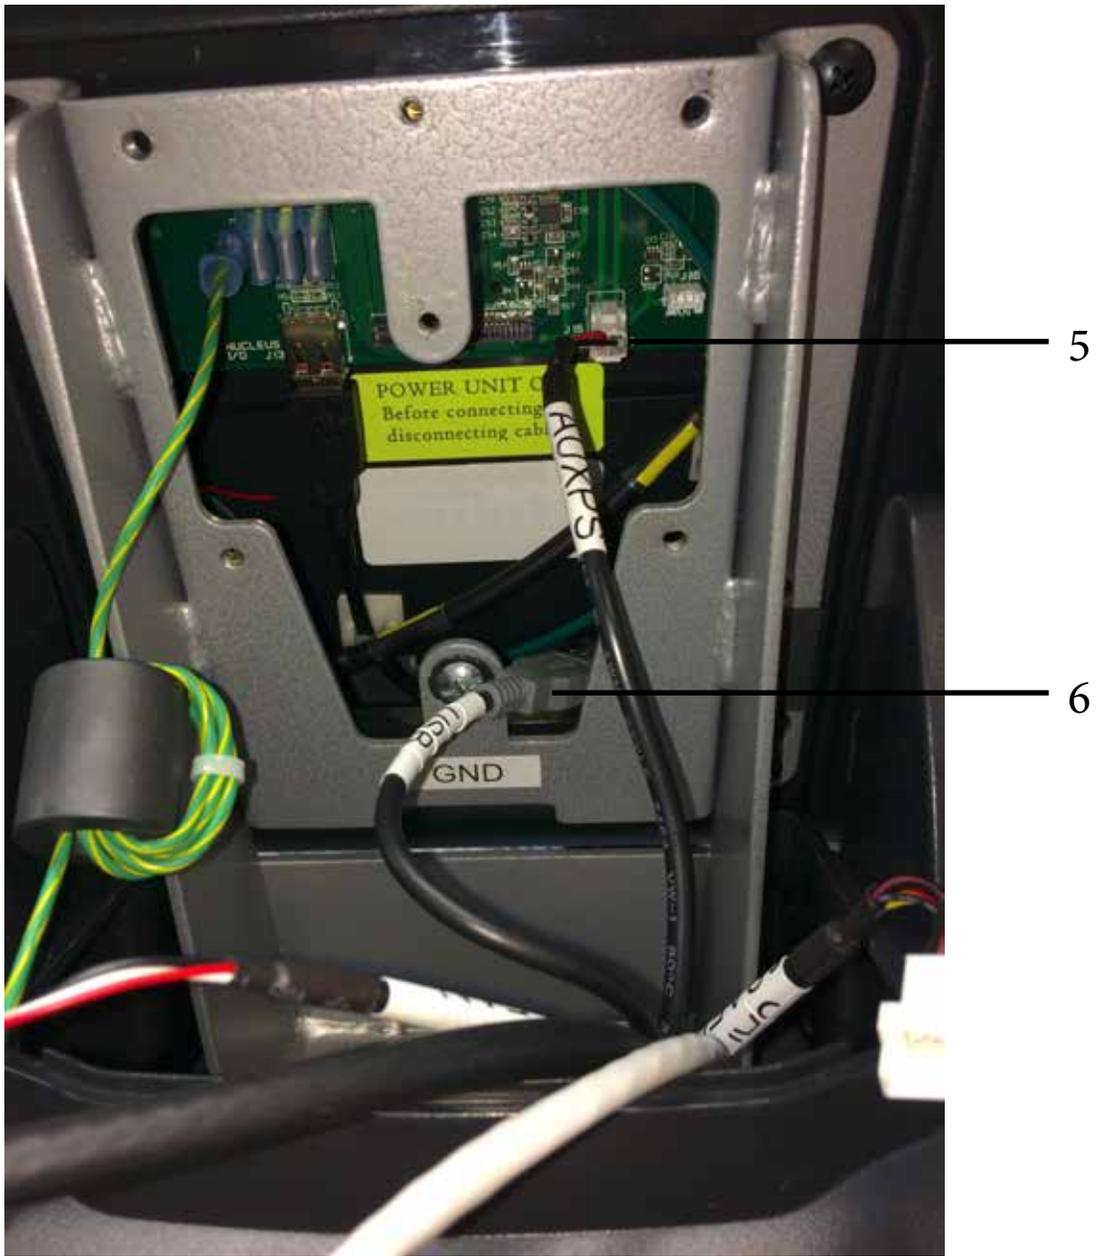

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Escalate<sup>9</sup>のコンソールアセンブリ:

#### ステップ4(アース線):

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にあるコンソールマストアセンブリに固定します。

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされているコンソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング端末を固定します。

アイテム番号	説明	数量
6	アース線	1
7	フェライト	1
8	結束バンド	2

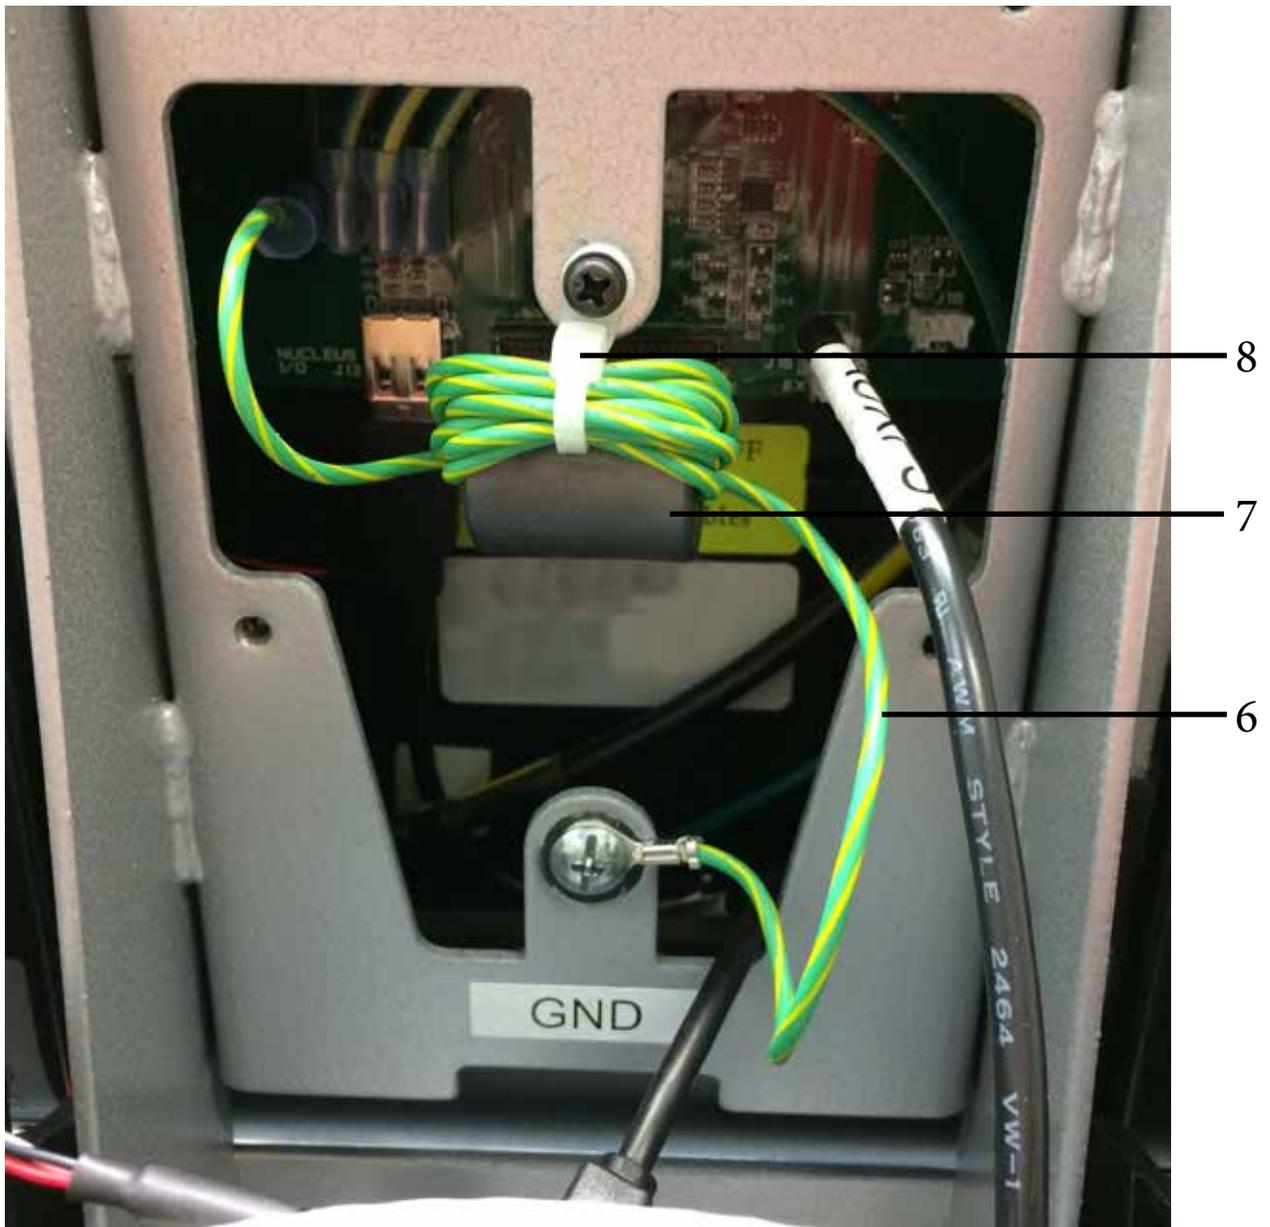

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Escalate<sup>®</sup>のコンソールアセンブリ:

#### ステップ5(コンソール配線):

未使用の同軸ケーブル、COMMケーブル、Fanケーブル、CSAFEケーブルをコンソールの底部に設置します。

注:ラバーブーツを同軸ケーブル接続ポイント上に設置します。

アイテム番号	説明	数量
9	同軸ケーブル	1
10	通信ケーブル(イーサネット)	1
11	Fanケーブル	1
12	CSAFEケーブル	1

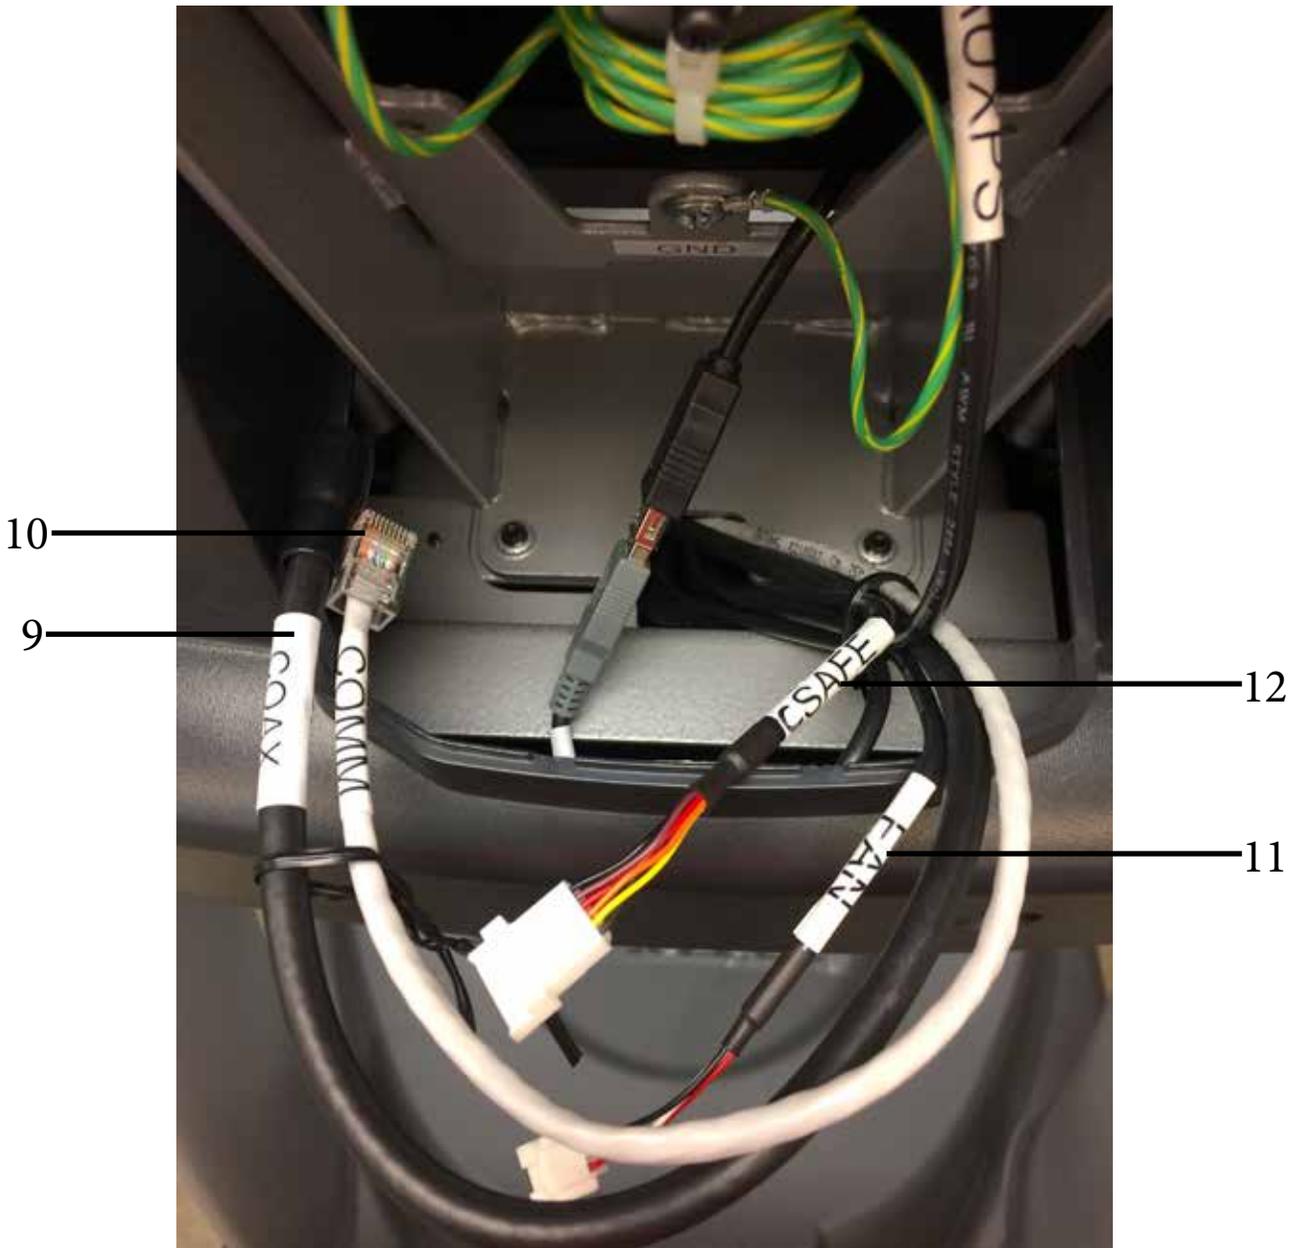

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Emerge コンソールアセンブリ:

#### ステップ1 (アースケーブルとデータケーブル):

コンソールのアース線、データケーブル (USB) の場所を確認します。

底部の2本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通します。

アイテム番号	説明	数量
1	アース線	1
2	データケーブル (USB)	1



## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:

Emerge コンソールアセンブリ:


#### ステップ2(コンソールの取り付け):

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストアセンブリに通します。

底部の2本のコンソール取付ネジを、その一部はコンソールに通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホールに設置します。

最上部の2本のコンソール取付ネジを一部通してから、長いフィリップスネジ回しを使用して4本のコンソール取付ネジすべてを締め付けます。

アイテム番号	説明	数量
3	アース線	1
4	データケーブル (USB)	1

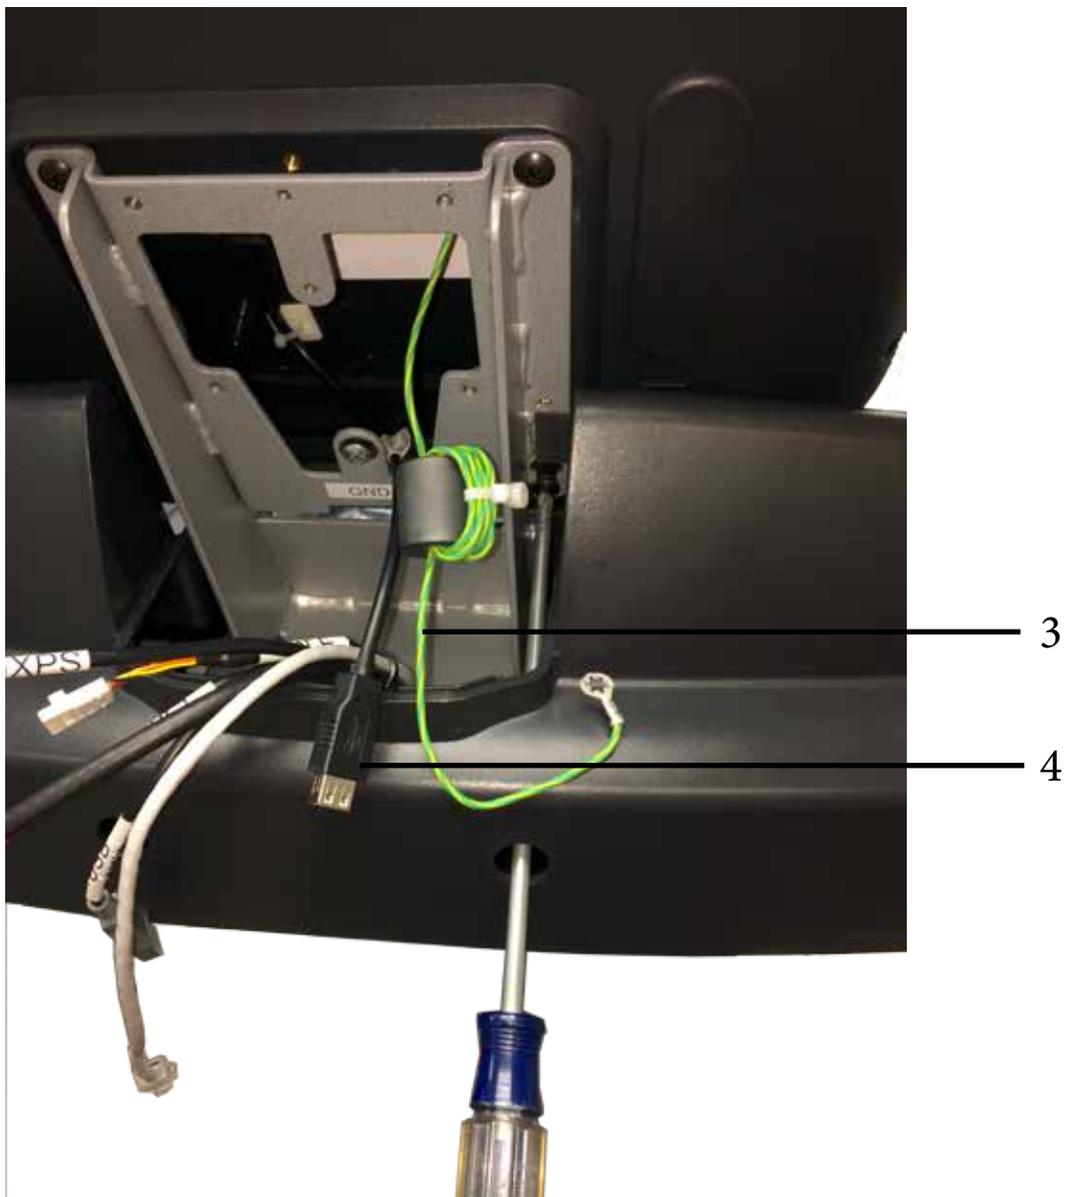

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Emerge コンソールアセンブリ:

#### ステップ3 (USB ケーブルと AUXPS ケーブル):

データケーブル (コンソールマスタアセンブリにある [USB]) をアダプターケーブル (コンソールにある) に接続して、コネクタおよび余ったケーブルをコンソールの底部に設置します。

補助電源 (AUXPS) ケーブルを正しい側のコンソールポートに接続します。

アイテム番号	説明	数量
5	補助電源ケーブル	1
6	データケーブル (USB)	1

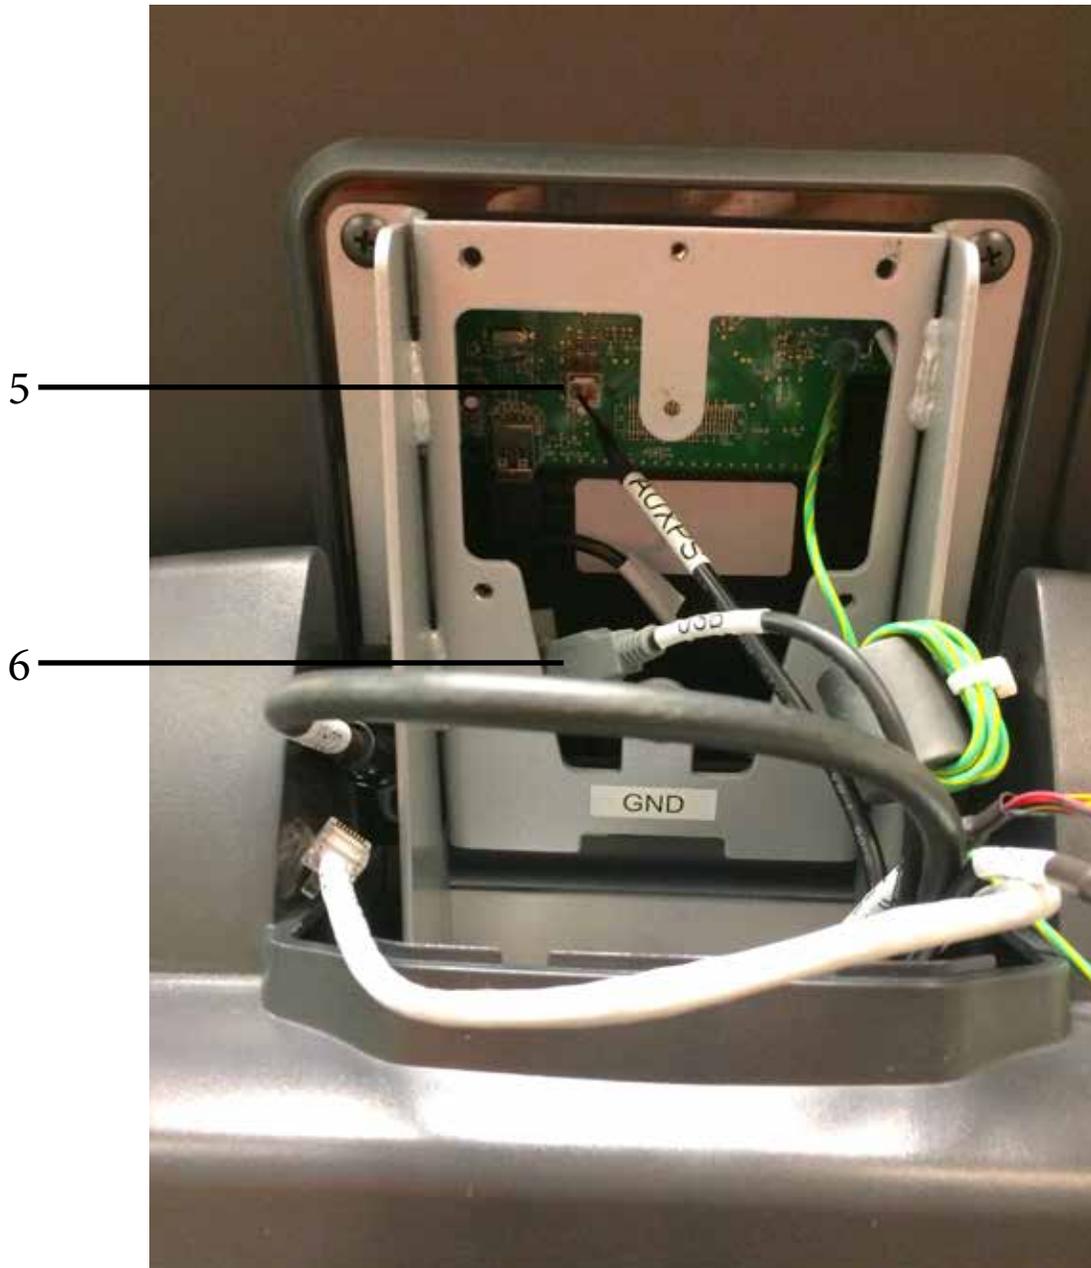

## 第2章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Emerge コンソールアセンブリ:

#### ステップ4(アース線):

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にあるコンソールマストアセンブリに固定します。

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされているコンソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング末端を固定します。

アイテム番号	説明	数量
6	アース線	1
7	フェライト	1
8	結束バンド	2

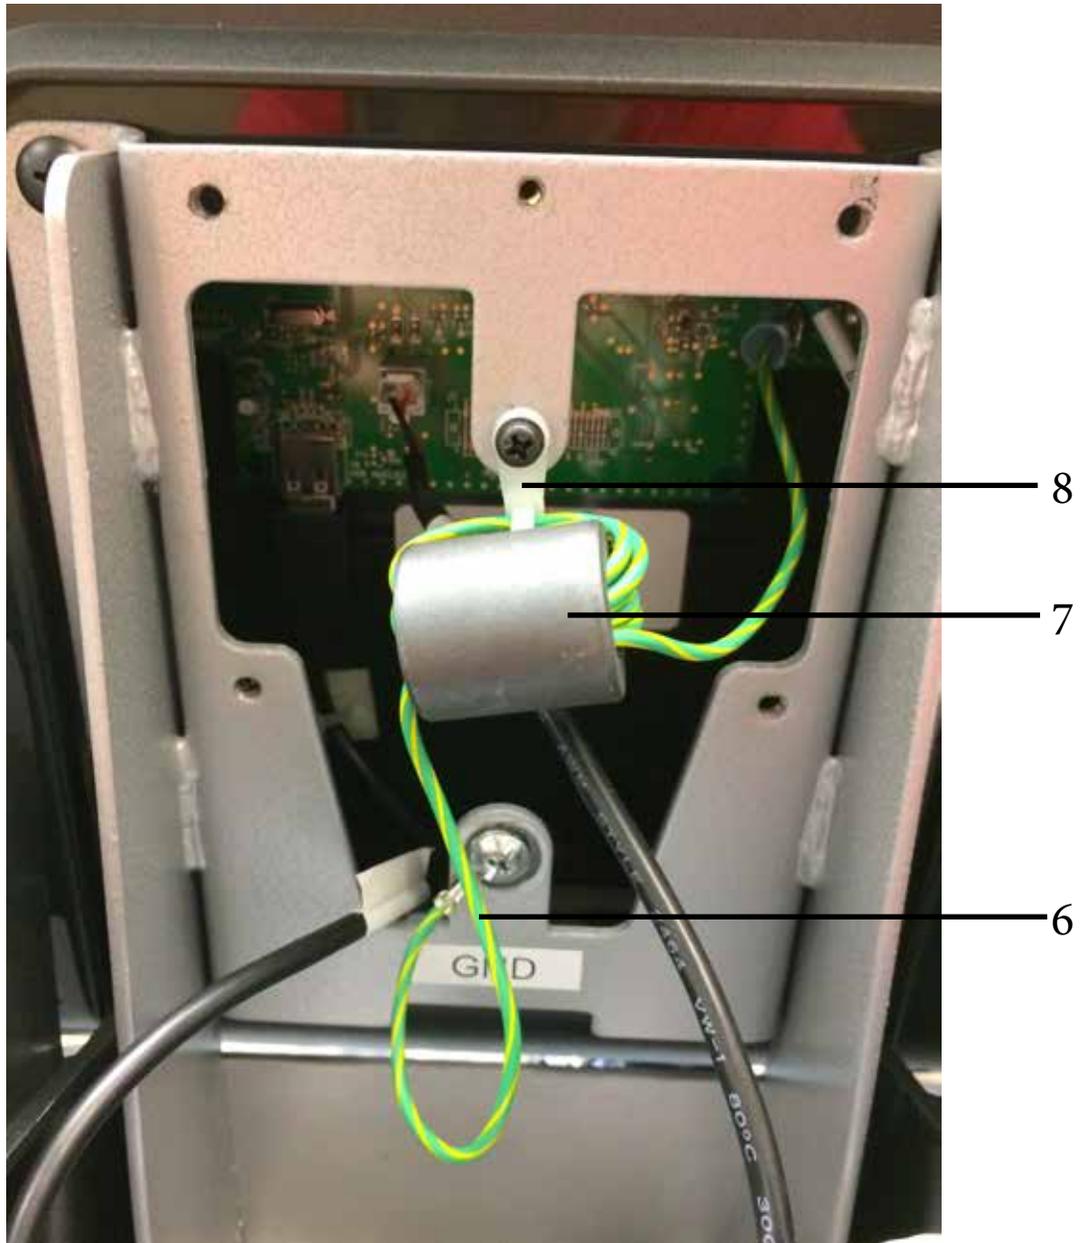

## 第 2 章:組み立ての手引き

### トレッドミルの組み立て手順:


Emerge コンソールアセンブリ:

#### ステップ 5 (コンソール配線):

未使用の同軸ケーブル、COMM ケーブル、Fan ケーブル、CSAFE ケーブルをコンソールの底部に設置します。

注:ラバーブーツを同軸ケーブル接続ポイント上に設置します。

アイテム番号	説明	数量
9	同軸ケーブル	1
10	通信ケーブル (イーサネット)	1
11	Fan ケーブル	1
12	CSAFE ケーブル	1

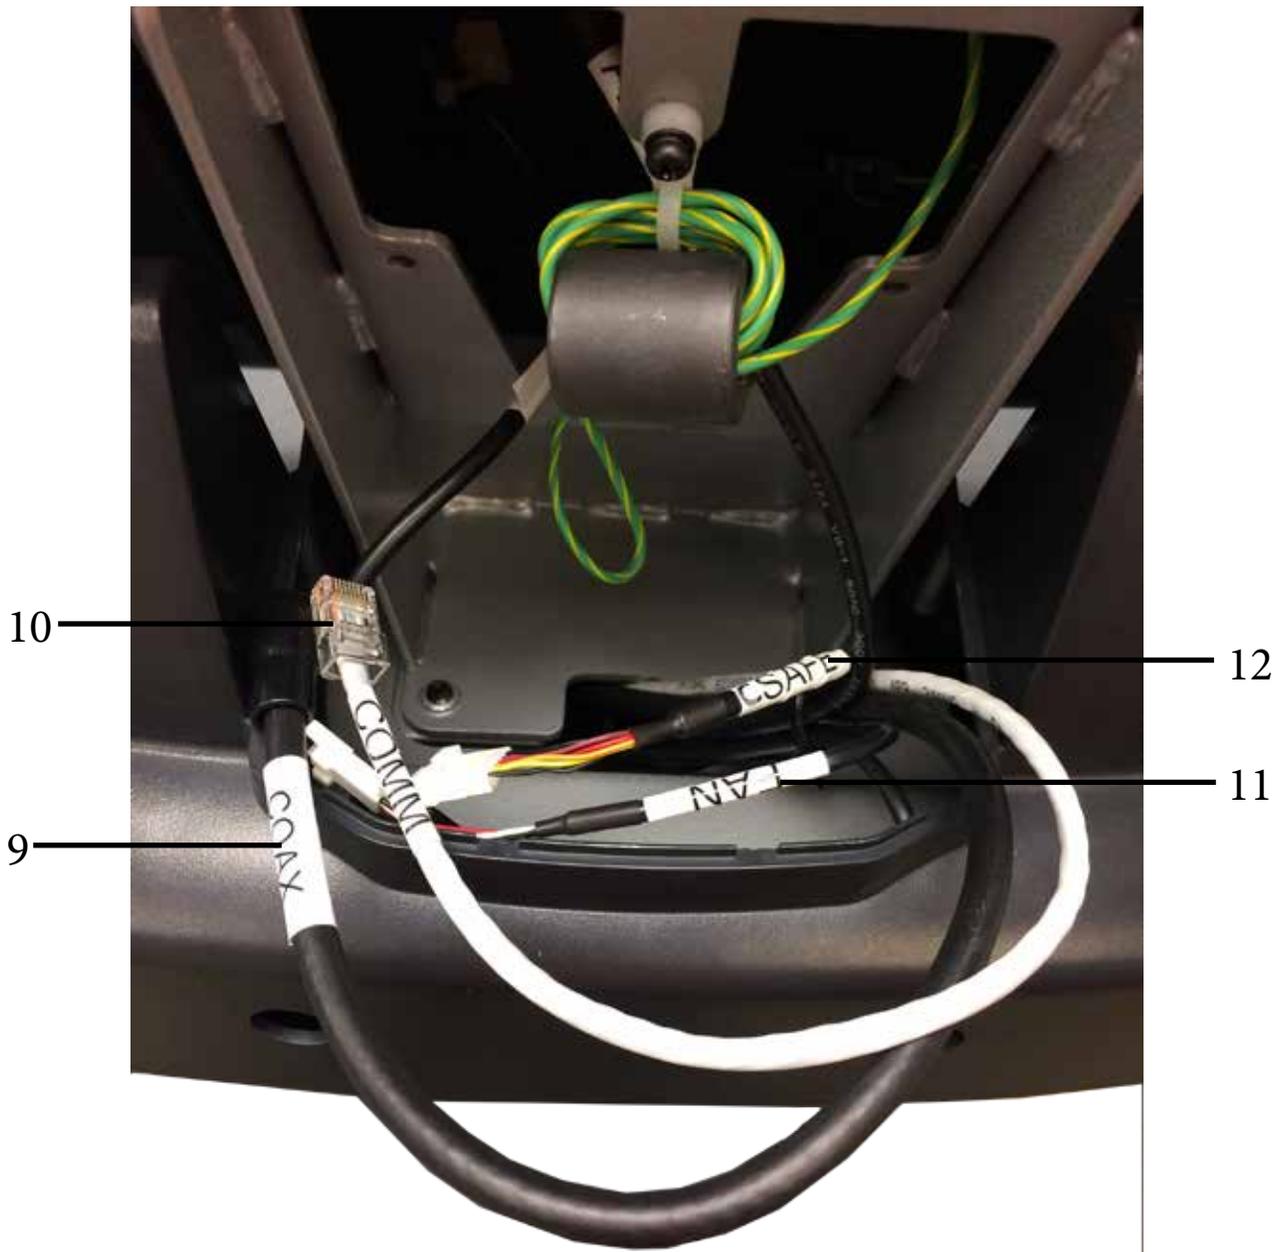

### 第3章:製品概要

#### トレッドミルの概要:



## 第3章:製品概要

### トレッドミルの概要:

#### コンソールアセンブリ:

ワークアウトプログラムの設定や、ワークアウト中にアルパインランナーを制御するために使用します(コンソールの概要や操作手順に関しては、第4章を参照してください)。

#### [クイックアクセス] ボタン:

ワークアウトをすぐに開始 / 停止したり、アルパインランナーを起動したりすることができます。また、アルパインランナーの傾斜や速度を手軽に調整できます。

#### 接触型心拍センサー:

ワイヤレスチェストストラップを着用していない場合でも心拍数を測定することができます。

\* 安全性と精度を確保するため、この機能はベルト速度が毎時4マイル(6.4 km)を下回るときにのみ使用するようにしてください。

#### 安全(非常停止)キー:

ユーザーとコンソールの両方に取り付けるテザリング安全装置です。緊急時にコンソールからキーを抜くと、けがを防ぐためにベルトが停止します。

\* 安全キーはアルパインランナーの所定の位置に差し込まれており、ユーザーの衣服に装着されている必要があります。安全キーがアルパインランナーに差し込まれていない場合、アルパインランナーは動作しません。

#### ベルト:

ユーザーが歩いたり走ったりする、アルパインランナーの移動する表面です。

#### ストラドルカバー:

始動時または緊急時に安全にベルトから移動することができる、ベルトの左右に設置されている静止カバーです。

#### ベルト調整ボルト:

必要に応じてベルトの軌道と張力を調整するための調整システムです。

#### ON / OFF スイッチ:

ユーザーや管理者によって、アルパインランナーの電源の入 / 切を切り替えることができます。

#### 回路ブレーカ:

過大電流からアルパインランナーを保護するための安全装置です。

#### 電源コード:

コンセントからアルパインランナーに電力を供給します。

#### 水平調整ネジ:

アルパインランナーの水平度を調整するための調整機構です。

## 第 5 章:お手入れとメンテナンス

### お手入れとメンテナンス:

本セクションで説明される簡単なメンテナンス作業を行うことは非常に重要です。本書で説明されているトレッドミルのメンテナンス作業が行われない場合、TRUE Fitness の保証が無効になることもあります。感電を避けるために、清掃やメンテナンス作業を行う際には必ず電源プラグを抜いてください。

### 点検:

メンテナンスや点検が定期的に行われているかどうかに対して、TRUE Fitness は責任を追いません。使用時には、毎回必ずトレッドミルを点検してください。安全コードが摩耗、擦り切れ、または消失していないことを確認してください。安全コードが消失または摩耗している場合は直ちに交換してください。衣類に安全クリップを装着せずにトレッドミルを使用することは避けてください。ベルトの空回り、ネジの緩み、異音、電源コードの損傷、または機器の異常を示す何らかの兆候がないことを、目と耳で確認してください。何らかの異常に気がついた場合は、適切な修理点検を施してください。また、適切な修理点検を施すか、または破損した部品を交換するまではトレッドミルを使用しないでください。

### 重要:

トレッドミルの修理が必要と判断された場合、トレッドミルが誤って使用されることがないように注意してください。また、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。安全キーの磁石と安全クリップを取り外し、安全な場所に保管してください。同時に、トレッドミルの修理が必要であることを他のユーザーにも通知してください。  
\*部品の注文や、TRUE の正規修理担当者への連絡は [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com) をご覧ください。

### 器具の清掃:

#### 使用毎に:

- GymWipes™ 抗菌ワイプや、水 30:中性洗剤 1 の溶液で湿らした柔らかい布で、すべての露出面を拭いてください。
- コンソールの表面は、液晶画面クリーナーや、水 1:アルコール 1 (純度 91% のイソプロピルアルコール) の溶液で湿らした柔らかい布を用いて拭いてください。これにより、指紋、埃や汚れを取り除くことができます。

#### 週ごとに:

- トレッドミル、モーターカバーの通気口やストラドルカバーの周囲に蓄積したすべての埃や汚れを掃除機で吸い取ってください。通気孔が詰まると駆動モーター、傾斜用モーターおよび制御基板の適切な冷却ができなくなり、寿命を短くする原因となります。
- 走行ベルトの軌道や張りを確認してください。走行ベルトの張りを調整する必要がある場合は、続く「走行ベルトの調整:」から「走行ベルトの張りを調整する」の項目を参照してください。

### ▲ 注意:

酸性洗剤は絶対に使用しないでください。酸性洗剤を使用すると、塗料または粉体皮膜が浸食される場合があります。保証の対象外となることがあります。トレッドミルのいかなる部分にも、水やスプレーの液体をかけないでください。トレッドミルは使用前に完全に乾かしてください。ユニット下の床面は定期的に掃除機で掃除するようにし、本機の故障の原因となる埃や汚れが堆積しないようにしてください。走行ベルトの清掃には柔らかいナイロンたわしを使用してください。トレッドベルトの内側を直接清掃することは避けてください。動作機構のほとんどは、モーターカバーとトレッドミル本体の中に保護されています。トレッドミルを効率的に動作させるには、摩擦を低く抑える必要があります。摩擦を低く抑えるには、走行ベルト、走行台、および内部機構をできる限り清潔な状態に保つ必要があります。

## 第5章:お手入れとメンテナンス

### 走行ベルトの軌道を調整する:

ベルトの軌道を調整することにより、ベルトの中心位置の維持とスムーズな動作を実現できます。ベルトを調整するには、いくつかの簡単な手順を踏みます。これらの手順に関して不明な点がある場合は、TRUE 修理サポートまでご連絡ください。

#### ▲ 注意:

走行ベルトの調整時は、十分に注意を払う必要があります。後部ローラの近くで調整や作業を行う際は、トレッドミルの電源を切ってください。ぶかぶかな服の着用は避けてください。また、髪が長い場合は後ろで束ねてください。ローラーの前とデッキの後ろに指や物を挟まないよう特に注意してください。物がベルトやローラーに巻き込まれた場合でも、トレッドミルはすぐに停止することはできません。

#### ▲ 注意:

擦過音が聞こえるとき、または走行ベルトの損傷が疑われるときは、[STOP] ボタンを押して直ちにベルトを停止してください。TRUE 修理サポートに連絡してください。本体の後部を数分間歩き、ベルトの状態を観察します。ベルトは走行デッキの中心に位置している必要があります。ベルトが中心からずれている場合はベルトの調整が必要です。

#### 重要:

ベルトの軌道が適切に調整されていない場合、摩耗や破損の原因となり、製品保証の対象外となる場合があります。走行ベルトを停止するには、[停止] ボタンを押してください。トレッドミルの電源を切ります。


#### ▲ 注意:

安全のため、調整作業を始める前に必ず電源スイッチからトレッドミルの電源を切ってください。本体の上に人が立っているときは、走行ベルトの調整を行わないでください。

#### ▲ 注意:


調整ボルトは、一度に  $\frac{1}{4}$  回転以上回さないでください。ボルトを締めすぎるとトレッドミルが破損する恐れがあります。走行ベルトの調整方法に不明な点がある場合は、TRUE 修理サポートまでご連絡ください。

注: 走行ベルトが適切に調整されている場合、ベルトがベルト調整スロットの中央にあることが目視できます。スロットは後部ローラーガードにあります。

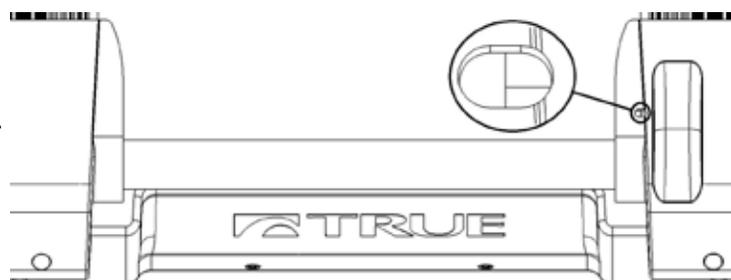

### 走行ベルトが右側に寄り過ぎている場合:


- トレッドミルの背面キャップで覆われているベルト調整用ボルトの位置を確認してください。(左右を判断するには、トレッドミルの後方に立って、ディスプレイの方を向いてください)。
- 適切なサイズの六角レンチまたは六角ソケットを使用して、右側の調整用ボルトを時計回りに  $\frac{1}{4}$  回転回します。
- トレッドミルの電源を入れ、毎時 3 マイル (4.8 km) の速度でベルトを走らせてください。本体の上には乗らないでください。
- ベルトが自己調整するまで 2 分間待ちます。
- 更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返してください。

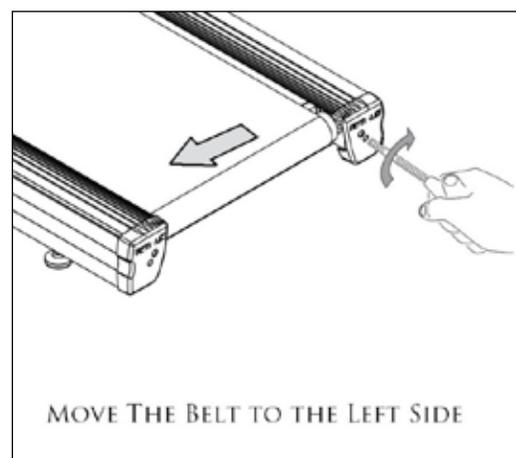

## 第 5 章:お手入れとメンテナンス

### 走行ベルトが左側に寄り過ぎている場合:

- トレッドミルの背面キャップで覆われているベルト調整用ボルトの位置を確認してください。(左右を判断するには、トレッドミルの後方に立って、ディスプレイの方を向いてください)。
- 適切なサイズの六角レンチまたは六角ソケットを使用して、左側の調整ボルトを時計回りに ¼ 回転回します。
- トレッドミルの電源を入れ、毎時 3 マイル (4.8 km) の速度でベルトを走らせてください。本体の上には乗らないでください。
- ベルトが自己調整するまで 2 分間待ちます。
- 更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返してください。

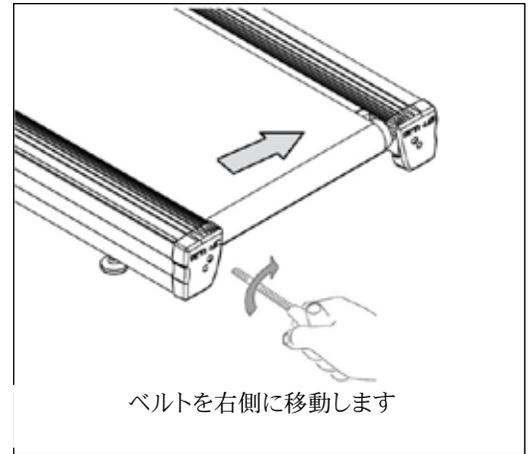


注: 走行ベルトの調整が完了したら、次に使用する前に、六角レンチがフロントベルトカバーの調整ボルトから取り外されていることを確認してください

### 走行ベルトの張りを調整する:

トレッドミル上でのランニング時に滑りやうねりを感じる場合は、走行ベルトの張りを調整する必要がある可能性があります。ほとんどの場合、ベルトの張りは使用するにつれて低下します。ベルトの張りは、いくつかの簡単な手順で調整することができます。これらの手順に関して不明な点がある場合は、TRUE 修理サポートに連絡してください。

- フロントベルトカバーのベルト調整用ボルトの位置を確認してください。
- ラバーカバープラグを取り外します。
- 適切なサイズの六角レンチまたはソケットを使用して、両方の調整用ボルトを時計回りに ¼ 回転回します。
- トレッドミルの電源を入れてベルトを走らせ、ベルトが滑らないことを確認してください。
- 更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返してください。


注: 走行ベルトの張りの調整が完了したら、次に使用する前に、両方の六角レンチがフロントベルトカバーの調整用ボルトから取り外されていることを確認してください。

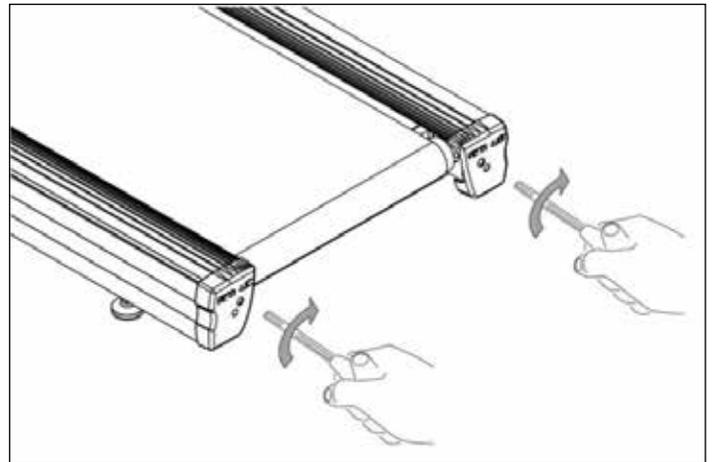

### ベルトの潤滑

週 20 時間以上の商業使用の場合、3 ヶ月ごとの潤滑をお勧めします。

- フロントベルトカバーのベルト調整ボルトの場所を確認してください。
- ラバーカバープラグを取り外します。
- フロントベルトカバーのベルト調整ボルトを緩めてください。
- ベルトを持ち上げて、デッキの中心に潤滑剤を塗布してください。
- 上記の手順に従ってベルトの中心位置を合わせ、ベルトを張り直します。
- ベルトとデッキに潤滑油を均等に行き渡らせるため、トレッドミル上を 2 MPH (3.2 km/h) の速度で約 60 秒間歩いてください。

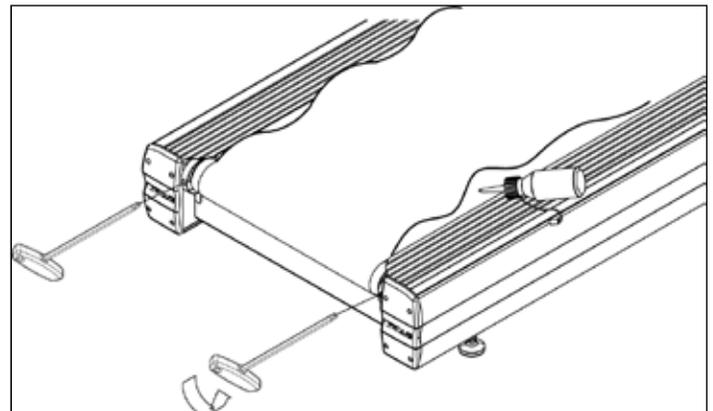

\* 適切な潤滑剤をお求めになるには、販売店にお問い合わせいただくか、または [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com) をご覧ください。

## 第5章:お手入れとメンテナンス

### 機器の水平調整:

この機器には、走行面を確実に水平にするための調節可能なフロント水平調節ネジが用意されています。トレッドミルが不均一な床に配置されている場合、前部の水平調節ネジを用いてある程度の範囲までは調整することができますが、床が非常に不均一な場合は調整可能な範囲を超えてしまう場合があります。



### 他の定期的な予防メンテナンス:

資格のある技術者によってメンテナンスを四半期ごとに実行することが奨励されています。販売店にお問い合わせいただくか、または [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com) からお近くの TRUE 認定技術者を検索してください。

### 定期的な予防メンテナンス:

- コンソールの時間、距離および累計時間を記録します。
- エラー記録をコンソールで確認してください。
- 走行ベルトと駆動ベルトの張り軌道を確認してください。
- モーターカバーを外し、駆動モーター、速度センサ保持具、モーター制御基板およびモーターのヒートシンク室の周囲からゴミを吸い出してください。
- 本体を移動し、床面を掃除してください。
- 後部固定脚やリフトモーターネジを含めて昇降ピボット軸を潤滑してください。
- 歩行ベルトとデッキも潤滑してください。
- すべての留め具を点検してください。
- すべての電気接続を点検してください。
- 異常や摩耗の兆候がないか、すべてのコンポーネントを検査してください。

### ⚠ 注意:

TRUE Fitness の認定を受けた修理業者にのみ依頼するようにしてください。

### 長期間の保管:

トレッドミルを長期間使用しない場合には、電源を切ってください。電源ケーブルを必ずコンセントから抜き、他の人や機器の邪魔にならない安全な場所に保管するようにしてください。

### チェストストラップの保管:

チェストストラップは、クローゼットや引き出しなどの埃や汚れが付着しない場所に保管してください。チェストストラップを高温環境下に置かないように注意してください。温度が 32°F (0°C) 以下になる可能性のある場所には保管しないでください。チェストストラップの洗浄には、中性洗剤を含む水で湿らせたスポンジまたは柔らかい布を使用してください。水気は、清潔なタオルで完全に拭き取ってください。

## 第6章:お客様サービス

### お客様サービスへのお問い合わせ:

製造番号、モデル番号、および問い合わせ理由のメモを準備しておくことをお勧めします。これらの情報を揃えた後、お求めになった販売店またはお近くの修理会社に連絡して訪問予約をお取りいただけます。(お近くの連絡先が不明な場合は、弊社の Web サイト([www.truefitness.com](http://www.truefitness.com))から最寄りの販売店情報を検索することができます。)

また、TRUE Fitness お客様サポートに連絡していただくこともできます。月曜日から金曜日の通常の営業時間内であれば電話(電話番号: 800.883.8783)、または電子メール([service@truefitness.com](mailto:service@truefitness.com))でお問い合わせください。

### TRUE FITNESS サービス部門

865 HOFF ROAD

ST.LOUIS, MO 63366

1.800.883.8783

業務時間午前 8:30 ~ 午後 5:00(中部標準時)

電子メール:[service@truefitness.com](mailto:service@truefitness.com)

### 販売に関するお問い合わせ:

TRUE 製品の購入を考えていますか? 販売や製品に関して質問がある場合は、是非弊社にお問い合わせください。お客様の質問に適切に対応できる担当者がお答えします。

### TRUE FITNESS 本社

865 HOFF ROAD

ST.LOUIS, MO 63366

1.800.426.6570

業務時間: 午前 8:30 ~ 午後 5:00(中部標準時)

電子メール:[sales@truefitness.com](mailto:sales@truefitness.com)

## 第6章:お客様サービス

### 運送中の破損や部品の損傷を報告する:

残念ながら、製品は輸送中に損傷を受けることがあります。製品が輸送中に損傷を受けた場合は、以下のガイドラインに従って適切なプロセスを判断してください。

### 損傷が深刻な場合:

梱包または梱包内の製品が明らかに損傷している。荷物の受け取りを**拒否し**、運送会社によって TRUE Fitness に返送されるようにしてください。月曜日から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE Fitness お客様サポート(電話: 800.883.8783)または販売サポート(電話: 800.426.6570)まで連絡し、配送の受け取りが拒否された旨を伝えてください。損傷した梱包が弊社に届き次第、別の梱包が出荷されます。複数の箱で出荷された場合、破損した部品に限って受け取りを拒否することができます。

### わずかなダメージ:

梱包がわずかに損傷を受けており、梱包内の製品の状態が不確かな場合があります。配送品を受け取る場合は、損傷を受けたことを明記して貨物引換証に**署名する**必要があります。梱包を開封した後に製品が損傷していることが判明した際は、本体のシリアル番号、モデル番号、および損傷の状態と写真を準備してください。写真には、損傷した製品だけでなく、製品が送られてきた梱包箱の破損状態も含めるようにしてください。サポートに関しては、月曜日から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE Fitness お客様サポート(電話: 800.883.8783)または販売サポート(電話: 800.426.6570)までお問い合わせください。

### 損傷が隠れていた場合:

見た目は問題ない梱包を受け取った後に損傷に気が付くことがあります。**直ちに**運送会社に連絡してください。すぐに運送会社に通知されない場合は、弊社は請求を処理することができません。運送会社に電話したあとで、シリアル番号、モデル番号、損傷の説明および写真を集めてください。月曜日から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE Fitness お客様サポート(電話: 800.883.8783)または販売サポート(電話: 800.426.6570)までお問い合わせください。

## 第7章:参考情報

### トラブルシューティングガイド:

このトラブルシューティングガイドは、診断時の参考情報としてのみ準備されており、包括的なものではありません。技術仕様、異常コードおよびプログラムは、予告なく変更されることがあります。このマニュアルに含まれる記述や説明に完全または部分的に依存した結果として被ったいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。最新の取扱説明書や各種ガイドは [www.TRUEfitness.com](http://www.TRUEfitness.com) からダウンロードしてください。トラブルシューティングや診断に関する質問は、TRUE 修理サポート(電話:800-883-8783)までお問い合わせください。

異常	考えられる原因	是正処置
電源が入らない	ユニットの電源が入っていない	電源スイッチがオンの位置にあることを確認してください
	電源コードが破損している	電源コードを交換してください
	電源コードがソケットに完全に挿入されていない	本体とコンセントの電源接続を確認してください
	コンセントに電力が供給されていない	電圧計を使用して、コンセントの電力を確認してください
	回路ブレーカが作動している	回路ブレーカは、電源スイッチの隣に設けられています。回路ブレーカが作動していないことを確認してください。ブレーカが作動している場合は本体をリセットしてください。
本体が予期せず にリセットされ たり、一時停止し たりする	電源コードが破損している	電源コードを交換してください
	電源コードがソケットに完全に挿入されていない	本体とコンセントの電源接続を確認してください
	安全(緊急停止)キーが完全に差し込まれていない	安全(緊急停止)キーをコンソールへ差し込み直してください
	供給電力が不足している	電力計を使用して、コンセントからの出力が 20A 以上あることを確認してください
	異常コードがコンソールに表示される	TRUE Fitness お客様サービス部門までお問い合わせください
	メイン通信ケーブルが挟まれているか、または緩んでいる	
「使用者が検出されません」のメッセージが画面に表示される	使用者の体重は 90 ポンド(41 kg)を上回っている必要があります。コンソールから、人体検出設定を確認してください	
歩行ベルトが 中心からずれて いる	ユニットが水平に設置されていない	後部の水平調整ネジを調整して、本体を水平にしてください 第5章:「走行ベルトの軌道を調整する」を参照してください
	ベルトの軌道を調整します	第5章:「走行ベルトの中心合わせ」を参照してください
歩行ベルトの上 に乗るとベルトの 動きが鈍くなる、 またはベルトが 滑る	ベルトの張りを調整してください	第5章:「走行ベルトの張りを調整する」を参照してください
	走行ベルトを潤滑してください	第5章:「トレッドミルの潤滑」を参照してください
使用中のトレッド ミルから擦れる 音がする	歩行ベルトがストラドルカバーと擦れている	ベルトの軌道を調整します。第5章:「走行ベルトの中心合わせ」を参照してください
	異物が歩行ベルトの下に詰まっている可能性がある	本体の下を点検してください。本体の下に異物がある場合は取り除いてください
	異物がモータ部分に詰まっている可能性がある	TRUE Fitness お客様サービス部門までお問い合わせください
	ベアリングが破損している可能性がある	
	駆動モーターが破損している可能性がある	
駆動ベルトの調整が狂っている		

## 第7章:参考情報

異常	考えられる原因	是正処置
心拍数の表示が不規則、あるいは心拍数が全く表示されない	トランスミッターのベルトと皮膚の接触が悪い	皮膚と完全に接触するようにトランスミッターのベルトの位置を再調整してください
	トランスミッターのベルト接点が湿っていない	トランスミッターのベルト接点を湿らせてください
	トランスミッターベルトが、心拍数レシーバーから3フィート(1メートル)以内の距離にない	コンソールから3フィート(1メートル)以内に来るようにベルトの位置を調整してください
	トランスミッターベルトの内部バッテリーが消耗している	互換性のあるトランスミッターのベルトと交換してください
	本体から3フィート(1m)以内に、互換性のあるトランスミッターストラップを装着している他の使用者がいる	各機器間の間隔が広がるように本体を移動させてください
	高圧電線による干渉	心拍数の測定値が安定するまで、本体を部屋の別の場所に移動させるか、干渉源を動かしてください。干渉源となっている可能性が高い機器が同じコンセントに接続されている場合は、機器を別のコンセントに接続してください
	コンピュータからの干渉	
	モータ駆動の電化製品からの干渉	
	携帯電話またはコードレス電話からの干渉	
	Wi-Fi ルーターからの干渉	

異常コード	種類	説明	原因	是正処置
異常 CN00:コンソール構成部品の破損	コンソール	制御基板部分が破損しており、整合性チェックに失敗する	ソフトウェアが損傷している	電源を入れ直す コンソールを再設定する
			ファームウェアとソフトウェアのバージョンに互換性がない	ソフトウェア/ファームウェアを再インストール 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN01:内部エラー	コンソール	ソフトウェアの演算エラー	コンソールの設定が正しくない	電源を入れ直す コンソールを再設定する
			ソフトウェアが損傷している	ソフトウェア/ファームウェアを再インストール 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN02:無効なコンソール構成	コンソール	製品の設定データの検証チェックに失敗する(傾斜範囲が正しくない、など)	コンソールの設定が正しくない	電源を入れ直す コンソールを再設定する
			傾斜モーターの範囲外	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ケーブルが緩んでいる	

## 第7章:参考情報

異常 CN03:ボタンの固着	コンソール	メンブレンキーが戻らない	メンブレンキーが破損している	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN04:下部基板の通信障害(トレッドミルのみ)	コンソール	下部基板から制御基板への応答が遅れる(3度試行してもすべて遅れる場合)	ケーブルが緩んでいる	電源を入れ直す
				ケーブルの接続を確認
			スマートカード	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
コンソール				
異常 CN05:下部コントロールが存在しない	コンソール	コンソールに接続されている下部基板が存在しない。検出用ケーブルが接続されていない。	ケーブルが緩んでいる	電源を入れ直す
				ケーブルの接続を確認
異常 CN06:構成不適合	コンソール	コンソールで設定されている本体が、実際に取り付けられているものとは異なる	コンソールの設定が正しくない	電源を入れ直す
				コンソールを再設定する
			ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
異常 CN07:キャリブレーションタイムアウト	コンソール	傾斜キャリブレーションが、通常的时间内に完了しない	ACライン電圧が低い	キャリブレーションを再試行
				コンセントの AC 電圧を確認
異常 CN08:キャリブレーション失敗 - 傾斜下限に達しない	コンソール	傾斜キャリブレーション中に、本来の傾斜下限に達しない	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている	電源を入れ直す
				ケーブルの接続を確認
			傾斜のポテンシオメータ値が異常	傾斜のキャリブレーションを実行する
				代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN09:安全キーを挿入	コンソール	回路が緊急切断	安全キーが差し込まれていない	安全キーを挿入し直す
			ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			スイッチの破損	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN10:緊急停止の異常	コンソール	緊急回路のテストが失敗する	コンソールのキャッチ	電源を入れ直す
			安全キーが差し込まれていない	安全キーを挿入し直す
			ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			スイッチの破損	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN24:BB通信エラー	コンソール	SBC が制御基板と通信できない	コンソール	電源を入れ直す
				代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 CN25:ファームウェアの不一致	コンソール	制御基板のファームウェアが SBC ソフトウェアと互換性がない	ソフトウェアが損傷している	電源を入れ直す
				コンソールを設定し直す
			ファームウェアとソフトウェアのバージョンに互換性がない	ソフトウェア/ファームウェアを再インストール
				代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

## 第7章:参考情報

異常 SP01: ベルトの速度不足	速度	トレッドモータの回転数が目標を下回っている	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑			
			ベルトの張力が高い	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
			ライン電圧が低い	駆動ベルトと走行ベルトの張りを確認			
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
異常 SP02: ベルトの速度が速すぎる	速度	トレッドモータの回転数が目標回転数よりも高い	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
			ライン電圧	ACライン電圧を確認			
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
異常 SP03: ベルトの加速が速すぎる	速度	トレッドベルトの加速が速すぎる	使用者がベルトを止めている	ベルトを止めないでください			
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑			
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
異常 SP04: 速度信号未検出	速度	速度センサから速度データが検出されない	速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
			ライン電圧が低い	ACライン電圧を確認			
異常 IN01: 傾斜停止	傾斜	傾斜が手動で調整できない	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す ケーブルの接続を確認 傾斜のキャリブレーションを実行する			
			傾斜のポテンシオメータ値が異常	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ			
			アクメナットが詰まっている				
			モーターの軸受け				
			異常 IN02: 傾斜範囲外	傾斜	傾斜値がキャリブレーション範囲外と表示される場合は、キャリブレーション中に傾斜しなかった可能性があります	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す ケーブルの接続を確認 傾斜のキャリブレーションを実行する
傾斜のポテンシオメータ値が異常	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ						
異常 IN03: 傾斜実行不具合	傾斜	傾斜が勝手に変化する				コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す ケーブルの接続を確認 傾斜のキャリブレーションを実行する
						傾斜のポテンシオメータ値が異常	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

## 第 7 章:参考情報

異常 IN04:最大/最小傾斜	傾斜	傾斜値が設計値の範囲外にある場合は、接続が外れている可能性があります。	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す
			傾斜のポテンシオメータ値が異常	ケーブルの接続を確認 傾斜のキャリブレーションを実行する
異常 A101:モーター制御基盤故障	AC MCB	2.5 VDC 基準ステータス	モーター制御基板	電源を入れ直す
				代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A102:モーター制御基盤故障	AC MCB	1.65 VDC 基準ステータス	モーター制御基板	電源を入れ直す
				代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A103:モーター制御基盤故障	AC MCB	B 相電流センサ	ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A104:モーター制御基盤故障	AC MCB	A 相電流センサ	ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A105:モーター制御基盤故障	AC MCB	C 相回路開	ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A106:モーター制御基盤故障	AC MCB	B 相回路が開いている	ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A107:モーター制御基盤故障	AC MCB	A 相回路が開いている	ケーブルが緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A108:モーター制御基盤故障	AC MCB	DCLink バス過電圧 (MAX_VDC1)	ケーブルの接続が緩んでいる	電源を入れ直す
			モーター制御基板	ケーブルの接続を確認 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A109:モーター制御基盤故障	AC MCB	重大な DCLink バス過電圧 (MAX_VDC2)	ケーブルの接続が緩んでいる	電源を入れ直す
			モーター制御基板	ケーブルの接続を確認 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A110:モーター制御基盤故障	AC MCB	DCLink バス電圧が低い	ライン電圧	AC ライン電圧を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

## 第7章:参考情報

異常 A111:モーター制御基盤故障	AC MCB	速度命令が異常	速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧が低い	AC ライン電圧を確認
異常 A112:モーター制御基盤故障	AC MCB	相過電流 (RMS)	ケーブルの接続が緩んでいる	電源を入れ直す ケーブルの接続を確認
			モーター制御基板	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 A113:速度センサー故障	AC MCB	速度センサの故障	速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧が低い	AC ライン電圧を確認
異常 A114:モーターが過熱する	AC MCB	ヒートシンクが過熱する	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧が低い	AC ライン電圧を確認
異常 A115:モーターが過熱する	AC MCB	モータドライブが過熱する	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧が低い	AC ライン電圧を確認
異常 A116:モーター制御基盤故障	AC MCB	ブレーキゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A117:モーター制御基盤故障	AC MCB	A 相低ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A118:モーター制御基盤故障	AC MCB	B 相低ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A119:モーター制御基盤故障	AC MCB	C 相低ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A120:モーター制御基盤故障	AC MCB	出力ピーク過電流	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	

## 第7章:参考情報

異常 A121:モーター制御基盤故障	AC MCB	A 相高ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A122:モーター制御基盤故障	AC MCB	B 相高ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A123:モーター制御基盤故障	AC MCB	C 相高ゲートドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A124:モーター制御基盤故障	AC MCB	DCLink バスにおける過電圧	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A125:モーター制御基盤故障	AC MCB	C 相電流センサ	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A126:モーター制御基盤故障	AC MCB	PFC ドライバの故障	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			駆動モーター	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			MCB	
異常 A127:モーター制御基盤故障	AC MCB	出力ピーク過電流	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す
			傾斜のポテンシオメータ値が異常	ケーブルの接続を確認
			傾斜のキャリブレーションを実行する	傾斜用モーターのグレード値が0%に設定されている
			アクメナットが詰まっている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			モーターの軸受け	
異常 A128:モーター制御基盤故障	AC MCB	PFC が過熱する	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑
			ライン電圧が低い	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
				ACライン電圧を確認
異常 SC00:下部基板の通信異常	スマートカード	コントローラ通信エラー	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			スマートカード	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			モーター制御基板	
異常 SC01:下部基板の通信異常	スマートカード	コンソール通信タイムアウトエラー	ケーブルの接続が緩んでいる	ケーブルの接続を確認
			スマートカード	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			コンソール	

## 第7章:参考情報

異常 SC02: 傾斜停止	スマートカード	傾斜停止	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す
				ケーブルの接続を確認
				傾斜のキャリブレーションを実行する
			傾斜のポテンシオメータ値が異常 アクメナットが詰まっている モーターの軸受け	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 SC03: 傾斜実行不具合	スマートカード	傾斜が制御不能	コンソールには「キャリブレーションに異常が発生し、保存されませんでした」と表示される。傾斜が無効になっている。	電源を入れ直す
				ケーブルの接続を確認
				傾斜のキャリブレーションを実行する
			傾斜のポテンシオメータ値が異常 アクメナットが詰まっている モーターの軸受け	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 SC04: モーター速度不足	スマートカード	速度が遅すぎる	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ベルトの張力が高い	駆動ベルトと走行ベルトの張りを確認
			ライン電圧が低い	ACライン電圧を確認
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 SC05: モーター過速度	スマートカード	速度が速すぎる	ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧	ACライン電圧を確認
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 SC06: モーター加速障害	スマートカード	加速が異常に速い	使用者がベルトを止めている	ベルトを止めないでください
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑
			速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
異常 SC07: 速度センサー故障	スマートカード	速度カードがない	速度センサに汚れが付着している、または速度センサの位置がずれている	代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ベルトデッキの摩擦が大きい	トレッドベルトを潤滑 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
			ライン電圧が低い	ACライン電圧を確認

 TRUE<sup>®</sup>

CARDIO  
COMMERCIAL



PREMIUM FITNESS EQUIPMENT SINCE 1981

## 650 TREADMILL

With a combination of the latest technology options and the reliability of TRUE's premium warranty, the C650 treadmill provides the performance and efficiency needed for your commercial facility. Patented items like HRC Heart Rate Control<sup>®</sup> and TRUE's low-impact Soft System<sup>®</sup> allows your users to have a first-class exercise experience. In addition, a variety of consoles are available to provide multiple levels of features, technology, and asset management.



## C650 TREADMILL

SKU: TC650

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Power Source	110V/20A, 220V Option Available
	Cord Length	12' / 3.7 M
	Drive Motor	5 HP AC Self-Cooling Max Drive
	Power Factor Correction (PFC)	Standard
	Incline Motor	1,200 lbs. of Thrust
	Speed Sensor	Optical
	Deck	Reversible 1" / 0.8 cm Medium-Density Fiberboard
	Reversible Deck	Standard
	Belt	Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating
	Rollers	3" / 8 cm w/ Shielded Bearings
	Impact System	True Soft System®
	Frame Construction	Robotically Welded Heavy-Gauge Steel
	Lubrication	Silax
	Speed Range	0.5 to 12 MPH / 0.8 to 19 KPH (0.5 to 15.0 MPH / 0.8 to 24 KPH with Decline)
	Incline/Decline Range	0% to 15%, (-3% to 15% with Decline)
	Quick Access Control	Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point
	Handrail Design	Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips
	Contact Heart Rate Monitoring	Yes
	Wireless Heart Rate Monitoring	Polar®
	AVAILABLE CONSOLES	Transcend <sup>16</sup> , Escalate <sup>15</sup> , Escalate <sup>9</sup> , Emerge
ASSET MANAGEMENT	EcoFit	
SAFETY	Safety Clip	Standard/Non-Removable
	Extended Handrails	Standard
	Large Straddle Covers	Standard
	User Detection	User Present Detection™
REGULATORY APPROVALS	ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC	
EXTRAS	Accessories	Water Bottle Holder, Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management, Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit
PHYSICAL SPECIFICATIONS	Footprint	82" L x 33" W x 60.3" H / 208.2 cm x 83.8 cm x 153.1 cm
	Footprint with Decline	82" L x 33" W x 62.5" H / 208.2 cm x 83.8 cm x 158.7 cm
	Running Surface	60" L x 22" W / 152.4 cm x 55.8 cm
	Machine Weight	428 lbs / 194.1 kg
	Shipping Weight	470 lbs / 213.1 kg
	Maximum User Weight	500 lbs / 226.7 kg
	Step-Up Height	7" / 17.7 cm (9" / 22.8 cm with Optional Decline)
	Portability	2 Front Transport Wheels
WARRANTY	Warranty Type	Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)
	Frame	Lifetime
	Motor	5 Years
	Parts	3 Years
	Labor	3 Years

Warranties outside the U.S. and Canada may vary - Please contact your dealer for details. Specifications subject to change without notice.



## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC650トレッドミル

時間を節約して、オンライン登録!

truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。

TRUE® Fitness 製品はすべて TRUE が販売し、通常の使用と保守点検のもとで、最初に登録した製品購入者および以下に示す TRUE 製品(以下、「製品」)の部品は保証の対象となり、最初の購入日から以下に定められた一定の期間は、製造工程及び材料に由来する製造上の欠陥がないことを保証いたします。

フレーム*	耐用年数
モーター 駆動モーター モーター制御基盤	5年 5年
部品 Transcend タッチスクリーン Escalate <sup>15</sup> コンソール 電気 磨耗アイテム 装飾品	3年 3年 3年 3年 6か月
労力 部品 モーター 装飾品	3年 3年 6か月
装置の接続性 ヘッドフォンジャックおよび USB 端子	部品は 90 日間、 労力はなし

注: 保証は、米国及びカナダでのみ有効です。

注: 本製品の登録をしなかった場合、点検修理やパーツ出荷の承認が行われません。

注: 第三者からアフターマーケット製品を購入された場合、保証は無効となります。

注: 本製品は業務用であり、1日当たり8時間を超えて利用される装置が含まれています。これには、有料の装置(利用の有無を問わず)のすべて、および無料の装置が多く含まれています。本製品を業務用途以外で使用する場合は、保証は無効となりますので、TRUE にご連絡ください。

**フレーム:** フレームは、最初の購入者が製品を所有している限り、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。フレームは、購入日から3年間、労力と輸送(TRUE から出荷される部品用)について保証されます。\*構造フレームに対するこの限定的保証には、塗装やコーティングは含まれていません。

**部品:** トレッドミル電気部品と磨耗アイテムは、材料および製造上の欠陥については3年間保証されます。労力の保証期間は3年間です。Transcend タッチスクリーンと Escalate<sup>15</sup> コンソールは、材料および製造上の欠陥については3年間保証されます。労力の保証期間は3年間です。この限定的保証は、

不適切な組み立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません。\*TRUE Fitness は、製品の心拍数システムの性能については、ユーザーの生理機能、年齢、使用方法、その他の要因に基づいて異なるため保証しません。\*この限定保証は、ソフトウェアバージョンのアップグレードには適用されません。

**装飾品:** トレッドミルの装飾部品は、材料および製造上の欠陥に対しては6ヶ月間保証されます。労力の保証期間は、部品の保証期間と同じです。この限定的保証は、不適切な組み立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません。この限定的保証は、プラスチックカバー、シュラウド、キャップ、バッジ、オーバーレイ、塗装、コーティング、およびグリップに適用されます、ただしそれらに限定されません。

**装置の接続性:** 装置の接続性要素; ヘッドフォンジャックおよび USB ポートは、材料および製造上の欠陥に対しては90日間保証されます。労力の保証期間はありません。

**労力:** TRUE の認定サービスプロバイダがサービスを実施する場合にのみ、この限定的保証で別途表明されない限り、労力は購入日から3年間保証の対象となります。50マイルを超える出張サービスには、追加料金がかかる場合があります。妥当に必要なメンテナンスについてのガイドラインは、取扱説明書に記載されています。

**保証請求手続き:** 製品を購入した正規の TRUE 販売業者に連絡することにより、TRUE の限定的保証サービスを受けることができます。製品を購入した販売業者が正規の TRUE 販売業者でなくなった場合、以下の連絡先情報を参照し、TRUE に直接連絡することで TRUE の限定的保証サービスを受けることができます。

TRUE Fitness、サービス部門  
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366  
1.800.883.8783  
業務時間 午前 8:30 ~ 午後 5:00(中部標準時)

## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC650トレッドミル

時間を節約して、オンライン登録!

truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。

1. この限定的保証は、お客様に特別な法的権利を付与し、さらにお客様は、州ごとに異なる他の権利も有するものとします。
2. この限定的保証は、保証登録フォームにオンラインで記入した場合、または製品に添付されたフォームに記入し、最初の購入者が署名し、本製品を受領してから30日以内にTRUEに郵送された場合にのみ処理されます。この限定的保証が有効であるためには、製品にシリアル番号が損傷がない状態で貼付されている必要があります。
3. この限定的保証は、製品が最初の購入者の所有である限りにおいて本製品に適用され、譲渡することはできません。
4. この限定的保証は、TRUEの正規販売店/技術者が製品を最初に組立て/据付けを実施した場合のみ有効です (TRUE正規販売店/技術者以外が組立ておよび据付けをする場合、TRUEの書面による許可を最初に取得しない限り、この限定的保証は無効となります)。
5. この限定的保証は、不適切な組立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません (取扱説明書に記載されています)。
6. この限定的保証は、部品の修理又は交換の費用のみに適用され、本書に明示的に指定されている場合を除き、(上記の保証期間を過ぎてからの) 労力、輸送、サービス、返品、および送料は含まれません。
7. この限定的保証は、次の場合には適用されません。器具の据付けを是正するためのサービスコールまたは器具の使用法に関する所有者への指示。または、該当する労力保証期間を過ぎてから発生した労力コスト。
8. この限定的保証は、明示的に付与され、他のすべての明示的保証に代わり、TRUEによってなされる唯一の保証です。
9. 商品適格性および特定目的への適合性の保証を含むがそれらに限定されないいかなる黙示的な保証も、期間および救済手段において、限定的保証が適用される期間に制限されます。一部の州では、黙示的保証の存続期間に関する制限が認められていないため、上記の制限が適用されないことがあります。
10. 上記の救済手段は、お客様の唯一で独占的な救済手段であり、この制限的保証の不履行に対するTRUEの全責任です。TRUEの責任は、いかなる状況においても、お客様が実際に製品に対して支払った金額を超えることはありません。またいかなる状況下にあっても、直接的または間接的を問わず、結果として生じた、偶発的な、特殊な、懲罰的ないずれの損害または損失に対しても責任を負いません。一部の州では、偶発的損害または結果的損害の排除または制限を認めていないため、上記の制限または除外が適用されないことがあります。

認定された保証労力提供者への注意事項: 保証労力の賠償または保証部品の権利は、TRUEによる書面による明示的な同意がない限り、第三者に譲渡することはできず、再譲渡もできません。保証労力を請け負わせる際もTRUEの書面による承認が必要です。

### TC650トレッドミルシリアル番号:

TC650トレッドミルには次の2つのシリアル番号があります; ベースに1つ、ディスプレイコンソールに1つ (下図を参照)。ベースのシリアル番号は、電源インレットに直接隣接しているトレッドミルの下端部に記されています。コンソールのシリアル番号は、各コンソールの右下端部に記されています。この下にシリアル番号を書き留めておいてください。

### コンソールのシリアル番号:

### ベースのシリアル番号:



### シリアル番号ステッカーの例:



本ページを記録のため保管してください。

## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC650トレッドミル

TRUE 製品をお買い上げいただきありがとうございます。TRUE 製品の保証を迅速かつ簡単に確認するには、今すぐオンラインで [truefitness.com/support](http://truefitness.com/support) にアクセスし、製品を登録してください。お客様から提供していただいた情報は、決して他の個人や機関に配布されることはありません。保証書を郵送する場合は、製品の所有者に以下の情報を記入してもらい、器具の据付け日から 30 日以内に TRUE Fitness に返送してください。

注: 本製品の登録をしなかった場合、点検修理やパーツ出荷の承認が行われません。

保証情報を郵送するには、以下の情報を記入してお送りください: Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366 (または、郵送料を節約して [truefitness.com](http://truefitness.com) でオンライン登録する)

### 業務用補償登録

下記の両方のシリアル番号をご提示ください。保証の登録を行うために必要です:

コンソールのシリアル番号:

ベースのシリアル番号:

型式 \_\_\_\_\_

購入日 \_\_\_\_\_

お客様の会社名 \_\_\_\_\_

連絡担当者のファーストネーム \_\_\_\_\_

連絡担当者のラストネーム \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

都市名 \_\_\_\_\_ 都道府県名 \_\_\_\_\_ 郵便番号 \_\_\_\_\_

電子メールアドレス \_\_\_\_\_ ウェブサイト \_\_\_\_\_

電話 \_\_\_\_\_ ファックス \_\_\_\_\_

1. あなたはどこで TRUE を最初に知りましたか?

- a. 販売業者       b. ウェブサイト  
 c. 広告       d. 紹介  
 e. 現在の顧客       f. その他 \_\_\_\_\_

2. TRUE 製品の購入を決めた理由は何ですか?

- a. デザイン/外観       b. 販売業者のアドバイス  
 c. 価格/バリュー       d. 品質構成  
 e. 性能       f. TRUE の評判  
 g. その他 \_\_\_\_\_

3. あなたの施設のタイプは何ですか?

- a. アパート/マンション       b. 社内ジム  
 c. 自治体       d. ヘルスクラブ/ジム/スパ  
 e. ホテル/リゾート       f. 軍の基地  
 g. 学生のレクリエーションセンター       h. その他

4. あなたの会社は現在、他にどのような種類の器具を所有していますか?

- a. トレッドミル      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 b. バイク      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 c. エリプティカル      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 d. フリーウエイト/ジム      ブランド名 \_\_\_\_\_

5. あなたの施設を 1 日に何人の人が使用していますか?

- a. 25 名未満       b. 25~75 名  
 c. 76~150 名       d. 150 名より多い

6. 6~12 か月以内にフィットネス器具を追加購入する予定はありますか?

- はい       いいえ

7. 質問 6 で「はい」と答えた場合、どのようなタイプの器具を購入予定ですか?

- a. トレッドミル       b. エリプティカル  
 c. エアロバイク       d. フリーウエイト  
 e. ジム       f. その他 \_\_\_\_\_

8. 他のクラブのオーナーに TRUE をお勧めしますか?

- はい       いいえ

9. お客様は、TRUE の価値ある顧客であり、お客様のご提案により、当社はお客様のエクスペリエンスを継続的に向上させて頂くことができます。この他に、当社に伝えたいことはありますか? 以下に書いてください。

 TRUE<sup>®</sup>

CARDIO  
COMMERCIAL



PREMIUM FITNESS EQUIPMENT SINCE 1981

## 900 TREADMILL

The C900 treadmill combines TRUE's newest technology and performance advancements with the dependable quality and low cost of ownership your facility demands. Backed by TRUE'S premium warranty, the C900 provides runners a high-end experience with the largest running surface in the industry, a speed range up to 17 mph, and TRUE's patented low-impact Soft System<sup>®</sup> and HRC Heart Rate Control<sup>®</sup>. Multiple console options provide customizable features, technology, and asset management capabilities for enhanced user engagement.



## C900 TREADMILL

SKU: TC900

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Power Source	110V/20A, 220V Option Available
	Cord Length	12' / 3.7 M
	Drive Motor	5 HP AC Self-Cooling Max Drive
	Power Factor Correction (PFC)	Standard
	Incline Motor	1,200 lbs. of thrust
	Speed Sensor	Optical
	Deck	Reversible 1" / 0.8 cm Medium Density Fiberboard
	Reversible Deck	Standard
	Belt	Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating
	Rollers	3" / 8 cm w/ Shielded Bearings
	Impact System	True Soft System®
	Frame Construction	Robotically Welded Heavy-Gauge Steel
	Lubrication	Silax
	Speed Range	0.5 to 17.0 MPH / 0.8 to 27 KPH
	Incline/Decline Range	0% to 18% (-3% to 18% with Decline)
	Quick Access Control	Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point
	Handrail Design	Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips
	Contact Heart Rate Monitoring	Yes
	Wireless Heart Rate Monitoring	Polar®
	AVAILABLE CONSOLES	Transcend <sup>16</sup> , Escalate <sup>15</sup> , Escalate <sup>9</sup> , Emerge
ASSET MANAGEMENT	EcoFit	
SAFETY	Safety Clip	Standard/Non-Removable
	Extended Handrails	Standard
	Large Straddle Covers	Standard
	User Detection	User Present Detection™
REGULATORY APPROVALS	ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC	
EXTRAS	Accessories	Water Bottle Holder (2), Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management, Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit
PHYSICAL SPECIFICATIONS	Footprint	84" L x 34.5" W x 60.5" H / 213.3 cm x 87.6 cm x 153.6 cm
	Footprint with Decline	84" L x 34.5" W x 62.5" H / 213.3 cm x 87.6 cm x 158.7 cm
	Running Surface	62" L x 23" W / 157.4 cm x 58.4 cm
	Machine Weight	450 lbs / 204 kg
	Shipping Weight	489 lbs / 222.8 kg
	Maximum User Weight	500 lbs / 226.7 kg
	Step-Up Height	7" / 17.7 cm ( 9" / 22.8 cm with Optional Decline)
	Portability	2 Front Transport Wheels
WARRANTY	Warranty Type	Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)
	Frame	Lifetime
	Motor	5 Years
	Parts	3 Years
	Labor	3 Years

Warranties outside the U.S. and Canada may vary - Please contact your dealer for details. Specifications subject to change without notice.



## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC900トレッドミル

時間を節約して、オンライン登録!

truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。

TRUE® Fitness 製品はすべて TRUE が販売し、通常の使用と保守点検のもとで、最初に登録した製品購入者および以下に示す TRUE 製品(以下、「製品」)の部品は保証の対象となり、最初の購入日から以下に定められた一定の期間は、製造工程及び材料に由来する製造上の欠陥がないことを保証いたします。

フレーム*	耐用年数
モーター 駆動モーター モーター制御基盤	5年 5年
部品 Transcend タッチスクリーン Escalate <sup>15</sup> コンソール 電気 磨耗アイテム 装飾品	3年 3年 3年 3年 6か月
労力 部品 モーター 装飾品	3年 3年 6か月
装置の接続性 ヘッドフォンジャックおよび USB 端子	部品は 90 日間、 労力はなし

注: 保証は、米国及びカナダでのみ有効です。

注: 本製品の登録をしなかった場合、点検修理やパーツ出荷の承認が行われません。

注: 第三者からアフターマーケット製品を購入された場合、保証は無効となります。

注: 本製品は業務用であり、1日当たり8時間を超えて利用される装置が含まれています。これには、有料の装置(利用の有無を問わず)のすべて、および無料の装置が多く含まれています。本製品を業務用途以外で使用する場合は、保証は無効となりますので、TRUE にご連絡ください。

**フレーム:**フレームは、最初の購入者が製品を所有している限り、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。フレームは、購入日から3年間、労力と輸送(TRUE から出荷される部品用)について保証されます。\*構造フレームに対するこの限定的保証には、塗装やコーティングは含まれていません。

**部品:**トレッドミル電気部品と磨耗アイテムは、材料および製造上の欠陥については3年間保証されます。労力の保証期間は3年間です。Transcend タッチスクリーンと Escalate<sup>15</sup> コンソールは、材料および製造上の欠陥については3年間保証されます。労力の保証期間は3年間です。この限定的保証は、

不適切な組み立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません。\*TRUE Fitness は、製品の心拍数システムの性能については、ユーザーの生理機能、年齢、使用方法、その他の要因に基づいて異なるため保証しません。\*この限定保証は、ソフトウェアバージョンのアップグレードには適用されません。

**装飾品:**トレッドミルの装飾部品は、材料および製造上の欠陥に対しては6ヶ月間保証されます。労力の保証期間は、部品の保証期間と同じです。この限定的保証は、不適切な組み立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません。この限定的保証は、プラスチックカバー、シュラウド、キャップ、バッジ、オーバーレイ、塗装、コーティング、およびグリップに適用されます、ただしそれらに限定されません。

**装置の接続性:**装置の接続性要素;ヘッドフォンジャックおよびUSBポートは、材料および製造上の欠陥に対しては90日間保証されます。労力の保証期間はありません。

**労力:**TRUE の認定サービスプロバイダがサービスを実施する場合にのみ、この限定的保証で別途表明されない限り、労力は購入日から3年間保証の対象となります。50マイルを超える出張サービスには、追加料金がかかる場合があります。妥当に必要なメンテナンスについてのガイドラインは、取扱説明書に記載されています。

**保証請求手続き:**製品を購入した正規の TRUE 販売業者に連絡することにより、TRUE の限定的保証サービスを受けることができます。製品を購入した販売業者が正規の TRUE 販売業者でなくなった場合、以下の連絡先情報を参照し、TRUE に直接連絡することで TRUE の限定的保証サービスを受けることができます。

TRUE Fitness、サービス部門  
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366  
1.800.883.8783  
業務時間 午前 8:30 ~ 午後 5:00(中部標準時)

## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC900トレッドミル

時間を節約して、オンライン登録!

truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。

1. この限定的保証は、お客様に特別な法的権利を付与し、さらにお客様は、州ごとに異なる他の権利も有するものとします。
2. この限定的保証は、保証登録フォームにオンラインで記入した場合、または製品に添付されたフォームに記入し、最初の購入者が署名し、本製品を受領してから30日以内にTRUEに郵送された場合にのみ処理されます。この限定的保証が有効であるためには、製品にシリアル番号が損傷がない状態で貼付されている必要があります。
3. この限定的保証は、製品が最初の購入者の所有である限りにおいて本製品に適用され、譲渡することはできません。
4. この限定的保証は、TRUEの正規販売店/技術者が製品を最初に組立て/据付けを実施した場合のみ有効です (TRUE正規販売店/技術者以外が組立ておよび据付けをする場合、TRUEの書面による許可を最初に取得しない限り、この限定的保証は無効となります)。
5. この限定的保証は、不適切な組立て/据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当に必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた損傷および器具の故障については対象としません (取扱説明書に記載されています)。
6. この限定的保証は、部品の修理又は交換の費用のみに適用され、本書に明示的に指定されている場合を除き、(上記の保証期間を過ぎてからの) 労力、輸送、サービス、返品、および送料は含まれません。
7. この限定的保証は、次の場合には適用されません。器具の据付けを是正するためのサービスコールまたは器具の使用法に関する所有者への指示。または、該当する労力保証期間を過ぎてから発生した労力コスト。
8. この限定的保証は、明示的に付与され、他のすべての明示的保証に代わり、TRUEによってなされる唯一の保証です。
9. 商品適格性および特定目的への適合性の保証を含むがそれらに限定されないいかなる黙示的な保証も、期間および救済手段において、限定的保証が適用される期間に制限されます。一部の州では、黙示的保証の存続期間に関する制限が認められていないため、上記の制限が適用されないことがあります。
10. 上記の救済手段は、お客様の唯一で独占的な救済手段であり、この制限的保証の不履行に対するTRUEの全責任です。TRUEの責任は、いかなる状況においても、お客様が実際に製品に対して支払った金額を超えることはありません。またいかなる状況下であっても、直接的または間接的を問わず、結果として生じた、偶発的な、特殊な、懲罰的ないずれの損害または損失に対しても責任を負いません。一部の州では、偶発的損害または結果的損害の排除または制限を認めていないため、上記の制限または除外が適用されないことがあります。

認定された保証労力提供者への注意事項: 保証労力の賠償または保証部品の権利は、TRUEによる書面による明示的な同意がない限り、第三者に譲渡することはできず、再譲渡もできません。保証労力を請け負わせる際もTRUEの書面による承認が必要です。

### TC900トレッドミルシリアル番号:

TC900トレッドミルには次の2つのシリアル番号があります; ベースに1つ、ディスプレイコンソールに1つ (下図を参照)。ベースのシリアル番号は、電源インレットに直接隣接しているトレッドミルの下端部に記されています。コンソールのシリアル番号は、各コンソールの右下端部に記されています。この下にシリアル番号を書き留めておいてください。

### コンソールのシリアル番号:

### ベースのシリアル番号:



### シリアル番号ステッカーの例:



本ページを記録のため保管してください。

## 第7章:参考情報



業務限定保証  
TC900トレッドミル

TRUE 製品をお買い上げいただきありがとうございます。TRUE 製品の保証を迅速かつ簡単に確認するには、今すぐオンラインで [truefitness.com/support](http://truefitness.com/support) にアクセスし、製品を登録してください。お客様から提供していただいた情報は、決して他の個人や機関に配布されることはありません。保証書を郵送する場合は、製品の所有者に以下の情報を記入してもらい、器具の据付け日から 30 日以内に TRUE Fitness に返送してください。

注: 本製品の登録をしなかった場合、点検修理やパーツ出荷の承認が行われません。

保証情報を郵送するには、以下の情報を記入してお送りください: Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366 (または、郵送料を節約して [truefitness.com](http://truefitness.com) でオンライン登録する)

### 業務用補償登録

下記の両方のシリアル番号をご提示ください。保証の登録を行うために必要です:

コンソールのシリアル番号:

ベースのシリアル番号:

型式 \_\_\_\_\_

購入日 \_\_\_\_\_

お客様の会社名 \_\_\_\_\_

連絡担当者のファーストネーム \_\_\_\_\_

連絡担当者のラストネーム \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

都市名 \_\_\_\_\_ 都道府県名 \_\_\_\_\_ 郵便番号 \_\_\_\_\_

電子メールアドレス \_\_\_\_\_ ウェブサイト \_\_\_\_\_

電話 \_\_\_\_\_ ファックス \_\_\_\_\_

1. あなたはどこで TRUE を最初に知りましたか?

- a. 販売業者       b. ウェブサイト  
 c. 広告       d. 紹介  
 e. 現在の顧客       f. その他 \_\_\_\_\_

2. TRUE 製品の購入を決めた理由は何ですか?

- a. デザイン/外観       b. 販売業者のアドバイス  
 c. 価格/バリュー       d. 品質構成  
 e. 性能       f. TRUE の評判  
 g. その他 \_\_\_\_\_

3. あなたの施設のタイプは何ですか?

- a. アパート/マンション       b. 社内ジム  
 c. 自治体       d. ヘルスクラブ/ジム/スパ  
 e. ホテル/リゾート       f. 軍の基地  
 g. 学生のレクリエーションセンター       h. その他

4. あなたの会社は現在、他にどのような種類の器具を所有していますか?

- a. トレッドミル      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 b. バイク      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 c. エリプティカル      ブランド名 \_\_\_\_\_  
 d. フリーウエイト/ジム      ブランド名 \_\_\_\_\_

5. あなたの施設を 1 日に何人の人が使用していますか?

- a. 25 名未満       b. 25~75 名  
 c. 76~150 名       d. 150 名より多い

6. 6~12 か月以内にフィットネス器具を追加購入する予定はありますか?

- はい       いいえ

7. 質問 6 で「はい」と答えた場合、どのようなタイプの器具を購入予定ですか?

- a. トレッドミル       b. エリプティカル  
 c. エアロバイク       d. フリーウエイト  
 e. ジム       f. その他 \_\_\_\_\_

8. 他のクラブのオーナーに TRUE をお勧めしますか?

- はい       いいえ

9. お客様は、TRUE の価値ある顧客であり、お客様のご提案により、当社はお客様のエクスペリエンスを継続的に向上させて頂くことができます。この他に、当社に伝えたいことはありますか? 以下に書いてください。